



STEPPING & SERVO MOTOR CONTROLLER'S OPTION

MPL-36-02_{V1.00}/USBW32

MPL-37-02_{V1.00}/USBW64

取扱説明書 (設計者用)

(USBシリーズ用Windowsデバイスドライバ)

MCC09ユニット編

USER'S MANUAL

本製品を使用する前に、この取扱説明書を良く読んで十分に理解してください。
この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるように保管してください。

はじめに

このデバイスドライバ「取扱説明書」は、USB シリーズのステッピングモータ、サーボモータ、および I/O システムを正しく安全に使用していただくために、ステッピングモータ、あるいはサーボモータを使った制御装置の設計を担当される方を対象に、Windows における標準的な機能および仕様について説明しています。
各コントローラの「取扱説明書」と同様に、本デバイスドライバ「取扱説明書」を良く読んで十分に理解してください。
このデバイスドライバ「取扱説明書」は、いつでも取り出して読めるように保管してください。

安全設計に関するお願い

本資料に記載される技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのものであり、その使用に際して当社および第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。

本資料に記載されている回路、ソフトウェア、およびこれらに関連する情報を使用する場合は、お客様の機器およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。

半導体ならびに半導体を使用した製品は、ある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。本製品の故障または誤動作により、人身事故、火災事故、社会的な損害などを生じさせないように、お客様の責任において、お客様の機器またはシステムに必要な安全設計を行うことをお願いします。

本製品は、一般工業向けの汎用品として設計・製造されていますので、航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、輸送機器(車両、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯機器、安全装置、医療機器など、人命や財産に多大な影響が予想される用途には使用しないでください。

 
本製品を改造、改変、複製等しないでください。

輸出に際しては、「外国為替および外国貿易法」など適用される輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続きを行ってください。本製品または本資料に記載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、その他軍事用途の目的で使用しないでください。
また、本製品を国内外の法令および規制により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することはできません。

本製品の環境適合性などの詳細につきましては、必ず弊社営業窓口までお問い合わせください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令など適用される環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようにご使用ください。
お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切その責任は負いません。

安全に関する事項の記述方法について

本製品は正しい方法で取り扱うことが大切です。
誤った方法で使用された場合、予期しない事故を引き起こし、人身への障害や財産の損壊などの被害を被るおそれがあります。
そのような事故の多くは、危険な状況を予め知っていれば回避することができます。
そのため、このデバイスドライバ「取扱説明書」では危険な状況が予想できる場合には、注意事項が記述してあります。
それらの記述は、次のようなシンボルマークとシグナルワードで示しています。



警告

取り扱いを誤った場合に死亡、または重傷を負うおそれのある警告事項を示します。



注意

取り扱いを誤った場合に、軽傷を負うおそれや物的損害が発生するおそれがある注意事項を示します。

御使用の前に

USB シリーズのコントローラは各軸を独立で制御できるため、各軸を以下のように呼称します。

製品名	1 軸目	2 軸目	3 軸目	4 軸目
UC-7660	X 軸	Y 軸	Z 軸	A 軸

以降、原則として X 軸についてのみ説明します。

入出力仕様ならびに接続に関する取り扱いについては、各コントローラの「取扱説明書」をご覧ください。

MCC07 搭載製品については、別冊デバイスドライバ取扱説明書「MCC07 ユニット編」をご覧ください。

応用機能については、別冊デバイスドライバ取扱説明書 **応用機能編** をご覧ください。

はじめに
安全設計に関するお願い
安全に関する事項の記述方法について
御使用の前に

	目次	PAGE
1. 概要		
1-1. 特徴	-----	9
2. 関数仕様		
2-1. 一般仕様	-----	11
2-2. 互換性	-----	12
(1) 32 ビット版と 64 ビット版との互換性	-----	12
(2) 従来製品との互換性	-----	12
2-3. ソフト開発に必要なファイル	-----	13
(1) MPL-36-02v1.00/USBW32 (32 ビット版)	-----	13
(2) MPL-37-02v1.00/USBW64 (64 ビット版)	-----	13
3. 関数の説明		
3-1. システムの構成	-----	14
3-2. システムの制御	-----	15
(1) ユニットの制御	-----	15
(2) ユニットの介した拡張ユニットの制御	-----	15
3-3. 関数体系	-----	16
(1) システム関数	-----	16
(2) ユニット関数	-----	16
(3) デバイス関数	-----	16
(4) I/O PORT 関数	-----	16
3-4. エラー	-----	17
(1) 関数エラー	-----	17
(2) 動作エラー	-----	18
3-5. シーケンス	-----	19
(1) 全体シーケンス	-----	19
(2) ユニット制御シーケンス	-----	20
(3) デバイス制御シーケンス	-----	21
(4) I/O PORT 制御シーケンス	-----	22
(5) MCC09 の実行シーケンス	-----	22
(6) MCM 実行シーケンス	-----	22
3-6. 並列・並行処理	-----	23
(1) マルチプロセス未対応	-----	23
(2) マルチスレッド対応	-----	24
3-7. 制限事項	-----	25
(1) MCC09 コマンドの制限	-----	25
(2) ORIGIN ドライブに関連する制限	-----	25
(3) MCM に関連する制限	-----	26
(4) READ コマンドに関連する制限	-----	26
4. 関数リファレンス		
4-1. 構造体・関数の見方	-----	27
(1) 構造体	-----	27
(2) 関数	-----	27
(3) 言語固有の仕様	-----	28
4-2. 基本構造体(共通)	-----	30
4-2-1. RESULT 構造体	-----	30
RESULT 構造体	-----	30
4-2-2. コマンドデータ構造体	-----	32
コマンドデータ構造体	-----	32
4-2-3. ステータスデータ構造体	-----	33
ステータスデータ構造体	-----	33

目 次

	PAGE
4-3. システム関数 -----	34
4-3-1. ユニット情報構造体 -----	34
4-3-2. 環境設定 / 接続確認関数 -----	35
環境設定関数 -----	35
ユニット情報読み出し関数 -----	36
4-4. ユニット関数 -----	37
4-4-1. ユニットオープン / クローズ関数 -----	37
ユニットオープン関数 -----	37
ユニットクローズ関数 -----	38
4-4-2. ユニット動作エラークリア関数 -----	39
ユニット動作エラークリア関数 -----	39
4-4-3. 拡張ユニット通信関数 -----	40
拡張ユニット通信設定関数 -----	40
拡張ユニット通信制御関数 -----	41
拡張ユニット通信ステータス読み出し関数 -----	42
拡張ユニット通信設定読み出し関数 -----	43
4-4-4. ユニットアクセス関数 -----	44
ユニットステータス構造体 -----	44
ユニットコマンド構造体 -----	45
入力 PORT 構造体 -----	46
出力 PORT 構造体 -----	47
ユニット DRIVE COMMAND ・ I/O 書き込み関数 -----	48
ユニット DRIVE COMMAND 書き込み / 読み出し関数 -----	49
ユニット STATUS1 ・ I/O 読み出し関数 -----	50
ユニット STATUS1 ・ パルスカウンタ ・ I/O 読み出し関数 -----	52
ユニット I/O PORT 書き込み関数 -----	54
ユニット I/O PORT OR 書き込み関数 -----	55
ユニット I/O PORT AND 書き込み関数 -----	56
ユニット I/O PORT 読み出し関数 -----	57
4-5. デバイス関数 -----	58
4-5-1. デバイスオープン / クローズ関数 -----	58
デバイスオープン関数 -----	58
デバイスクローズ関数 -----	59
4-5-2. 動作エラークリア関数 -----	60
動作エラークリア関数 -----	60
4-5-3. MCC09 PORT アクセス関数 -----	61
DRIVE COMMAND 32 ビット書き込み関数 -----	63
DRIVE COMMAND PORT 書き込み関数 -----	64
DRIVE STATUS1 PORT 読み出し関数 -----	65
DRIVE STATUS2 PORT 読み出し関数 -----	69
DRIVE STATUS3 PORT 読み出し関数 -----	71
DRIVE STATUS4 PORT 読み出し関数 -----	72
DRIVE STATUS5 PORT 読み出し関数 -----	74
STATUS PORT バッファ読み出し関数 -----	77
DRIVE COMMAND 32 ビット書き込み / 読み出し関数 -----	78
DRIVE COMMAND PORT 書き込み / 読み出し関数 -----	79
NOP DATA PORT 読み出し関数 -----	80
4-5-4. WAIT 関数 -----	81
READY WAIT 関数 -----	81
WAIT 状態読み出し関数 -----	82
WAIT 中止関数 -----	83
4-5-5. SPEED ・ RATE 関数 -----	84
SPEED ・ RATE 構造体 -----	84
SPEED ・ RATE セット関数 -----	86
SPEED ・ RATE 読み出し関数 -----	87

目 次	PAGE
4-5-6. 補間ドライブ関数 -----	88
POSITION 構造体 -----	88
2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数 -----	89
2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数 -----	91
円の中心点ゲット関数 -----	93
相対アドレス変換関数 -----	94
4-5-7. ORIGIN 関数 -----	95
ORIGIN ドライブパラメータ構造体 -----	95
ORIGIN ドライブステータス読み出し関数 -----	96
ORIGIN SPEC SET 関数 -----	98
ORIGIN MARGIN PULSE SET 関数 -----	101
ORIGIN DELAY SET 関数 -----	102
ORIGIN ERROR PULSE SET 関数 -----	103
ORIGIN OFFSET PULSE SET 関数 -----	104
ORIGIN PRESET PULSE SET 関数 -----	105
ORIGIN ドライブパラメータ読み出し関数 -----	106
ORIGIN FLAG RESET 関数 -----	107
ORIGIN ドライブ関数 -----	108
4-6. I/O PORT 関数 -----	109
4-6-1. I/O オープン / クローズ関数 -----	109
I/O PORT オープン関数 -----	109
I/O PORT クローズ関数 -----	110
4-6-2. I/O アクセス関数 -----	111
I/O PORT 書き込み関数 -----	111
I/O PORT OR 書き込み関数 -----	112
I/O PORT AND 書き込み関数 -----	113
I/O PORT 読み出し関数 -----	114

5. コマンド仕様

5-1. ドライブコマンド -----	115
5-1-1. 入出力仕様の設定 -----	115
(1) SPEC INITIALIZE1 -----	115
(2) SPEC INITIALIZE2 -----	116
(3) SPEC INITIALIZE3 -----	118
5-1-2. ドライブパラメータの設定 -----	122
(1) JSPD SET -----	122
(2) JOG PULSE SET -----	123
5-1-3. ドライブの実行 -----	124
(1) +JOG -----	124
(2) -JOG -----	125
(3) +JSPD SCAN -----	125
(4) -JSPD SCAN -----	125
(5) +SCAN -----	126
(6) -SCAN -----	126
(7) INC INDEX -----	127
(8) ABS INDEX -----	128
5-1-4. 停止コマンドの実行 -----	129
(1) SLOW STOP -----	129
(2) FAST STOP -----	129
5-1-5. 出力信号の操作 -----	130
(1) SIGNAL OUT -----	130
(2) SERVO RESET -----	131
5-1-6. エラー機能の設定と読み出し -----	132
(1) ERROR STATUS MASK -----	132
(2) ERROR STATUS READ -----	133
5-1-7. 速度・設定データの読み出し -----	135
(1) MCC SPEED READ -----	135
(2) MCC SET DATA READ -----	136

目 次

	PAGE
5-1-8. その他 -----	138
(1) NO OPERATION -----	138
5-2. カウンタコマンド -----	139
5-2-1. アドレスカウンタの設定 -----	139
(1) ADDRESS COUNTER INITIALIZE1 -----	139
(2) ADDRESS COUNTER INITIALIZE2 -----	142
(3) ADDRESS COUNTER PRESET -----	144
(4) ADRINT COMPARE REGISTER1,2,3 SET -----	145
(5) ADRINT COMP1 ADD DATA SET -----	146
5-2-2. パルスカウンタの設定 -----	147
(1) PULSE COUNTER INITIALIZE1 -----	147
(2) PULSE COUNTER INITIALIZE2 -----	150
(3) PULSE COUNTER PRESET -----	152
(4) CNTINT COMPARE REGISTER1,2,3 SET -----	153
(5) CNTINT COMP1 ADD DATA SET -----	154
5-2-3. パルス偏差カウンタの設定 -----	155
(1) DFL COUNTER INITIALIZE1 -----	155
(2) DFL COUNTER INITIALIZE2 -----	158
(3) DFL COUNTER INITIALIZE3 -----	161
(4) DFL COUNTER PRESET -----	163
(4) DFLINT COMPARE REGISTER1,2,3 SET -----	164
(5) DFLINT COMP1 ADD DATA SET -----	165
5-2-4. カウントデータの読み出し -----	166
(1) ADDRESS COUNTER READ -----	166
(2) PULSE COUNTER READ -----	166
(2) DFL COUNTER READ -----	166
6 . 機能説明	
6-1. ドライブ仕様 -----	167
6-1-1. 入出力仕様 -----	167
(1) パルス出力仕様 -----	167
(2) サーボ対応機能 -----	168
6-1-2. ドライブパラメータ -----	169
(1) 第 1 パルス出力周期 -----	169
(2) 加減速パラメータ -----	170
(3) JOG パラメータ -----	177
6-1-3. 基本ドライブ -----	178
(1) JOG ドライブ -----	178
(2) JSPD SCAN ドライブ -----	178
(3) SCAN ドライブ -----	179
(4) INDEX ドライブ -----	180
6-1-4. ORIGIN ドライブ -----	181
(1) ORIGIN ドライブ仕様 -----	181
(2) ORG-0 ドライブ型式 -----	185
(3) ORG-1 ドライブ型式 -----	187
(4) ORG-2 ドライブ型式 -----	189
(5) ORG-3 ドライブ型式 -----	190
(6) ORG-4, ORG-5 ドライブ型式 -----	191
(7) ORG-10 ドライブ型式 -----	194
(8) ORG-11 ドライブ型式 -----	195
(9) ORG-12 ドライブ型式 -----	196

目 次	PAGE
6-1-5. 補間ドライブ -----	197
(1) 補間ドライブ仕様 -----	197
(2) 直線補間ドライブ仕様 -----	198
(3) 円弧補間ドライブ仕様 -----	199
(4) コマンド予約機能使用時の任意 2 軸補間ドライブの制限 -----	201
(5) 線速一定制御 -----	202
6-1-6. パルス出力停止機能 -----	203
(1) 減速停止機能 -----	203
(2) 即時停止機能 -----	203
(3) LIMIT 停止機能 -----	204
6-1-7. MCC09 エラー出力機能 -----	205
6-1-8. 読み出し機能 -----	206
(1) ステータス読み出し -----	206
(2) 各データの読み出し -----	206
6-2. カウンタ仕様 -----	207
(1) エンコーダパルス入力方式 -----	207
(2) 外部パルス出力機能 -----	208
(3) アドレスカウンタ -----	210
(4) パルスカウンタ -----	211
(5) パルス偏差カウンタ -----	212
(6) コンパレータ機能 -----	215
6-3. I/O 仕様 -----	217
6-3-1. 汎用 I/O PORT -----	217
6-3-2. その他の I/O PORT 機能 -----	218
(1) コントローラ本体の入力 PORT -----	218
(2) 出力 PORT -----	219
7. 付 録	
7-1. 初期仕様一覧 -----	220
(1) 基本設定 -----	220
(2) 基本ドライブパラメータ -----	222
7-2. 関数一覧 -----	223
7-3. ドライブコマンド一覧 -----	226
(1) 汎用コマンド -----	226
(2) 特殊コマンド -----	227

本版で改訂された主な箇所

1. 概要

1-1. 特徴

USB シリーズは、パソコンの小規模なシステムに最適な USB 通信によるステッピングモータ、サーボモータ、および I/O をコントロールするシステムです。

- ・パソコンを選ばずに、モーションおよび I/O コントロールのシステムが容易に構築できます。
- ・ Windows 用デバイスドライバの関数仕様は、弊社製 PCI ボードコントローラ C-VX870 シリーズ(デバイス関数)、および AL- シリーズ(デバイス関数とユニット関数)間で互いに移行が容易な仕様です。

MPL-36-02v1.00/USBW32、および MPL-37-02v1.00/USBW64 は、Windows パソコン上の USB ポートから、弊社製 USB シリーズのステッピング & サーボモータコントローラを動作させるための DLL ベースのドライバ関数です。当デバイスドライバは、MCC09 搭載した新たなスレーブコントローラ UC-7660 に対応したバージョンアップ品ですが、MCC07 搭載製品仕様にも対応しています。

- ・ Windows 32 ビット対応版が MPL-36-02v1.00/USBW32 です。
- ・ Windows 64 ビット対応版が MPL-37-02v1.00/USBW64 です。
MPL-37-02v1.00/USBW64 は、画像処理などの高速化を目的とした Windows 64 ビット環境のモーションおよび I/O システムを可能にします。

各関数は、パルスジェネレータの MCC09 PORT、または I/O PORT(制御 I/O、汎用 I/O、拡張 I/O およびアナログ入力)のアクセス(読み出し / 書き込み)を行うためのものです。

このように、ポートをアクセスするだけのシンプルな関数構造のため、原則、関数仕様によってモーション仕様が制限されることはありません。

MCC09 のコマンドの与え方によって、簡単な機能から応用的な機能に至るまで、用途に合わせた幅広いモーション制御を行うことができます。

【コントローラ】

MCC09 PORT(各軸)	汎用 I/O(各 2 点/ユニット)	制御 I/O(各軸)	アナログ入力
<ul style="list-style-type: none"> ・ DRIVE COMMAND PORT ・ DRIVE DATA1 PORT ・ DRIVE DATA2 PORT ・ DRIVE STATUS1 PORT ・ DRIVE STATUS2 PORT ・ DRIVE STATUS3 PORT ・ DRIVE STATUS4 PORT ・ DRIVE STATUS5 PORT ・ NOP DATA PORT 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 汎用 I/O 出力 PORT ・ 汎用 I/O 入力 PORT 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 制御 I/O 出力 0 PORT ・ 制御 I/O 入力 0 PORT 	<ul style="list-style-type: none"> ・ AN0 入力 ・ AN1 入力 ・ AN2 入力 ・ AN3 入力

【拡張 I/O】

拡張 I/O	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 拡張 I/O 出力 0 PORT(16 点) ・ 拡張 I/O 出力 1 PORT(16 点) ・ 拡張 I/O 入力 0 PORT(16 点) ・ 拡張 I/O 入力 1 PORT(16 点) 	<p>* 拡張 I/O ユニットには、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ デジタル入出力 16/16 点 ・ デジタル入出力 32/32 点 <p>のユニットがあります。</p>

デバイスドライバでは PORT アクセス以外の関数として、次の機能を使用することができます。

SPEED・RATE 関数

- ・ 加減速ドライブに必要な速度パラメータおよび第 1 パルス出力周期を 1Hz 単位で設定できます。
- ・ 加減速ドライブに必要な加減速時定数(ms/kHz)を RATE テーブル表から選択し設定できます。

ORIGIN ドライブ関数

弊社製チップコントローラ MCC05v2 の ORIGIN ドライブ相当の機械原点検出完了までの一連のシーケンスを実現します。

補間関数

- ・相対アドレスで指定された目的地まで、直線補間ドライブが実行できます。
- ・相対アドレスで指定された中心点と目的地で円弧補間ドライブが実行できます。
- ・絶対アドレスから相対アドレスに変換する関数により、絶対アドレスでの補間ドライブが実現できます。
- ・通過点、目的地から円の中心点を求める関数により、通過点と目的地による円弧補間ドライブが実現できます。

MCM 関数 (応用機能) *当資料では、Motion Control Macro のことを MCM と呼称します。

- ・モーションコントロール制御を USB シリーズのユニット上に分散させることで、モーションコントロールの精度および信頼性が向上し、ユーザアプリケーションの負担も軽減されます。
- MCC09 を搭載したユニットのみで使用できる機能です。

2 . 関数仕様

2-1. 一般仕様

項目	MPL-36-02v1.00/USBW32	MPL-37-02v1.00/USBW64
適用 OS *1	<ul style="list-style-type: none"> ・ Microsoft Windows 8, 8.1 (x86) *2 ・ Microsoft Windows 7 (x86) ・ Microsoft Windows Vista (x86) ・ Microsoft Windows XP(x86) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ Microsoft Windows 8, 8.1 (x64) *2 ・ Microsoft Windows 7 (x64) ・ Microsoft Windows Vista (x64) ・ Microsoft Windows XP (x64)
適用言語 *1	<ul style="list-style-type: none"> ・ Visual C++ .NET 2002 ~ 2013 *3 ・ Visual C# .NET 2002 ~ 2013 ・ Visual Basic .NET 2002 ~ 2013 ・ Visual C++ 6.0 ・ Visual Basic 6.0 	<ul style="list-style-type: none"> ・ Visual C++ .NET 2005 ~ 2013 *3 ・ Visual C# .NET 2005 ~ 2013 ・ Visual Basic .NET 2005 ~ 2013
適用製品	(コントローラ) ・ UC-7660 (MCC09 4 軸コントローラ:エンコーダ入力あり, 拡張ユニット対応) (拡張 I/O) ・ CB-52/3232 -MIL (拡張 I/O 32/32 点) ・ CB-53/1616 -MIL (拡張 I/O 16/16 点)	
適用機種	・ IBM PC/AT 互換機	
使用可能台数	・ 同時使用可能数 : 2 台 ・ 拡張ユニット対応の各スレーブユニットに拡張ユニット × 1 台	
並列・並行処理	・ マルチプロセス未対応 ・ マルチスレッド対応	
割り込み	・ 未対応	

*1 : 各 OS および言語は、日本語版および英語版に対応しています。

*2 : Windows 8, Windows 8.1 環境では、デスクトップアプリのみに対応しています。
ストアアプリには対応していません。

*3 : アンマネージコード対応です。

2-2. 互換性

(1) 32 ビット版と 64 ビット版との互換性

MPL-36-02v1.00/USBW32(x86:32 ビット版)と MPL-37-02v1.00/USBW64(x64:64 ビット版)は、ソースレベルで互換性があります。

- ・ MPL-36-02v1.00/USBW32 は、MPL-37-02v1.00/USBW64 に対してソースレベルで互換ですが、バイナリレベルでは非互換です。
MPL-37-02v1.00/USBW64 の関数定義ファイルで構築された 64 ビットユーザアプリケーションを、MPL-36-02v1.00/USBW32 がインストールされたパソコンで使用する場合、関数定義ファイルを MPL-36-02v1.00/USBW32 の関数定義ファイルに差し替えて、ユーザアプリケーションをビルドアップし直してください。
- ・ MPL-37-02v1.00/USBW64 は、MPL-36-02v1.00/USBW32 に対してバイナリレベルで互換です。
MPL-36-02v1.00/USBW32 の関数定義ファイルで構築された 32 ビットユーザアプリケーションを、MPL-37-02v1.00/USBW64 がインストールされたパソコンで使用する場合、WOW64 (Windows32 on Windows64) 機能により動作します。

(2) 従来製品との互換性

原則ソース互換ですが、バイナリ互換ではありません。
MPL-36-02v1.00/USBW32 または MPL-37-02v1.00/USBW64 に更新する際には、旧バージョンのデバイスドライバの関数定義ファイルを MPL-36-02v1.00/USBW32 または MPL-37-02v1.00/USBW64 の関数定義ファイルに差し替えて、ユーザアプリケーションをビルドアップし直してください。

- ・ MPL-36-02v1.00/USBW32 の旧バージョン

旧バージョンのデバイスドライバ	MPL-36-02v1.00/USBW32 への互換性
MPL-36v1.0/USBW32	ソース互換*1 *2
MPL-36-01v1.00/USBW32	ソース互換*1 *2
MPL-36-01v2.00/USBW32	ソース互換*2

- ・ MPL-37-02v1.00/USBW64 の旧バージョン

旧バージョンのデバイスドライバ	MPL-37-02v1.00/USBW64 への互換性
MPL-37v1.0/USBW32	ソース互換*1 *2
MPL-37-01v1.00/USBW64	ソース互換*1 *2
MPL-37-01v2.00/USBW64	ソース互換*2

- *1 C#で一部ソース互換でない関数

太枠線内の型を使用している場合、キャスト処理などユーザアプリケーションの変更が必要です。

構造体名 / 関数名	メンバ / 引数 / 戻り値	MPL-36-02v1.00	MPL-36-01v2.00	MPL-36-01v1.00	MPL-36v1.0
		MPL-37-02v1.00	MPL-37-01v2.00	MPL-37-01v1.00	MPL-37v10
データゲット関数	戻り値	unit 型	unit 型	int 型	int 型

- *2 一部ソース互換でない関数

SPEED・RATE 構造体には、メンバ SUH, SDH が追加されたため、従来デバイスドライバで SPEED・RATE 構造体を宣言時に初期化している場合、ユーザアプリケーションの変更が必要です。

従来デバイスドライバ	新デバイスドライバ
MPL-36v1.0, MPL-36-01v1.00, MPL-36-01v2.00 MPL-37v1.0, MPL-37-01v1.00, MPL-37-01v2.00	MPL-36-02v1.00 MPL-37-02v1.00
MC07_S_SPEED_RATE sr = { 5000, 3000, 300, 0, 0, 0, 7, 7 };	MC07_S_SPEED_RATE sr = { 5000, 3000, 300, 0, 0, 0, <u>0</u> , <u>0</u> , 7, 7 };

*下線部分のメンバ SUH, SDH にダミー値(例では 0)を代入してください。

2-3. ソフト開発に必要なファイル

(1) MPL-36-02v1.00/USBW32 (32 ビット版)

項目	ファイル
製品表示	¥Version.txt
Visual Basic.NET 関数定義ファイル	¥Bin¥x86¥Vb.Net 2002¥UsbC.vb (.NET 2002 ~) ¥Bin¥x86¥Vb.Net 2005¥UsbC.vb (.NET 2005 ~)
Visual C++.NET ヘッダファイル	¥Bin¥x86¥Vc¥UsbC.h
Visual C++ ライブラリファイル	¥Bin¥x86¥Vc¥VcUsbC.lib
Visual C#.NET ヘッダファイル	¥Bin¥x86¥C#.Net¥UsbC.cs
Visual Basic 関数定義ファイル	¥Bin¥x86¥Vb¥UsbC.bas

(2) MPL-37-02v1.00/USBW64 (64 ビット版)

項目	ファイル
製品表示	¥Version.txt
Visual Basic.NET 関数定義ファイル	¥Bin¥x64¥Vb.Net¥UsbC.vb
Visual C++.NET ヘッダファイル	¥Bin¥x64¥Vc¥UsbC.h
Visual C++ ライブラリファイル	¥Bin¥x64¥Vc¥VcUsbC.lib
Visual C#.NET ヘッダファイル	¥Bin¥x64¥C#.Net¥UsbC.cs

3 . 関数の説明


当デバイスドライバ仕様は、MCC09 および MCC07 の搭載製品ならびにデジタル I/O やアナログ入力を含む関数を網羅しています。

ユニットに MCC09 および MCC07 搭載製品が混在したシステム構成も可能です。
原則、関数仕様は共通性がありますので、搭載チップ毎のスレーブユニットによって、ユーザアプリケーションを分ける必要はありません。

なお、本書では、これら対応製品の中で、MCC09 ユニット編として解説します。
MCC07 搭載製品仕様については、別冊の USB シリーズ「MCC07 ユニット編」の取扱説明書をご覧ください。

3-1. システムの構成

パソコンには、最大 2 台の USB シリーズユニットを実装することができます。
USB シリーズユニットには、1 個の拡張ユニットを接続することができます。

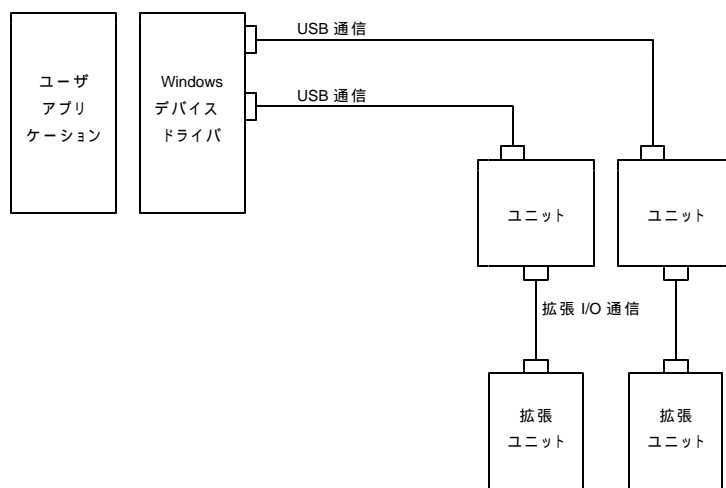

3-2. システムの制御

ユーザアプリケーションは、Windows 用デバイスドライバを使用し、次の制御を行うことができます。

- ・ USB シリーズユニットの制御
- ・ USB シリーズユニットを介した拡張ユニットの制御

(1) ユニットの制御

環境設定関数で環境設定を行うことにより、USB シリーズユニットの通信設定を行います。
次に、ユニット情報読み出し関数で、接続されている USB シリーズユニットの情報を確認します。

確認後、次の表に示す関数により、ユニットの制御を行います。

使用する関数	必要なハンドル	アクセスの対象
ユニット関数	ユニットハンドル (ユニットオープン関数)	・ 拡張ユニットとの通信設定など ・ 1 つのユニットの複数軸、複数の I/O PORT
デバイス関数	デバイスハンドル (デバイスオープン関数)	1 軸
I/O PORT 関数	PORT ハンドル (I/O PORT オープン関数)	1 つの I/O PORT

(2) ユニットを介した拡張ユニットの制御

ユニットオープン関数により USB シリーズユニットをオープン後、拡張ユニット通信設定関数、拡張ユニット通信制御関数により、ユニットと拡張ユニット間の通信の設定および制御を行います。

拡張ユニット通信ステータス読み出し関数で、ユニットと拡張ユニットが接続されている状態であることを確認し、次の表に示す関数により、拡張ユニットの制御を行います。

使用する関数	必要なハンドル	アクセスの対象
ユニット関数	ユニットハンドル (ユニットオープン関数)	1 つの拡張ユニットの複数の I/O PORT (軸や他の I/O PORT との同時アクセスも可)
I/O PORT 関数	PORT ハンドル (I/O PORT オープン関数)	1 つの拡張ユニットの 1 つの I/O PORT

3-3. 関数体系

デバイスドライバの関数は、主にシステム関数、ユニット関数、デバイス関数、I/O PORT 関数に分類されます。
ユニット関数とデバイス関数、I/O PORT 関数は、各オープン後に関数を併用して実行することができます。

(1) システム関数

システム関数は、デバイスドライバで認識されている全ての USB シリーズユニットを対象に、環境設定/接続確認などの設定を行うための関数群です。
システム関数は次のように分類されます。

分類	説明
環境設定/接続確認関数	環境設定の実行とユニットの接続情報の読み出し

(2) ユニット関数

ユニット関数は、ユニットオープン関数で取得したユニットハンドルにより、USB シリーズユニットの制御を行うための関数群です。
ユニット関数は次のように分類されます。

分類	説明
オープン/クローズ関数	ユニットのオープンやクローズ
エラークリア関数	ユニットの動作エラーのクリア
拡張ユニット通信関数	拡張ユニットとの通信設定
A/D 変換関数	A/D 変換されたアナログ入力信号の読み出し
ユニットアクセス関数	MCC09 複数軸の PORT および複数の I/O PORT の読み出しと書き込み 複数の I/O PORT の読み出しと書き込み
MCM 関数	MCM の設定 / 読み出し、起動 / 停止など

(3) デバイス関数

MCC09 の 1 軸をデバイスと呼称します。
デバイス関数は、デバイスオープン関数で取得したデバイスハンドルにより、デバイスの制御を行うための関数群です。
デバイス関数は次のように分類されます。

分類	説明
オープン/クローズ関数	デバイスのオープンやクローズ
エラークリア関数	デバイスの動作エラーのクリア
MCC PORT アクセス関数	MCC09 PORT の読み出しと書き込み
WAIT 関数	デバイスの BUSY=0 または COMREG FULL=0 を待機
SPEED・RATE 関数	SPEED パラメータと加減速時定数の設定
補間ドライブ関数	補間ドライブの演算と制御
ORIGIN ドライブ関数	ORIGIN ドライブの制御

(4) I/O PORT 関数

I/O PORT 関数は、I/O PORT オープン関数で取得した PORT ハンドルにより、I/O PORT の制御を行うための関数群です。
I/O PORT 関数は次のように分類されます。

分類	説明
オープン/クローズ関数	I/O PORT のオープンやクローズ
I/O PORT アクセス関数	I/O PORT の読み出しと書き込み

3-4. エラー

エラーには、関数エラーと動作エラーがあります。

(1) 関数エラー

関数実行時に発生するエラーです。関数エラーには通信エラーとその他のエラーがあります。

通信エラー

項目	説明
エラー内容	USB 通信に失敗したときに発生するエラーです。
検出方法	関数がエラー終了し、RESULT 構造体のメンバ MC07_Result [1] に要因を通知します。
インターロック	環境設定関数以外の関数を禁止します。
エラークリア	環境設定関数の実行でクリアします。 *1

*1 RESULT 構造体のメンバ MC07_Result [1] が、100 の関数エラーが発生したときは、動作エラークリア関数でエラーをクリアすることはできません。

このエラーが発生したときは、必ず環境設定関数を実行してください。

その他のエラー

項目	説明
エラー内容	パラメータの異常や、他の様々な要因が発生したエラーです。
検出方法	関数がエラー終了し、RESULT 構造体のメンバ MC07_Result [1] に要因を通知します。
インターロック	- (インターロックはされません)
エラークリア	-

(2) 動作エラー

関数実行により開始された動作の動作中に発生するエラーです。動作エラーには ORIGIN エラーと MCC09 エラーがあります。

ORIGIN ドライブのエラー

項目	説明
エラー内容	ORIGIN ドライブ関数による ORIGIN ドライブ中に発生したエラーです。
検出方法	ORIGIN STATUS に ERROR=1 および ERROR 要因を通知します。
インターロック	次の処理が実行できなくなります。 ・ MCC09 ドライブコマンドの汎用コマンドの実行 ・ SPEED・RATE セット関数の実行 ・ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数の実行 *2 ・ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数の実行 *2 ・ ORIGIN ドライブ関数の実行
エラークリア	動作エラークリア関数またはユニット動作エラークリア関数の実行でクリアします。 *1

MCC09 のエラー

項目	説明
エラー内容	MCC09 で発生したエラーです。
検出方法	DRIVE STATUS1 PORT に ERROR=1 通知します。 MCC の ERROR STATUS READ COMMAND で ERROR 要因を確認することができます。
インターロック	次の処理が実行できなくなります。 ・ MCC09 ドライブコマンドの汎用コマンドの実行 ・ SPEED・RATE セット関数の実行 ・ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数の実行 *2 ・ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数の実行 *2 ・ ORIGIN ドライブ関数の実行
エラークリア	動作エラークリア関数またはユニット動作エラークリア関数の実行でクリアします。 *1

*1 動作エラークリア関数を実行したときに、エラー要因が継続しているときはエラーを再検出します。
動作エラークリア関数を実行する前に MCC09 の ERROR STATUS READ コマンドにて ERROR STATUS を読み出し、エラー要因の特定、およびエラーを取り除いてから動作エラークリア関数を実行してください。
また、UNIT MCM ERROR CLR 関数でも、MCC エラーと ORIGIN ドライブエラーをクリアすることもできます。

*2 MCC09 では、相関軸に限定したメインチップ補間関数はありません。
任意 2 軸で補間可能な関数です。

MCM のエラー

項目	説明
エラー内容	MCM 関数または MCM 実行中に発生したエラーです。
検出方法	MCM STATUS1 MERR=1 通知します。
インターロック	次の処理が実行できなくなります。 ・ MCC09 ドライブコマンドの汎用コマンドの実行 ・ SPEED・RATE セット関数の実行 ・ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数の実行 ・ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数の実行 ・ ORIGIN ドライブ関数の実行 ・ MERR=0, MBUSY=0 の確認を必要とする MCM 関数の実行
エラークリア	UNIT MCM ERROR CLR 関数の実行でクリアします。 *1


*1 MCC09 のエラーや ORIGIN ドライブのエラーでも、MCM STATUS1 の MERR=1 になります。
この場合、動作エラークリア関数、またはユニット動作エラークリア関数でも MCM STATUS1 の MERR=0 に復帰できます。

3-5. シーケンス

全体シーケンス、ユニット制御シーケンス、デバイス制御シーケンス、I/O PORT 制御シーケンスを示します。
このシーケンスには、関数エラーが発生した場合のフローは含まれていません。

(1) 全体シーケンス

ユーザアプリケーションの開始から終了までの全体のシーケンスを示します。
デバイス制御による ORIGIN ドライブで機械原点を検出後、ユニット制御 / デバイス制御 / I/O PORT 制御によりメインの制御を行います。

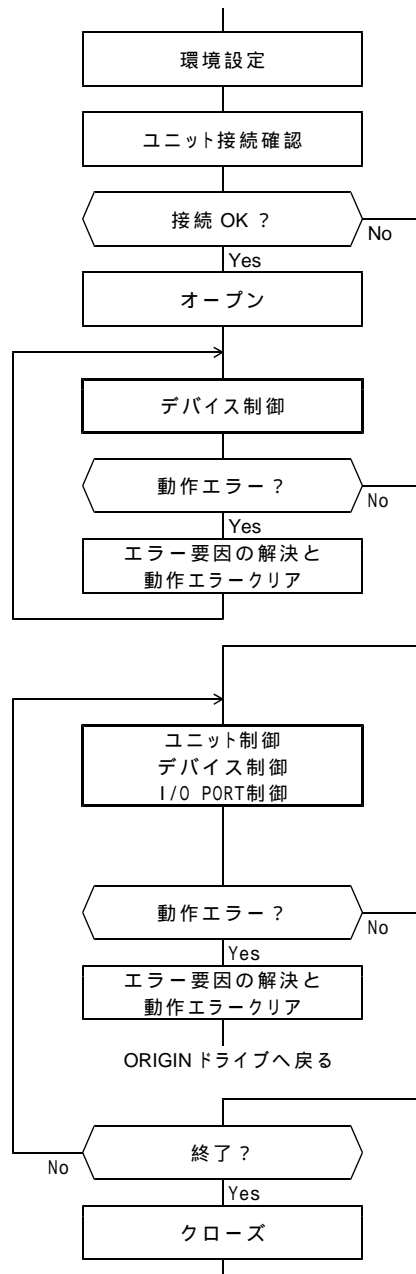

初期化処理

環境設定関数で環境設定を行います。

ユニット情報読み出し関数で、ユニットの接続状態を確認します。

ユニット / デバイス / I/O PORT オープン関数で、ユニット / デバイス / I/O PORT をオープンします。

ORIGIN ドライブ

デバイス関数を使用して、ORIGIN ドライブを行います。
詳細は、デバイス制御シーケンスを参照して下さい。

動作エラーが発生した場合、エラー要因を確認し、必要な場合はエラー要因を解決します。
その後、動作エラークリア関数、又は、ユニット動作エラークリア関数で動作エラーをクリアします。

メインの制御

ユニット関数 / デバイス関数 / I/O PORT 関数を使用して、ユニット / デバイス / I/O PORT を制御します。
詳細は、ユニット制御シーケンス、デバイス制御シーケンス、I/O PORT 制御シーケンスを参照して下さい。

動作エラーが発生した場合、エラー要因を確認し、必要な場合はエラー要因を解決します。
その後、動作エラークリア関数、又は、ユニット動作エラークリア関数で動作エラーをクリアします。

- ・ MCM エラーの場合、UNIT MCM ERROR CLR 関数で動作エラーをクリアします。
- ・ MCM エラー以外のエラーの場合、動作エラークリア関数、又は、ユニット動作エラークリア関数で動作エラーをクリアします。


終了処理

ユニット / デバイス / I/O PORT をクローズします。

(2) ユニット制御シーケンス

ユニットアクセス関数でユニットを制御するためのシーケンスを示します。
ユニットアクセス関数(MCM 関数以外)で次の処理をする場合、該当軸の DRIVE STATUS1 PORT の ERROR = 0 と BUSY = 0 の確認が必要です。

・ MCC09 のドライブコマンドの汎用コマンドを実行

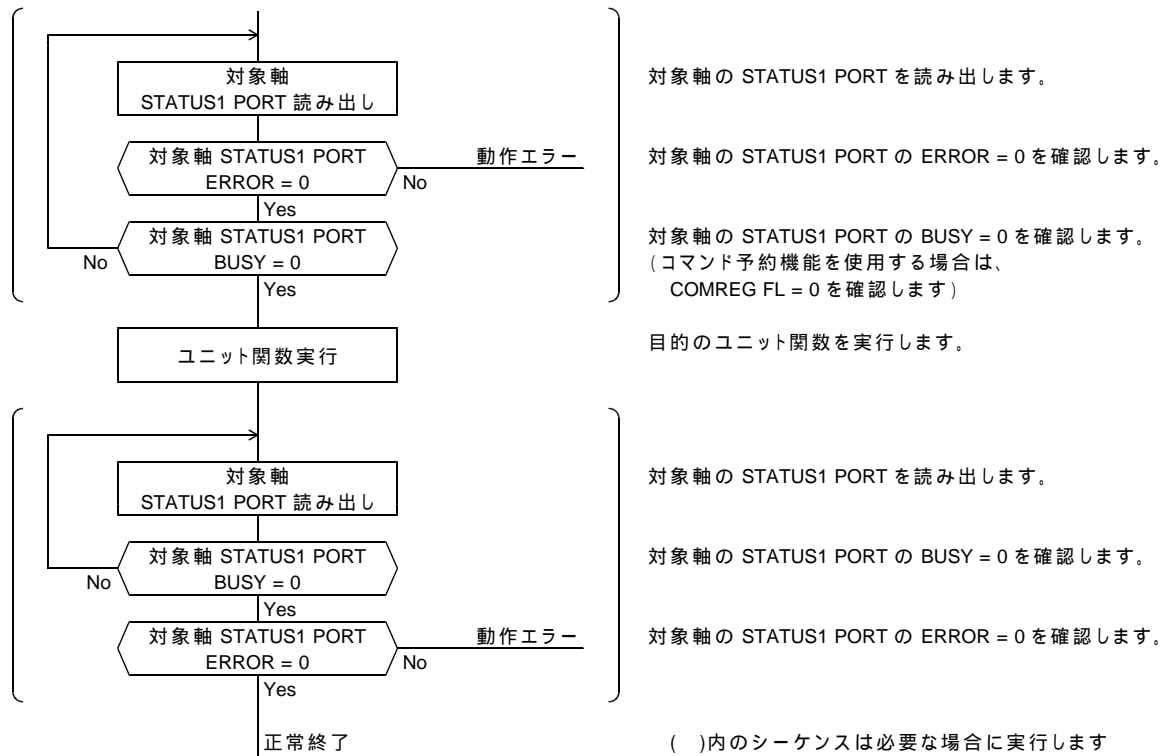


(3) デバイス制御シーケンス

デバイス関数でデバイスを制御するためのシーケンスを示します。

デバイス関数で次の処理をする場合、DRIVE STATUS1 PORT の ERROR = 0 と BUSY = 0 の確認が必要です。

- ・ MCC09 のドライブコマンドの汎用コマンドを実行
- ・ SPEED ・ RATE セット関数の実行
- ・ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数の実行
- ・ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数の実行
- ・ ORIGIN ドライブ関数の実行

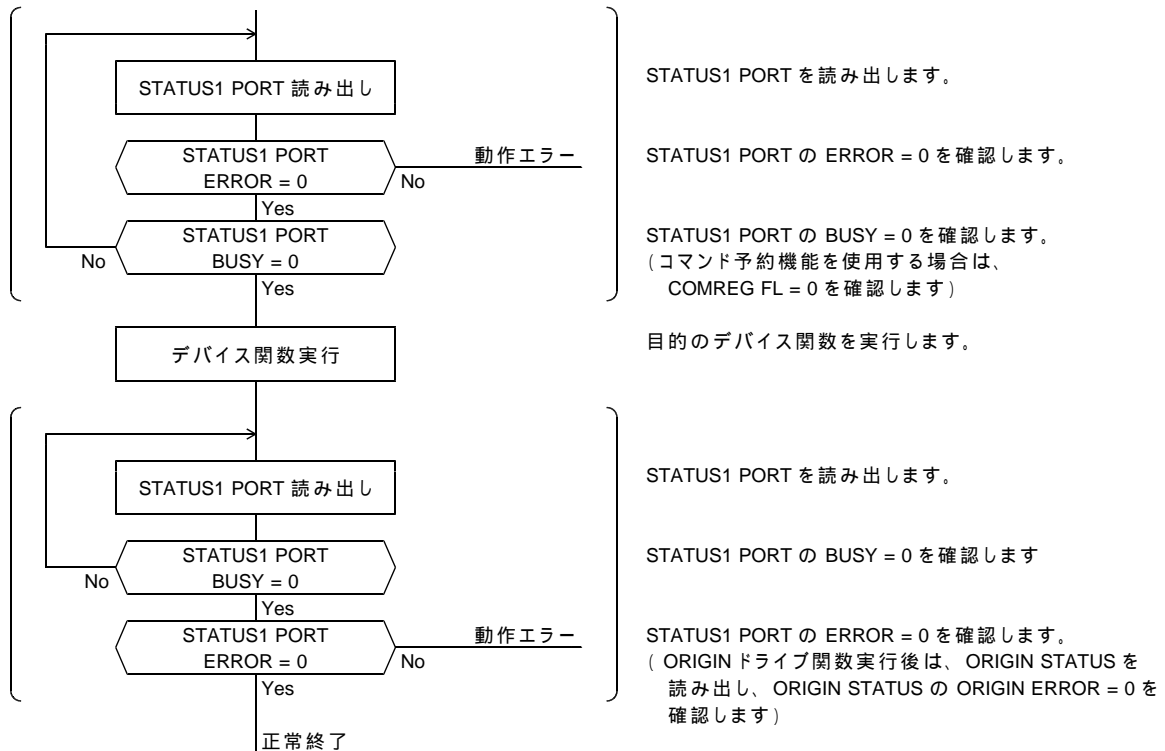

DRIVE STATUS1 PORT の読み出しには、以下のいずれかの関数を使用します。

- ・ DRIVE STATUS1 PORT 読み出し関数
- ・ READY WAIT 関数 (READY WAIT 関数内では STATUS1 PORT を読み出しています)

ORIGIN STATUS の読み出しには、ORIGIN STATUS 読み出し関数を使用します。

(4) I/O PORT 制御シーケンス

I/O PORT 関数で I/O PORT を制御するためのシーケンスを示します。



(5) MCC09 の実行シーケンス

MCC09 実行シーケンスの詳細については、5.章「コマンド仕様」をご覧ください。

- ・ アプリケーションから実行するコマンドの実行シーケンスを示します。
- ・ MCM のエディッタで MCC09 コマンドを編集するときは、専用アプリケーションツール「SSMA-56-01」の HELP にて、操作方法を確認してください。

(6) MCM 実行シーケンス

MCM 実行シーケンスについては、「MCC09 ユニット応機能編」MCM 関数シーケンスをご覧ください。


3-6. 並列・並行処理

ユニット上の軸や I/O PORT に複数のスレッドからアクセスする際、デバイスドライバの関数をアトミックに実行するために、ユーザアプリケーションによる排他制御が必要な場合と不要な場合があります。
以下に詳細を示します。

(1) マルチプロセス未対応


1プロセス / 1ユニット

異なるプロセスのスレッドが、それぞれ異なるユニットに属する軸や I/O PORT にアクセスすることはできません。

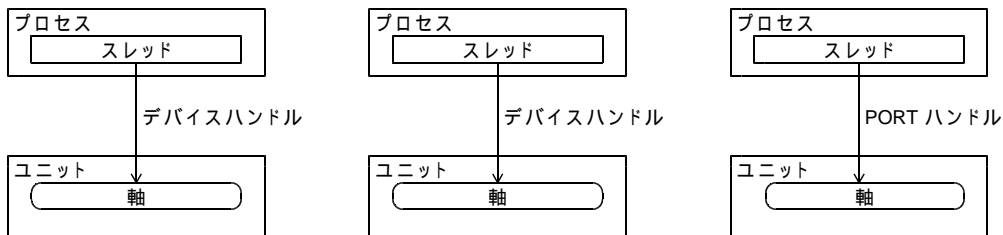


1プロセス / 1軸

異なるプロセスのスレッドが、同一のユニット上のそれぞれ異なる軸や I/O PORT にアクセスすることはできません。

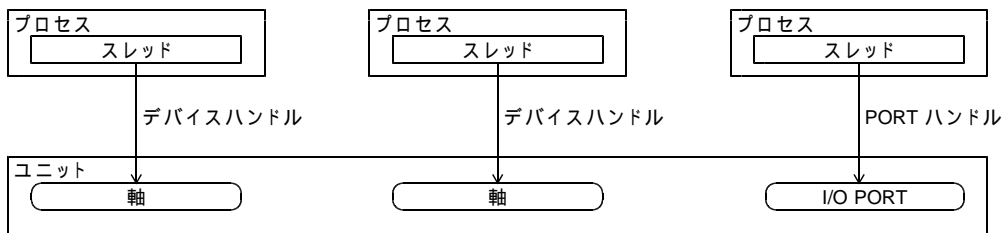

Nプロセス / 1軸


異なるプロセスのスレッドが、同一の軸や I/O PORT にアクセスすることはできません。

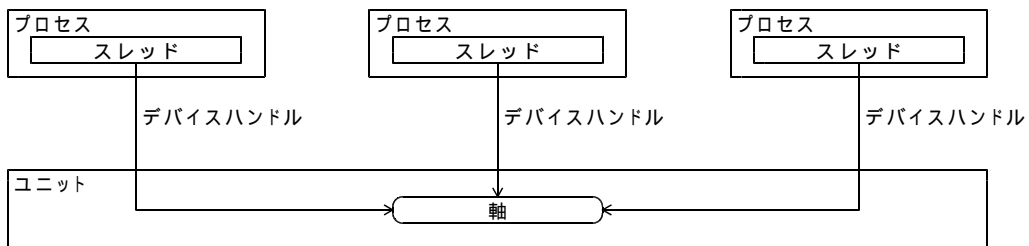

(2) マルチスレッド対応


1 スレッド / 1 ユニット

同一のプロセスの異なるスレッドが、それぞれ異なるユニットに属する軸や I/O PORT アクセスする場合、排他制御は不要です。

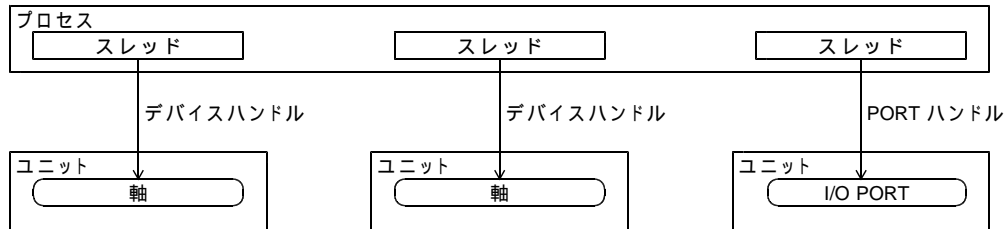


1 スレッド / 1 軸

同一のプロセスの異なるスレッドが、同一のユニット上のそれぞれ異なる軸や I/O PORT にアクセスする場合、排他制御は不要です。

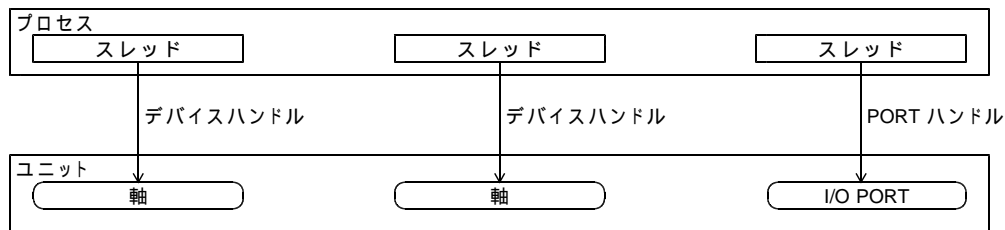

N スレッド / 1 軸

同一のプロセスの異なるスレッドが、同一の軸や I/O PORT にアクセスする場合、排他制御は不要です。ただし、SPEED・RATE 関数、補間関数、ORIGIN ドライブ関数を実行中は、他のスレッドが同じ軸にアクセスしないように排他制御が必要です。

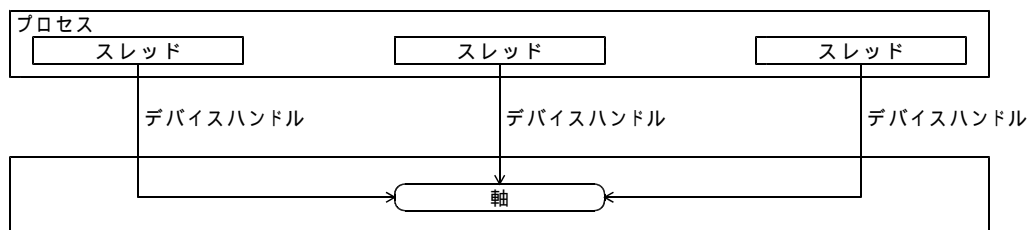

(注 1) システム関数を実行中は、他のスレッドでデバイスドライバの一切の関数を実行することはできません。実行した場合の動作は不定です。

(注 2) READY WAIT 関数、COMREG NOT FULL WAIT 関数を実行中、同じデバイスに対して再度 READY WAIT 関数、COMREG NOT FULL WAIT 関数を実行することはできません。

(注 3) 1 つのデバイス / I/O PORT に対しては、オープン アクセス クローズの流れが守られるようにしてください。

3-7. 制限事項

(1) MCC09 コマンドの制限

アプリケーションから次のコマンドを実行しても無効です。

- ・ ERRINT STATUS MASK コマンド
- ・ INT FACTOR MASK コマンド
- ・ RAM SPEC SET コマンド
- ・ RAM READ START コマンド
- ・ RAM READ JUMP コマンド
- ・ RAM WRITE START コマンド
- ・ RAM STOP コマンド

次の設定は禁止されています。

- ・ SPEC INITIALIZE2 コマンドの STOP TYPE を「1:減速停止信号として使用する」に設定することはできません。
設定した場合、「0:即時停止信号として使用する」に補正されます。

MCC09 のコマンドの制限が働くのは、ユーザアプリケーションから直接 MCC09 コマンドを実行する場合に限ります。
MCM が実行するコマンドに対しては、これらのコマンドの制限はかかりません。

(2) ORIGIN ドライブに関連する制限

次の設定がされている場合、ORIGIN ドライブを実行できません。

- ・ SPEC INITIALIZE2 コマンド
 - ・ CWLM TYPE : 即時停止信号として使用する
 - ・ CCWLM TYPE : 即時停止信号として使用する
 - ・ SS0 TYPE : 減速停止信号として使用する、または、即時停止信号として使用する
 - ・ SS1 TYPE : 減速停止信号として使用する、または、即時停止信号として使用する
- ・ SPEC INITIALIZE3 コマンド
 - ・ DEND/PO TYPE : 減速停止信号として使用する、または、即時停止信号として使用する

ORIGIN ドライブ中は、次のコマンドのみ実行可能です。

- ・ ADDRESS COUNTER READ コマンド
- ・ ADDRESS LATCH DATA READ コマンド
- ・ PULSE COUNTER READ コマンド
- ・ PULSE LATCH DATA READ コマンド
- ・ DFL COUNTER READ コマンド
- ・ DFL LATCH DATA READ コマンド
- ・ MCC SPEED READ コマンド
- ・ SLOW STOP コマンド
- ・ FAST STOP コマンド

ORIGIN ドライブ中、各種カウンタのコンパレータの一致による停止機能は、無効になります。

ORIGIN ドライブ中、ユーザアプリケーションが設定した ERROR STATUS MASK は、無効になります。

ORIGIN ドライブ中、および ORIGIN ドライブ終了時は、次のステータスのみ有効です。

- ・ STATUS1 PORT の BUSY
- ・ ORIGIN STATUS
- ・ STATUS2 PORT の DEND BUSY, DALM, DEND/PO, DRST, NORG, ZORG, ORG, CWLM, CCWLM, FSSTOP

(3) MCM に関連する制限

MCM の実行中は、アプリケーションから MCC09 へのアクセスは、次のコマンドのみ実行可能です。

- ・ ADDRESS COUNTER READ コマンド
- ・ ADDRESS LATCH DATA READ コマンド
- ・ PULSE COUNTER READ コマンド
- ・ PULSE LATCH DATA READ コマンド
- ・ DFL COUNTER READ コマンド
- ・ DFL LATCH DATA READ コマンド
- ・ MCC SPEED READ コマンド
- ・ ERROR STATUS READ コマンド
- ・ SET DATA READ コマンド
- ・ RSPD DATA READ コマンド
- ・ SLOW STOP コマンド
- ・ FAST STOP コマンド

上記は、ユーザアプリケーションから直接 MCC09 コマンド実行できるものです。

アプリケーションからは、その他に UNIT MCM 関数によって下記の STATUS を確認することができます。

- ・ UNIT MCM STATUS READ 関数 : MCM におけるユニットの状態
- ・ UNIT MCM ERROR STATUS READ 関数 : MCM 動作における ERROR 状態

(4) READ コマンドに関連する制限

MCC09 の READ コマンドを実行する場合、次の書き込み / 読み出し関数を使用すると、1 回の関数実行で済みます。

- ・ DRIVE COMMAND 32 ビット書き込み / 読み出し関数 (MC07_LWRDrive 関数)
- ・ DRIVE COMMAND PORT 書き込み / 読み出し関数 (MC07_BWRDrive 関数)

READ コマンド

コマンド コード	特殊コマンド名称	機能
H'D1	ERROR STATUS READ	ERROR STATUS の読み出し
H'D4	MCC SPEED READ	ドライブパルス速度の読み出し
H'D5	SET DATA READ	設定データの読み出し
H'D6	RSPD DATA READ	RSPD データの読み出し
H'D8	ADDRESS COUNTER READ	アドレスカウンタの読み出し
H'D9	PULSE COUNTER READ	パルスカウンタの読み出し
H'DA	DFL COUNTER READ	パルス偏差カウンタの読み出し
H'DC	ADDRESS LATCH DATA READ	アドレスカウンタのラッチデータの読み出し
H'DD	PULSE LATCH DATA READ	パルスカウンタのラッチデータの読み出し
H'DE	DFL LATCH DATA READ	パルス偏差カウンタのラッチデータの読み出し

書き込み / 読み出し関数以外の関数で READ コマンドを実行する場合、書き込み関数と読み出し関数を組み合わせる必要があります。

- ・ DRIVE COMMAND 32 ビット書き込み関数 + DRIVE DATA 32 ビット読み出し関数
- ・ DRIVE COMMAND PORT 書き込み関数 + DRIVE DATA 32 ビット読み出し関数
- ・ その他

この場合、書き込み関数を実行してから、読み出し関数を実行するまでの間は、同じユニットに対してデバイスドライバの関数を実行しないようにしてください。

4 . 関数リファレンス

4-1. 構造体・関数の見方

(1) 構造体

構造体	構造体の名称	関数定義ファイル名
	構造体に対応するユニットの名称	
説 明	構造体の説明	
書 式	C言語 C言語 (Visual C++およびVisual C++.NET)で構造体を使用するときの定義 VB Visual Basicで構造体を使用するときの定義 VB.NET Visual Basic.NETで構造体を使用するときの定義 C#.NET Visual C#.NETで構造体を使用するときの定義	
メンバ	構造体のメンバに格納される値の説明	

(2) 関数

関数	関数の名称	関数定義ファイル名
	関数に対応するユニットの名称	
機 能	関数の機能の説明	
書 式	C言語 C言語で、関数を使用するときの定義 VB Visual Basicで関数を使用するときの定義 VB.NET Visual Basic.NETで関数を使用するときの定義 C#.NET C#.NETで構造体を使用するときの定義	
引 数	関数の各引数に指定する値の説明	
戻り値	関数の戻り値の説明	

関数に対応するユニット名称一覧表

名称	品名	定格	備考
UC-7660	コントローラ	UC-7660 *1	4軸コントローラ(MCC09搭載, ユニット関数対応, エンコーダ入力あり)
CB-52	拡張 I/O	CB-52/3232-MIL	拡張タイプの I/O 32/32 点
CB-53	拡張 I/O	CB-53/1616-MIL	拡張タイプの I/O 16/16 点

*1 当デバイスドライバは、UC-7760(MCC09 搭載)製品の他に、MCC07 搭載製品にも対応していますが、UC-7660(MCC09 搭載)を代表にして仕様を表記しています。

(3) 言語固有の仕様

RESULT 構造体の NULL ポインタ

Visual C++、Visual C++.NET では、当関数を実行する際、psResult (RESULT 構造体のポインタ) に NULL ポインタを指定することができます。

NULL ポインタを指定すると、実行結果は格納されません。

ブール型の扱い

当デバイスドライバの多くの関数は、戻り値としてブール型の値を返します。

ブール型の戻り値は以下になります。

言語	型	ブール型の戻り値	
		TRUE (真)	FALSE (偽)
Visual C++	BOOL	TRUE	FALSE
Visual C++.NET			
Visual Basic	Boolean	1	0
Visual Basic.NET	Boolean	True	False
Visual C#.NET	bool	true	false

詳細は、各関数の書式をご覧ください。

Visual Basic.NET

構造体の初期化

配列を含む構造体は、Initialize メソッドにより配列を作成します。

構造体		Initializeメソッドの書式
RESULT構造体	MC07_S_RESULT	Public Sub Initialize()
ユニット情報構造体	MC07_S_UNIT_INFO	
USB情報構造体	MC07_S_USB_INFO	
USB情報リスト構造体	MC07_S_USB_INFO_LIST	
A/Dデータ構造体	MC07_S_AD_DATA	
コマンドバッファ構造体	MC07_S_COMMAND_BUF	
データバッファ構造体	MC07_S_DATA_BUF	
ステータスバッファ構造体	MC07_S_STATUS_BUF	
データ構造体	MC07_S_DATA	

Visual C#.NET

構造体の初期化

配列を含む構造体は、コンストラクタにより配列を作成します。

構造体		コンストラクタの書式
RESULT構造体	MC07_S_RESULT	Public MC07_S_RESULT(ushort dummy);
ユニット情報構造体	MC07_S_UNIT_INFO	Public MC07_S_UNIT_INFO(ushort dummy);
USB情報構造体	MC07_S_USB_INFO	Public MC07_S_USB_INFO(ushort dummy);
USB情報リスト構造体	MC07_S_USB_INFO_LIST	Public MC07_S_USB_INFO_LIST(ushort dummy);
A/Dデータ構造体	MC07_S_AD_DATA	Public MC07_S_AD_DATA(ushort dummy);
コマンドバッファ構造体	MC07_S_COMMAND_BUF	Public MC07_S_COMMAND_BUF(ushort dummy);
データバッファ構造体	MC07_S_DATA_BUF	Public MC07_S_DATA_BUF(unit dummy);
ステータスバッファ構造体	MC07_S_STATUS_BUF	Public MC07_S_STATUS_BUF(ushort dummy);
データ構造体	MC07_S_DATA	Public MC07_S_DATA(ushort dummy);

*コンストラクタの引数dummyは何を指定しても無効です。

名前空間

利用できる構造体、関数は、名前空間 MELEC にあります。

定数

本リファレンスに示される定数 MC07_XXXX は、全て MC07.MC07_XXXX のように指定します。

(例)

リファレンスに示す定数	Visual C#.NETでの指定
MC07_USB_UNIT_0	MC07.MC07_USB_UNIT_0
MC07_SEL_X	MC07.MC07_SEL_X
MC07_GP_IN	MC07.MC07_GP_IN

4-2. 基本構造体 (共通)

4-2-1. RESULT 構造体

RESULT 構造体

UsbC

UC-7660

CB-52 CB-53

説明

関数を実行した結果が格納されます。

書式

C言語 typedef struct MC07_TAG_S_RESULT {
 WORD *MC07_Result*[4];
 } MC07_S_RESULT;

VB Type MC07_S_RESULT
 MC07_Result(1 To 4) As Integer
 End Type

VB.NET Structure MC07_S_RESULT
 <MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst:=4)> Public MC07_Result() As Short
 Public Sub Initialize()
 ReDim *MC07_Result*(3)
 End Sub
 End Structure

C#.NET struct MC07_S_RESULT
 {
 [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst=4)] public ushort[] MC07_Result;
 public MC07_S_RESULT(ushort dummy)
 {
 MC07_Result = new ushort[4];
 }
 }

メンバ

MC07_Result[0] ... 0が読み出されます。

MC07_Result[1] ... 実行結果を示します。(値は10進表記です。)

値	実行結果
0	関数の実行が正常に終了しました。
2	DLL内部でAPIエラーが発生しました。
3	NULLポインタが指定されました。
5	ユニット番号の指定に誤りがあります。
6	軸またはI/O PORTの指定に誤りがあります。
7	指定されたハンドルが不正です。
8	デバイスハンドルで示された軸ではX軸(またはZ軸)座標アドレスの補間パルスを出力できません。
10	デバイスハンドルで示された軸ではY軸(またはA軸)座標アドレスの補間パルスを出力できません。
11	指定されたユニット、デバイスまたはI/O PORTはオープンされていません。
12	2つのデバイスハンドルで示された軸が同一チップ上にありません。
13	指定されたユニット、デバイスまたはI/O PORTはすでにオープンされています。
15	WAIT関数がTIME OVERで終了しています。 ・READY WAIT関数がTIME OVERで終了しています。 ・COMREG NOT FULL WAIT関数がTIME OVERで終了しています。
16	WM_QUITメッセージを受信しました。
17	WAIT関数実行中にWAIT中止関数が実行されました。 ・READY WAIT中にWAIT中止関数が実行されました。 ・COMREG NOT FULL WAIT中にWAIT中止関数が実行されました。

値	実行結果
18	WAIT関数が複数同時に実行されました。 ・同一デバイスのREADY WAIT関数が複数同時に実行されました。 ・同一デバイスのCOMREG NOT FULL WAIT関数が複数同時に実行されました。
21	指定されたユニット番号に該当するユニットがありません。
22	ユニット番号が重複しています。
24	2つのデバイスハンドルで指定された軸が同一軸です。
25	2つのデバイスハンドルで指定された軸が同一ユニット上にありません。
28	2つのデバイスハンドルで指定された軸が同一チップ上にあります。
30	動作エラーが発生しているため、関数をエラー終了しました。 ・DRIVE STATUS1 PORTのERROR = 1のため、関数をエラー終了しました ・MCM STATUS1のMERR = 1のため、関数をエラー終了しました ・関数の実行によりMCMエラーが発生しました
34	実行しようとした関数は指定されたユニットでは実行できません。
37	MCM STATUS1のMBUSY = 1のため、関数を終了しました
38	軸またはI/O PORTに指定された操作を行うことができません。
45	ADDRESS COUNTERがオーバーフローしているため関数が実行できません。
50	中心点、通過点または目的地の座標が指定できる範囲を越えています。
51	ドライブ方向の指定に誤りがあります。
52	ORG TYPEの指定に誤りがあります。
53	RESOL No. が設定範囲を越えています。
54	SPEC INITIALIZE2 COMMANDまたはSPEC INITIALIZE3 COMMANDを使用して、ORIGINドライブで許可されていない設定が行われています。
60	円弧の中心点座標が(0, 0)または中心点と目的地が同一座標です。
61	円弧補間で求めた短軸PULSE数が-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647の範囲内ではありません。
62	通過点相対アドレスまたは目的地相対アドレスが(0, 0)です。または通過点と目的地が同一です。
63	現在位置、通過点、目的地が直線上にあります。
64	現在位置から中心点までの相対アドレスが-8,388,608 ~ 8,388,607の範囲を越えています。
72	指定されたコマンドの個数が設定範囲を越えています。
73	既に他のプロセスで環境設定されています。
74	未だ現在のプロセスで環境設定されていません。
86	シート番号の指定に誤りがあります。
90	拡張ユニットまたは拡張G1/I/Oユニットとの通信の通信レートの指定に誤りがあります。
91	拡張ユニットまたは拡張G1/I/Oユニットとの通信のリトライ回数の指定に誤りがあります。
92	拡張ユニットまたは拡張G1/I/Oユニットとの通信のI/O点数の指定に誤りがあります。
93	拡張ユニットまたは拡張G1/I/Oユニットとの通信の制御の指定に誤りがあります。
94	信号指定に誤りがあります。
100	USB通信時にエラーが発生しました。
111	メモリアドレスの指定に誤りがあります。

MC07_Result[2] ... 0が読み出されます。
MC07_Result[3] ... 将来の拡張用です。

- ・VBのMC07_Result(1) ~ (4)は、C言語のMC07_Result[0] ~ [3]に対応します。
- ・VB.NETのMC07_Result(0) ~ (3)は、C言語のMC07_Result[0] ~ [3]に対応します。
- ・C#.NETのMC07_Result[0] ~ [3]は、C言語のMC07_Result[0] ~ [3]に対応します。

4-2-2. コマンドデータ構造体

コマンドデータ構造体

UsbC

UC-7660

機能

DRIVE COMMAND PORT、DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTに書き込むデータを格納します。

書式

C言語 typedef struct_MC07_S_COMMAND_DATA{
 WORD Command;
 DWORD Data;
 } MC07_S_COMMAND_DATA

VB Type MC07_S_COMMAND_DATA
 Command As Integer
 Data As Long
 End Type

VB.NET Structure MC07_S_COMMAND_DATA
 Public Command As Short
 Public Data As Integer
 End Structure

C#.NET struct MC07_S_COMMAND_DATA
 {
 public ushort Command;
 public uint Data;
 }

メンバ

Command ... DRIVE COMMAND PORTに書き込む内容を格納します。
Data ... DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTに書き込む内容を格納します。
 ・上位16ビットはDRIVE DATA2 PORTに書き込まれます。
 ・下位16ビットはDRIVE DATA1 PORTに書き込まれます。

4-2-3. ステータスデータ構造体

ステータスデータ構造体

UsbC

UC-7660

機能

DRIVE STATUS1 PORT、DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTから読み出した内容を格納します。

書式

C言語 typedef struct _MC07_S_STATUS_DATA {
 WORD *Status1*;
 DWORD *Data*;
 } MC07_S_STATUS_DATA;

VB Type MC07_S_STATUS_DATA
 Status1 As Integer
 Data As Long
 End Type

VB.NET Structure MC07_S_STATUS_DATA
 Public *Status1* As Short
 Public *Data* As Integer
 End Structure

C#.NET struct MC07_S_STATUS_DATA
 {
 public ushort *Status1*;
 public uint *Data*;
 }

メンバ

Status1 ... STATUS1 PORTから読み出した内容を格納します。
Data ... DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTから読み出した内容を格納します。
 ・DRIVE DATA2 PORTの内容が上位16ビットに格納されます。
 ・DRIVE DATA1 PORTの内容が下位16ビットに格納されます。

4-3. システム関数

環境設定関数で環境設定を実行し、ユニット情報読み出し関数でユニットの接続情報を読み出します。
USB シリーズのユニットは、環境設定関数を受け付けると、以降の関数に応答ようになります。
従って、ユーザアプリケーションの最初で必ず環境設定関数を実行する必要があります。

4-3-1. ユニット情報構造体

ユニット情報構造体

UsbC

UC-7660

機能

パソコンに接続されている全てのユニットのタイプを格納します。

書式

C言語 typedef struct_MC07_S_UNIT_INFO {
 WORD *UnitType*[10];
 } MC07_S_SLAVE_INFO;

VB Type MC07_S_UNIT_INFO
 UnitType(1 To 10) As Integer
 End Type

VB.NET Structure MC07_S_UNIT_INFO
 <MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst:=10)> Public *UnitType*() As Short
 Public Sub Initialize()
 ReDim *UnitType*(9)
 End Sub
 End Structure

C#.NET struct MC07_S_SLAVE_INFO
 {
 [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 10)]
 public ushort[] *UnitType*;
 public MC07_S_SLAVE_INFO(ushort dummy)
 {
 UnitType = new ushort[10];
 }
 }

メンバ

UnitType[0] ... ユニット番号0に接続されるユニットのタイプが格納されます。
UnitType[1] ... ユニット番号1に接続されるユニットのタイプが格納されます。
UnitType[2] ... 将来の拡張用です。
 {
UnitType[9] ... 将来の拡張用です。

格納される値	意味
H'14	UC-7660
H'FF	未接続

- ・ VBの *UnitType*(1) ~ (10)は、C言語の *UnitType* [0] ~ [9] に対応します。
- ・ VB.NETの *UnitType*(0) ~ (9)は、C言語の *UnitType* [0] ~ [9] に対応します。
- ・ C#.NETの *UnitType* [0] ~ [9] は、C言語の *UnitType* [0] ~ [9] に対応します。

4-3-2. 環境設定 / 接続確認関数

環境設定関数

UsbC

UC-7660

機能

USBに接続される全ユニットを対象に環境設定を行います。

書式

C言語 `BOOL MC07_Environment(WORD UnitNo,
 MC07_S_RESULT *psResult);`

VB `Function MC07_Environment(ByVal UnitNo As Integer,
 ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_Environment(ByVal UnitNo As Short,
 ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.Environment(ushort UnitNo,
 ref MC07_S_RESULT psResult);`

引数

UnitNo ... 無条件にMC07_USB_UNIT_0を指定します。
psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

ユニット情報読み出し関数

UsbC

UC-7660

機能

USBに接続される全ユニットのタイプを読み出します。

書式

C言語 `BOOL MC07_ReadUnitInfo(WORD UnitNo, MC07_S_UNIT_INFO *psUnitInfo,
 MC07_S_RESULT *psResult);`

VB `Function MC07_ReadUnitInfo(ByVal UnitNo As Integer,
 ByRef psUnitInfo As MC07_S_UNIT_INFO,
 ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_ReadUnitInfo(ByVal UnitNo As Short,
 ByRef psUnitInfo As MC07_S_UNIT_INFO,
 ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.ReadUnitInfo(ushort UnitNo,
 ref MC07_S_UNIT_INFO psUnitInfo,
 ref MC07_S_RESULT psResult);`

引数

UnitNo ... 無条件にMC07_USB_UNIT_0を指定します。
psUnitInfo ... ユニットのタイプを格納するためのユニット情報構造体のポインタを指定します。
psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

ユニットオープンしている間は拡張ユニットのステータスを読み出すことで接続状態を監視することができます。

ユーザアプリケーション終了時は、必ずユニットをクローズしてください。

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

ユニットクローズ関数

UsbC

UC-7660

CB-52

CB-53

機 能

指定されたユニットをクローズします。

書 式

C言語 `BOOL MC07_UClose(DWORD hUnit, MC07_S_RESULT *psResult);`

VB `Function MC07_UClose(ByVal hUnit As Long,
 ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_UClose(ByVal hUnit As Integer,
 ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.UClose(uint hUnit, ref MC07_S_RESULT psResult);`

引 数

hUnit …… ユニットハンドルを指定します。

psResult …… この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

4-4-2. ユニット動作エラークリア関数

ユニット単位で動作エラーをクリアします。

動作エラーが検出された場合は、エラー要因を確認し、その要因を取り除いてから動作エラークリア関数を実行します。

動作エラークリア関数が実行されるまで、その他の関数実行は正常に行われません。

ユニット動作エラークリア関数

UsbC

UC-7660

機能

指定されたユニットに対し、次の処理を一括で行います。

- ・指定された軸 (複数指定可) の動作エラーをクリアします。

書 式

C言語 `BOOL MC07_UCLrError(DWORD hUnit, WORD AxisSel, MC07_S_RESULT *psResult);`

```
VB      Function MC07_UCIrrError(ByVal hUnit As Long, ByVal AxisSel As Long,  
                                ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean
```

VB.NET **Function** MC07_UCIError(ByVal *hUnit* As Integer, ByVal *AxisSel* As Integer, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

```
C#.NET bool MC07.UClrError(uint hUnit, uint AxisSel, ref MC07_S_RESULT psResult );
```

引 数

hUnit ... ユニットハンドルを指定します。

AxisSel ... 軸(複数指定可)を指定します。

複数の軸を指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_X	X軸
MC07_SEL_Y	Y軸
MC07_SEL_Z	Z軸
MC07_SEL_A	A軸

次の指定も組み合わせることができます

指定できる値	意味
MC07_SEL_X_Y	X軸とY軸
MC07_SEL_X_Z	X軸とZ軸
MC07_SEL_X_A	X軸とA軸
MC07_SEL_Y_Z	Y軸とZ軸
MC07_SEL_Y_A	Y軸とA軸
MC07_SEL_Z_A	Z軸とA軸

指定できる値	意味
MC07_SEL_X_Y_Z	X軸とY軸とZ軸
MC07_SEL_X_Y_A	X軸とY軸とA軸
MC07_SEL_X_Z_A	X軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_Y_Z_A	Y軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_X_Y_Z_A	X軸とY軸とZ軸とA軸

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

4-4-3. 拡張ユニット通信関数

ユニットと拡張ユニット間の通信設定を行います。
最初に拡張ユニットの通信を設定した後、拡張ユニットとのサイクリック通信の開始/停止をコントロールします。
拡張I/Oの読み出し/書き込みは、ユニット関数またはI/O PORT関数で行います。

拡張ユニット通信設定関数		UsbC
UC-7660		
CB-52	CB-53	

機能
指定されたユニットと拡張ユニット間の通信設定を行います。
この関数は、拡張ユニット通信ステータスのPOLLING=0の状態で行ってください。

書式
C言語 `BOOL MC07_UWExUnitCommMode(DWORD hUnit, WORD CommRate, WORD RetryCount, WORD IoBit, MC07_S_RESULT *psResult);`
VB `Function MC07_UWExUnitCommMode(ByVal hUnit As Long, ByVal CommRate As Integer, ByVal RetryCount As Integer, ByVal IoBit As Integer, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`
VB.NET `Function MC07_UWExUnitCommMode(ByVal hUnit As Integer, ByVal CommRate As Short, ByVal RetryCount As Short, ByVal IoBit As Short, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`
C#.NET `bool MC07.UWExUnitCommMode(uint hUnit, ushort CommRate, ushort RetryCount, ushort IoBit, ref MC07_S_RESULT psResult);`

引数
hUnit ... ユニットハンドルを指定します。
CommRate ... 拡張ユニットとの通信の通信レートを指定します。

指定できる値	意味
MC07_EX_UNIT_COMM_RATE_5	5.0Mbps(固定)

RetryCount ... 拡張ユニットとの通信リトライ回数(0~3)を指定します。(初期値は0回です。)
 ユニットの電源投入後の初期値は0回です。
IoBit ... 拡張ユニットとの通信のI/O点数を指定します。
 ユニットの電源投入後の初期値はアンダーライン側です。

指定できる値	意味
MC07_EX_UNIT_COMM_32BIT	入力32点/出力32点
MC07_EX_UNIT_COMM_16BIT	入力16点/出力16点

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値
この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

拡張ユニット通信制御関数

UsbC

UC-7660

CB-52

CB-53

機 能

指定されたユニットと拡張ユニット間の通信を制御します。

書 式

C言語 `BOOL MC07_UWExUnitCommControl(DWORD hUnit, WORD ControlSel, MC07_S_RESULT *psResult);`

VB `Function MC07_UWExUnitCommControl(ByVal hUnit As Long, ByVal ControlSel As Integer, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_UWExUnitCommControl(ByVal hUnit As Integer, ByVal ControlSel As Short, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.UWExUnitCommControl(uint hUnit, ushort ControlSel, ref MC07_S_RESULT psResult);`

引 数

hUnit …… ユニットハンドルを指定します。

ControlSel …… 拡張ユニットとの通信の制御を指定します。

指定できる値	意味
MC07_EX_UNIT_COMM_START	通信を開始します。
MC07_EX_UNIT_COMM_STOP	通信を停止します。
MC07_EX_UNIT_COMM_DISC_LATCH_CLR	拡張ユニット通信のステータスのDISCONNECT LATCHをクリアします。

psResult …… この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

拡張ユニット通信ステータス読み出し関数

UsbC

UC-7660

CB-52

CB-53

機能

指定されたユニットと拡張ユニット間の通信の状態を読み出します。

書式

C言語 `BOOL MC07_URExUnitCommStatus(DWORD hUnit, WORD pStatus, MC07_S_RESULT psResult);`

VB `Function MC07_URExUnitCommStatus(ByVal hUnit As Long, ByRef pStatus As Integer, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_URExUnitCommStatus(ByVal hUnit As Integer, ByRef pStatus As Short, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07_URExUnitCommStatus(uint hUnit, ref ushort pStatus, ref MC07_S_RESULT psResult);`

引数

hUnit ... ユニットハンドルを指定します。
pStatus ... 拡張ユニット通信ステータスを格納するための変数のポインタを指定します。
拡張ユニット通信ステータスの内容は、次に示す通りです。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
0	0	0	0	0	0	0	0
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	DIS- CONNECT LATCH	CONNECT	POLLING

ユニット電源投入時の初期値は H'0000 (アンダーライン側) です。

D0 : POLLING

ユニットハンドルで指定されたユニットの通信の状態を示します。

1: 通信中の状態

0: 通信中でない状態

- ・拡張ユニット通信制御関数の引数 *ControlSel* に MC07_EX_UNIT_COMM_START を指定すると、POLLING=1になります。
- ・拡張ユニット通信制御関数の引数 *ControlSel* に MC07_EX_UNIT_COMM_STOP を指定すると、POLLING=0になります。

D1 : CONNECT

ユニットハンドルで指定されたユニットに接続される拡張ユニットの応答の状態を示します。

1: 接続されている状態

0: 接続されていない状態

D2 : DISCONNECT LATCH

ユニットハンドルで指定されたユニットと拡張ユニット間が、通信中に切断された有無を示します。

1: 切断された状態

0: 切断されていない状態

- ・拡張ユニット通信制御関数の引数 *ControlSel* に MC07_EX_UNIT_COMM_DISC_LATCH_CLR を指定すると、DISCONNECT LATCH=0にクリアされます。

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

拡張ユニット通信設定読み出し関数

UsbC

UC-7660

CB-52

CB-53

機能

指定されたユニットと拡張ユニット間の通信設定を読み出します。

書式

C言語 `BOOL MC07_URExUnitCommMode(DWORD hUnit, WORD *pCommRate, WORD *pRetryCount, WORD *ploBit, MC07_S_RESULT *psResult);`

VB `Function MC07_URExUnitCommMode(ByVal hUnit As Long, ByRef pCommRate As Integer, ByRef pRetryCount As Integer, ByRef ploBit As Integer, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_URExUnitCommMode(ByVal hUnit As Integer, ByRef pCommRate As Short, ByRef pRetryCount As Short, ByRef ploBit As Short, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.URExUnitCommMode(uint hUnit, ref ushort pCommRate, ref ushort pRetryCount, ref ushort ploBit, ref MC07_S_RESULT psResult);`

引数

hUnit ... ユニットハンドルを指定します。
pCommRate ... 通信レートを格納するための変数のポインタを指定します。
pRetryCount ... リトライ回数を格納するための変数のポインタを指定します。
ploBit ... I/O点数を格納するための変数のポインタを指定します。
psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

4-4-4. ユニットアクセス関数

複数軸のMCC09 PORTアクセスと、複数のI/O PORTアクセスを一括で行います。

ユニットステータス構造体

UsbC

UC-7660

機能

ユニットのステータスの内容が格納されます。

書式

C言語 typedef struct _MC07_S_UNIT_STATUS {
 MC07_S_STATUS_DATA X;
 MC07_S_STATUS_DATA Y;
 MC07_S_STATUS_DATA Z;
 MC07_S_STATUS_DATA A;
 MC07_S_IN_PORT InPort;
 } MC07_S_UNIT_STATUS;

VB Type MC07_S_UNIT_STATUS
 X As MC07_S_STATUS_DATA
 Y As MC07_S_STATUS_DATA
 Z As MC07_S_STATUS_DATA
 A As MC07_S_STATUS_DATA
 InPort As MC07_S_IN_PORT
 End Type

VB.NET Structure MC07_S_UNIT_STATUS
 Public X As MC07_S_STATUS_DATA
 Public Y As MC07_S_STATUS_DATA
 Public Z As MC07_S_STATUS_DATA
 Public A As MC07_S_STATUS_DATA
 Public InPort As MC07_S_IN_PORT
 End Structure

C#.NET struct MC07_S_UNIT_STATUS
 {
 public MC07_S_STATUS_DATA X;
 public MC07_S_STATUS_DATA Y;
 public MC07_S_STATUS_DATA Z;
 public MC07_S_STATUS_DATA A;
 public MC07_S_IN_PORT InPort;
 }

メンバ

X ... X軸のステータスデータ構造体の内容が格納されます。
Y ... Y軸のステータスデータ構造体の内容が格納されます。
Z ... Z軸のステータスデータ構造体の内容が格納されます。
A ... A軸のステータスデータ構造体の内容が格納されます。
 ステータスデータ構造体は、基本的な構造体をご覧ください。
InPort ... 入力PORT構造体の内容が格納されます。

・ステータスデータ構造体は、4-2.章 基本的な構造体をご覧ください。

ユニットコマンド構造体

UsbC

UC-7660

機能

ユニットのコマンドを格納します。

書式

C言語 `typedef struct _MC07_S_UNIT_COMMAND {
 MC07_S_COMMAND_DATA X;
 MC07_S_COMMAND_DATA Y;
 MC07_S_COMMAND_DATA Z;
 MC07_S_COMMAND_DATA A;
 MC07_S_OUT_PORT OutPort;
 } MC07_S_UNIT_COMMAND;`

VB `Type MC07_S_UNIT_COMMAND
 X As MC07_S_COMMAND_DATA
 Y As MC07_S_COMMAND_DATA
 Z As MC07_S_COMMAND_DATA
 A As MC07_S_COMMAND_DATA
 OutPort As MC07_S_OUT_PORT
 End Type`

VB.NET `Structure MC07_S_UNIT_COMMAND
 Public X As MC07_S_COMMAND_DATA
 Public Y As MC07_S_COMMAND_DATA
 Public Z As MC07_S_COMMAND_DATA
 Public A As MC07_S_COMMAND_DATA
 Public OutPort As MC07_S_OUT_PORT
 End Structure`

C#.NET `struct MC07_S_UNIT_COMMAND
{
 public MC07_S_COMMAND_DATA X;
 public MC07_S_COMMAND_DATA Y;
 public MC07_S_COMMAND_DATA Z;
 public MC07_S_COMMAND_DATA A;
 public MC07_S_OUT_PORT OutPort;
}`

メンバ

X ... X軸のコマンドデータ構造体の内容を格納します。
Y ... Y軸のコマンドデータ構造体の内容を格納します。
Z ... Z軸のコマンドデータ構造体の内容を格納します。
A ... A軸のコマンドデータ構造体の内容を格納します。
OutPort ... 出力PORT構造体の内容を格納します。

・コマンドデータ構造体は、4-2.章 基本的な構造体をご覧ください。

入力PORT構造体

UsbC

UC-7660

CB-52 CB-53

機能

ユニットの入力PORTから読み出された内容が格納されます。
読み出された内容については、6-3-1.章 汎用I/O PORTをご覧ください。

書式

C言語 typedef struct _MC07_S_IN_PORT {
 WORD *Gpin*;
 WORD *Gp0in*;
 WORD *Gp1in*;
 WORD *Exp0in*;
 WORD *Exp1in*;
 WORD *Ctlp0in*;
 } MC07_S_IN_PORT;

VB Type MC07_S_IN_PORT
 Gpin As Integer
 Gp0in As Integer
 Gp1in As Integer
 Exp0in As Integer
 Exp1in As Integer
 Ctlp0in As Integer
 End Type

VB.NET Structure MC07_S_IN_PORT
 Public *Gpin* As Short
 Public *Gp0in* As Short
 Public *Gp1in* As Short
 Public *Exp0in* As Short
 Public *Exp1in* As Short
 Public *Ctlp0in* As Short
 End Structure

C#.NET struct MC07_S_IN_PORT
 {
 public ushort *Gpin*;
 public ushort *Gp0in*;
 public ushort *Gp1in*;
 public ushort *Exp0in*;
 public ushort *Exp1in*;
 public ushort *Ctlp0in*;
 }

メンバ

<i>Gpin</i>	… 汎用I/O入力PORTから読み出された内容が格納されます。
<i>Gp0in</i>	… 汎用I/O入力0 PORTから読み出された内容が格納されます。
<i>Gp1in</i>	… 汎用I/O入力1 PORTから読み出された内容が格納されます。
<i>Exp0in</i>	… 拡張I/O入力0 PORTから読み出された内容が格納されます。
<i>Exp1in</i>	… 拡張I/O入力1 PORTから読み出された内容が格納されます。
<i>Ctlp0in</i>	… 制御I/O入力0 PORTから読み出された内容が格納されます。

出力PORT構造体

UsbC

UC-7660

CB-52 CB-53

機能

ユニットの出力PORTに書き込むデータ、OR書き込みするデータ、AND書き込みするデータを格納します。

- ・書き込むデータ ... I/O PORT書き込み関数
- ・OR書き込みデータ ... I/O PORT OR書き込み関数
- ・AND書き込みデータ... I/O PORT AND書き込み関数

書き込むデータについては、6-3-1.章 汎用I/O PORTをご覧ください。

書式

```
C言語 typedef struct _MC07_S_OUT_PORT {  
    WORD Gpout;  
    WORD Gp0out;  
    WORD Gp1out;  
    WORD Exp0out;  
    WORD Exp1out;  
    WORD CtIp0out;  
} MC07_S_OUT_PORT;
```

```
VB Type MC07_S_OUT_PORT  
    Gpout As Integer  
    Gp0out As Integer  
    Gp1out As Integer  
    Exp0out As Integer  
    Exp1out As Integer  
    CtIp0out As Integer  
End Type
```

```
VB.NET Structure MC07_S_OUT_PORT  
    Public Gpout As Short  
    Public Gp0out As Short  
    Public Gp1out As Short  
    Public Exp0out As Short  
    Public Exp1out As Short  
    Public CtIp0out As Short  
End Structure
```

```
C#.NET struct MC07_S_OUT_PORT  
{  
    public ushort Gpout;  
    public ushort Gp0out;  
    public ushort Gp1out;  
    public ushort Exp0out;  
    public ushort Exp1out;  
    public ushort CtIp0out;  
}
```

メンバ

<i>Gpout</i>	... 汎用I/O出力PORTに書き込むデータを格納します。
<i>Gp0out</i>	... 汎用I/O出力0 PORTに書き込むデータを格納します。
<i>Gp1out</i>	... 汎用I/O出力1 PORTに書き込むデータを格納します。
<i>Exp0out</i>	... 拡張I/O出力0 PORTに書き込むデータを格納します。
<i>Exp1out</i>	... 拡張I/O出力1 PORTに書き込むデータを格納します。
<i>CtIp0out</i>	... 制御I/O出力0 PORTに書き込むデータを格納します。

ユニットDRIVE COMMAND・I/O書き込み関数

UsbC

UC-7660

CB-52 CB-53

機 能

指定されたユニットに対し、次の書き込みを一括で行います。

- 指定された軸（複数指定可）のDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORT、DRIVE COMMAND PORTに、軸ごとに個別のコマンドコードとデータを書き込みます。
- 指定されたI/O PORT（複数指定可）に、I/O PORTごとに個別のデータを書き込みます。

書 式

C言語 BOOL MC07_UWDriveIo(DWORD *hUnit*, DWORD *AxisSel*, DWORD *IoPortSel*, MC07_S_UNIT_COMMAND **psUnitCmd*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB Function MC07_UWDriveIo(ByVal *hUnit* As Long, ByVal *AxisSel* As Long, ByVal *IoPortSel* As Long, ByRef *psUnitCmd* As MC07_S_UNIT_COMMAND, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function MC07_UWDriveIo(ByVal *hUnit* As Integer, ByVal *AxisSel* As Integer, ByVal *IoPortSel* As Integer, ByRef *psUnitCmd* As MC07_S_UNIT_COMMAND, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET bool MC07.UWDriveIo(uint *hUnit*, uint *AxisSel*, uint *IoPortSel*, ref MC07_S_UNIT_COMMAND *psUnitCmd*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引 数

hUnit …… ユニットハンドルを指定します。
AxisSel …… 軸（複数指定可）を指定します。
どの軸も指定しない場合は0を指定します。

複数の軸を指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_X	X軸
MC07_SEL_Y	Y軸
MC07_SEL_Z	Z軸
MC07_SEL_A	A軸

次の指定も組み合わせることができます。

指定できる値	意味	指定できる値	意味
MC07_SEL_X_Y	X軸とY軸	MC07_SEL_X_Y_Z	X軸とY軸とZ軸
MC07_SEL_X_Z	X軸とZ軸	MC07_SEL_X_Y_A	X軸とY軸とA軸
MC07_SEL_X_A	X軸とA軸	MC07_SEL_X_Z_A	X軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_Y_Z	Y軸とZ軸	MC07_SEL_Y_Z_A	Y軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_Y_A	Y軸とA軸	MC07_SEL_X_Y_Z_A	X軸とY軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_Z_A	Z軸とA軸		

IoPortSel …… I/O PORT（複数指定可）の組み合わせを指定します。
どのI/O PORTも指定しない場合は0を指定します。

複数のI/O PORTを指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_GP_OUT	汎用I/O出力 PORT
MC07_SEL_EXP0_OUT	拡張I/O出力0 PORT
MC07_SEL_EXP1_OUT	拡張I/O出力1 PORT
MC07_SEL_CTLPO_OUT	制御I/O出力0 PORT

次の指定も組み合わせることができます。

指定できる値	意味
MC07_SEL_EXP0_EXP1_OUT	拡張I/O出力0 PORTと拡張I/O出力1 PORT

psUnitCmd …… 書き込むデータが格納されているユニットコマンド構造体のポインタを指定します。
psResult …… この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

ユニットDRIVE COMMAND書き込み / 読み出し関数

UsbC

UC-7660

機 能

指定されたユニットに対し、次の書き込みと読み出しを書き込み 読み出しの順で一括で行います。

- 指定された軸（複数指定可）のDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORT、DRIVE COMMAND PORTに、軸ごとに個別のコマンドコードとデータを書き込みます。
- 指定された軸（複数指定可）のDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTの内容を読み出します。

ユニット単位で下記のアクセスを1回の関数実行で処理することができます。

- 設定データの読み出し
- 出力中のドライブ速度の読み出し
- エラーステータスの読み出し
- 各カウントデータの読み出し

書 式

C言語 `BOOL MC07_UWRDrive(DWORD hUnit, DWORD AxisSel, MC07_S_UNIT_COMMAND *psUnitCmd, MC07_S_UNIT_STATUS *psUnitStatus, MC07_S_RESULT *psResult);`

VB `Function MC07_UWRDrive(ByVal hUnit As Long, ByVal AxisSel As Long, ByRef psUnitCmd As MC07_S_UNIT_COMMAND, ByRef psUnitStatus As MC07_S_UNIT_STATUS, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_UWRDrive(ByVal hUnit As Integer, ByVal AxisSel As Integer, ByRef psUnitCmd As MC07_S_UNIT_COMMAND, ByRef psUnitStatus As MC07_S_UNIT_STATUS, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.UWRDrive(uint hUnit, uint AxisSel, ref MC07_S_UNIT_COMMAND psUnitCmd, ref MC07_S_UNIT_STATUS psUnitStatus, ref MC07_S_RESULT psResult);`

引 数

hUnit …… ユニットハンドルを指定します。

AxisSel …… 軸（複数指定可）を指定します。どの軸も指定しない場合は0を指定します。

複数の軸を指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_X	X軸
MC07_SEL_Y	Y軸
MC07_SEL_Z	Z軸
MC07_SEL_A	A軸

次の指定も組み合わせることができます。

指定できる値	意味	指定できる値	意味
MC07_SEL_X_Y	X軸とY軸	MC07_SEL_X_Y_Z	X軸とY軸とZ軸
MC07_SEL_X_Z	X軸とZ軸	MC07_SEL_X_Y_A	X軸とY軸とA軸
MC07_SEL_X_A	X軸とA軸	MC07_SEL_X_Z_A	X軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_Y_Z	Y軸とZ軸	MC07_SEL_Y_Z_A	Y軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_Y_A	Y軸とA軸	MC07_SEL_X_Y_Z_A	X軸とY軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_Z_A	Z軸とA軸		

psUnitCmd …… 書き込むデータが格納されているユニットコマンド構造体のポインタを指定します。

psUnitStatus …… 読み出した内容を格納するためのユニットステータス構造体のポインタを指定します。

psResult …… この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

ユニットSTATUS1・I/O読み出し関数

UsbC

UC-7660

CB-52 CB-53

機 能

指定されたユニットに対し、次の読み出しを一括で行います。
・指定された軸（複数指定可）のSTATUS1 PORTの内容を読み出します。
・指定されたI/O PORT（複数指定可）の内容を読み出します。

書 式

C言語 BOOL MC07_URStatus1lo(DWORD *hUnit*, DWORD *AxisSel*, DWORD *IoPortSel*,
MC07_S_UNIT_STATUS **psUnitStatus*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB Function MC07_URStatus1lo(ByVal *hUnit* As Long, ByVal *AxisSel* As Long,
ByVal *IoPortSel* As Long, ByRef *psUnitStatus* As MC07_S_UNIT_STATUS,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function MC07_URStatus1lo(ByVal *hUnit* As Integer, ByVal *AxisSel* As Integer,
ByVal *IoPortSel* As Integer, ByRef *psUnitStatus* As MC07_S_UNIT_STATUS,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET bool MC07.URStatus1lo(uint *hUnit*, uint *AxisSel*, uint *IoPortSel*,
ref MC07_S_UNIT_STATUS *psUnitStatus*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引 数

hUnit ……ユニットハンドルを指定します。
AxisSel ……軸（複数指定可）を指定します。
どの軸も指定しない場合は0を指定します。

複数の軸を指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_X	X軸
MC07_SEL_Y	Y軸
MC07_SEL_Z	Z軸
MC07_SEL_A	A軸

次の指定も組み合わせることができます。

指定できる値	意味	指定できる値	意味
MC07_SEL_X_Y	X軸とY軸	MC07_SEL_X_Y_Z	X軸とY軸とZ軸
MC07_SEL_X_Z	X軸とZ軸	MC07_SEL_X_Y_A	X軸とY軸とA軸
MC07_SEL_X_A	X軸とA軸	MC07_SEL_X_Z_A	X軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_Y_Z	Y軸とZ軸	MC07_SEL_Y_Z_A	Y軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_Y_A	Y軸とA軸	MC07_SEL_X_Y_Z_A	X軸とY軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_Z_A	Z軸とA軸		

IoPortSel …… I/O PORT（複数指定可）の組み合わせを指定します。
どのI/O PORTも指定しない場合は0を指定します。

複数のI/O PORTを指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_GP_IN	汎用I/O入力 PORT
MC07_SEL_EXP0_IN	拡張I/O入力0 PORT
MC07_SEL_EXP1_IN	拡張I/O入力1 PORT
MC07_SEL_CTLPO_IN	制御I/O入力0 PORT

次の指定も組み合わせることができます。

指定できる値	意味
MC07_SEL_EXP0_EXP1_IN	拡張I/O入力0 PORTと拡張I/O入力1 PORT

psUnitStatus …… 読み出した内容を格納するためのユニットステータス構造体のポインタを指定します。
psResult …… この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

ユニットSTATUS1・パルスカウンタ・I/O読み出し関数

UsbC

UC-7660

CB-52 CB-53

機能

指定されたユニットに対し、次の読み出しを一括で行います。

- ・指定された軸（複数指定可）のSTATUS1 PORTの内容を読み出します。
- ・指定された軸（複数指定可）のDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTからパルスカウンタの内容を読み出します。
- ・指定されたI/O PORT（複数指定可）の内容を読み出します。

書式

C言語 BOOL MC07_URStatus1PcntIo(DWORD *hUnit*, DWORD *AxisSel*, DWORD *IoPortSel*, MC07_S_UNIT_STATUS **psUnitStatus*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB Function MC07_URStatus1PcntIo(ByVal *hUnit* As Long, ByVal *AxisSel* As Long, ByVal *IoPortSel* As Long, ByRef *psUnitStatus* As MC07_S_UNIT_STATUS, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function MC07_URStatus1PcntIo(ByVal *hUnit* As Integer, ByVal *AxisSel* As Integer, ByVal *IoPortSel* As Integer, ByRef *psUnitStatus* As MC07_S_UNIT_STATUS, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET bool MC07.URStatus1PcntIo(uint *hUnit*, uint *AxisSel*, uint *IoPortSel*, ref MC07_S_UNIT_STATUS *psUnitStatus*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引数

- hUnit* ... ユニットハンドルを指定します。
- AxisSel* ... 軸（複数指定可）を指定します。
どの軸も指定しない場合は0を指定します。

複数の軸を指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_X	X軸
MC07_SEL_Y	Y軸
MC07_SEL_Z	Z軸
MC07_SEL_A	A軸

次の指定も組み合わせることができます。

指定できる値	意味	指定できる値	意味
MC07_SEL_X_Y	X軸とY軸	MC07_SEL_X_Y_Z	X軸とY軸とZ軸
MC07_SEL_X_Z	X軸とZ軸	MC07_SEL_X_Y_A	X軸とY軸とA軸
MC07_SEL_X_A	X軸とA軸	MC07_SEL_X_Z_A	X軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_Y_Z	Y軸とZ軸	MC07_SEL_Y_Z_A	Y軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_Y_A	Y軸とA軸	MC07_SEL_X_Y_Z_A	X軸とY軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_Z_A	Z軸とA軸		

- IoPortSel* ... I/O PORT（複数指定可）の組み合わせを指定します。
どのI/O PORTも指定しない場合は0を指定します。

複数のI/O PORTを指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_GP_IN	汎用I/O入力 PORT
MC07_SEL_EXP0_IN	拡張I/O入力0 PORT
MC07_SEL_EXP1_IN	拡張I/O入力1 PORT
MC07_SEL_CTLPO_IN	制御I/O入力0 PORT

次の指定も組み合わせることができます。

指定できる値	意味
MC07_SEL_EXP0_EXP1_IN	拡張I/O入力0 PORTと拡張I/O入力1 PORT

psUnitStatus …… 読み出した内容を格納するためのユニットステータス構造体のポインタを指定します。
psResult …… この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

UsbC

CB-52 CB-53

指定されたユニットに対し、次の書き込みを一括で行います。

- ・指定された I/O PORT (複数指定可) に、I/O PORTごとに個別のデータを書き込みます。

<u>C言語</u>	<pre> BOOL MC07_UPortOut(DWORD <i>hUnit</i>, DWORD <i>IoPortSel</i>, MC07_S_OUT_PORT *<i>psOutPort</i>, MC07_S_RESULT *<i>psResult</i>); </pre>
<u>VB</u>	<pre> Function MC07_UPortOut(ByVal <i>hUnit</i> As Long, ByVal <i>IoPortSel</i> As Long, ByRef <i>psOutPort</i> As MC07_S_OUT_PORT, ByRef <i>psResult</i> As MC07_S_RESULT) As Boolean </pre>
<u>VB.NET</u>	<pre> Function MC07_UPortOut(ByVal <i>hUnit</i> As Integer, ByVal <i>IoPortSel</i> As Integer, ByRef <i>psOutPort</i> As MC07_S_OUT_PORT, ByRef <i>psResult</i> As MC07_S_RESULT) As Boolean </pre>
<u>C#.NET</u>	<pre> bool MC07.UPortOut(uint <i>hUnit</i>, uint <i>IoPortSel</i>, ref MC07_S_OUT_PORT <i>psOutPort</i>, ref MC07_S_RESULT <i>psResult</i>); </pre>

<i>hUnit</i>	… ユニットハンドルを指定します。
<i>IoPortSel</i>	… I/O PORT (複数指定可) を指定します。

複数の I/O PORTを指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_GP_OUT	汎用 I/O 出力 PORT
MC07_SEL_EXPO_OUT	拡張 I/O 出力 0 PORT
MC07_SEL_EXP1_OUT	拡張 I/O 出力 1 PORT
MC07_SEL_CTLPO_OUT	制御 I/O 出力 0 PORT

次の指定も組み合わせることができます

指定できる値	意味
MC07_SEL_EXP0_EXP1_OUT	拡張I/O出力0 PORTと拡張I/O出力1 PORT

<i>psOutPort</i>	… 書き込むデータが格納されている出力PORT構造体のポインタを指定します。
<i>psResult</i>	… この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

ユニット I/O PORT OR書き込み関数

UsbC

UC-7660

CB-52 CB-53

機能

指定されたユニットに対し、次の書き込みを一括で行います。

・指定された I/O PORT (複数指定可) に、I/O PORTごとに個別のデータを OR書き込みします。

書式

C言語 BOOL MC07_UPortOrOut(DWORD *hUnit*, DWORD *IoPortSel*, MC07_S_OUT_PORT **psOutPort*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB Function MC07_UPortOrOut(ByVal *hUnit* As Long, ByVal *IoPortSel* As Long, ByVal *psOutPort* As MC07_S_OUT_PORT, ByVal *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function MC07_UPortOrOut(ByVal *hUnit* As Integer, ByVal *IoPortSel* As Integer, ByVal *psOutPort* As MC07_S_OUT_PORT, ByVal *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET bool MC07_UPortOrOut(uint *hUnit*, uint *IoPortSel*, ref MC07_S_OUT_PORT *psOutPort*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引数

hUnit ... ユニットハンドルを指定します。

IoPortSel ... I/O PORT (複数指定可) を指定します。

複数の I/O PORT を指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_GP_OUT	汎用 I/O 出力 PORT
MC07_SEL_EXP0_OUT	拡張 I/O 出力 0 PORT
MC07_SEL_EXP1_OUT	拡張 I/O 出力 1 PORT
MC07_SEL_CTLPO_OUT	制御 I/O 出力 0 PORT

次の指定も組み合わせることができます

指定できる値	意味
MC07_SEL_EXP0_EXP1_OUT	拡張 I/O 出力 0 PORT と拡張 I/O 出力 1 PORT

psOutPort ... OR書き込みするデータが格納されている出力 PORT 構造体のポインタを指定します。

psResult ... この関数を実行した結果を格納するための RESULT 構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときは TRUE、エラーが発生したときは FALSE を返します。

ユニット I/O PORT AND書き込み関数

UsbC

UC-7660

CB-52 CB-53

機能

指定されたユニットに対し、次の書き込みを一括で行います。

- ・指定された I/O PORT (複数指定可) に、I/O PORTごとに個別のデータを AND書き込みします。

書式

C言語 `BOOL MC07_UPortAndOut(DWORD hUnit, DWORD IoPortSel, MC07_S_OUT_PORT *psOutPort, MC07_S_RESULT *psResult);`

VB `Function MC07_UPortAndOut(ByVal hUnit As Long, ByVal IoPortSel As Long, ByRef psOutPort As MC07_S_OUT_PORT, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_UPortAndOut(ByVal hUnit As Integer, ByVal IoPortSel As Integer, ByRef psOutPort As MC07_S_OUT_PORT, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.UPortAndOut(uint hUnit, uint IoPortSel, ref MC07_S_OUT_PORT psOutPort, ref MC07_S_RESULT psResult);`

引数

hUnit ... ユニットハンドルを指定します。

IoPortSel ... I/O PORT (複数指定可) を指定します。

複数の I/O PORT を指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_GP_OUT	汎用 I/O 出力 PORT
MC07_SEL_EXP0_OUT	拡張 I/O 出力 0 PORT
MC07_SEL_EXP1_OUT	拡張 I/O 出力 1 PORT
MC07_SEL_CTLPO_OUT	制御 I/O 出力 0 PORT

次の指定も組み合わせることができます

指定できる値	意味
MC07_SEL_EXP0_EXP1_OUT	拡張 I/O 出力 0 PORT と 拡張 I/O 出力 1 PORT

psOutPort ... AND書き込みするデータが格納されている出力 PORT 構造体のポインタを指定します。

psResult ... この関数を実行した結果を格納するための RESULT 構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときは TRUE、エラーが発生したときは FALSE を返します。

ユニット I/O PORT 読み出し関数

UsbC

UC-7660

CB-52 CB-53

機 能

指定されたユニットに対し、次の読み出しを一括で行います。
・指定された I/O PORT (複数指定可) の内容を読み出します。

書 式

C言語 `BOOL MC07_UPortIn(DWORD hUnit, DWORD IoPortSel, MC07_S_IN_PORT *psInPort,
MC07_S_RESULT *psResult);`

VB `Function MC07_UPortIn(ByVal hUnit As Long, ByVal IoPortSel As Long,
ByRef psInPort As MC07_S_IN_PORT, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_UPortIn(ByVal hUnit As Integer, ByVal IoPortSel As Integer,
ByRef psInPort As MC07_S_IN_PORT, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.UPortIn(uint hUnit, uint IoPortSel, ref MC07_S_IN_PORT psInPort,
ref MC07_S_RESULT psResult);`

引 数

hUnit ... ユニットハンドルを指定します。
IoPortSel ... I/O PORT (複数指定可) を指定します。

複数の I/O PORT を指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_GP_IN	汎用 I/O 入力 PORT
MC07_SEL_EXPO_IN	拡張 I/O 入力 0 PORT
MC07_SEL_EXP1_IN	拡張 I/O 入力 1 PORT
MC07_SEL_CTLPO_IN	制御 I/O 入力 0 PORT

次の指定も組み合わせることができます

指定できる値	意味
MC07_SEL_EXPO_EXP1_IN	拡張 I/O 入力 0 PORT と 拡張 I/O 入力 1 PORT

psInPort ... 読み出した内容を格納するための入力 PORT 構造体のポインタを指定します。
psResult ... この関数を実行した結果を格納するための RESULT 構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときは TRUE、エラーが発生したときは FALSE を返します。

4-5. デバイス関数

MCC09 の 1 軸をデバイスと呼称します。

デバイスオープン関数で取得したデバイスハンドルにより、デバイスを制御します。

4-5-1. デバイスオープン/クローズ関数

ユーザアプリケーションは、デバイスオープンし、デバイスハンドルを受け取ります。

以後、デバイス関数を実行する際に、このデバイスハンドルを引数として渡します。

このデバイスハンドルは、デバイスをクローズするまで有効です。

ユーザアプリケーション終了時は、必ずデバイスをクローズしてください。

デバイスオープン関数

UsbC

UC-7660

機能

指定されたデバイスをオープンし、引数 *phDev* で示される変数にデバイスハンドルを格納します。

書式

C言語 `BOOL MC07_BOpen(WORD UnitNo, WORD Axis, DWORD *phDev, MC07_S_RESULT *psResult);`

VB `Function MC07_BOpen(ByVal UnitNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByRef phDev As Long, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_BOpen(ByVal UnitNo As Short, ByVal Axis As Short, ByRef phDev As Integer, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.BOpen(ushort UnitNo , ushort Axis, ref uint phDev, ref MC07_S_RESULT psResult);`

引数

UnitNo ... ユニット番号を指定します。

指定できる値	意味
MC07_USB_UNIT_0	ユニット番号 0
MC07_USB_UNIT_1	ユニット番号 1

Axis ... 軸を指定します。

指定できる値	意味	4軸製品	2軸製品
MC07_X	X軸		
MC07_Y	Y軸		
MC07_Z	Z軸		-
MC07_A	A軸		-

phDev ... デバイスハンドルを格納するための変数のポインタを指定します。

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

デバイスクローズ関数

UsbC

UC-7660

機能

指定されたデバイスをクローズします。

書式

C言語 `BOOL MC07_BClose(DWORD hDev, MC07_S_RESULT *psResult);`

VB `Function MC07_BClose(ByVal hDev As Long, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_BClose(ByVal hDev As Integer, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.BClose(uint hDev, ref MC07_S_RESULT psResult);`

引数

hDev ... デバイスハンドルを指定します。

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

4-5-2. 動作エラークリア関数

デバイス単位で動作エラーをクリアします。

動作エラーが検出された場合は、エラー要因を確認し、その要因を取り除いてから動作エラークリア関数を実行します。
動作エラークリア関数が実行されるまで、その他の関数実行は正常に行われません。

動作エラークリア関数

UsbC

UC-7660

機能

指定されたデバイスの動作エラーをクリアします。

書式

C言語 `BOOL MC07_ClrError(DWORD hDev, MC07_S_RESULT *psResult);`

VB `Function MC07_ClrError(ByVal hDev As Long, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_ClrError(ByVal hDev As Integer, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.ClrError(uint hDev, ref MC07_S_RESULT psResult);`

引数

hDev ... デバイスハンドルを指定します。

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

4-5-3. MCC09 PORT アクセス関数

MCC09 PORT の読み出しと書き込みを行います。

DRIVE COMMAND PORT

DRIVE COMMAND を書き込む PORT です。この PORT に DRIVE COMMAND を書き込むと、データの設定またはドライブの実行を行います。

書き込む DRIVE COMMAND は下位 8 ビットのみ有効です。上位 8 ビットは無視します。

DRIVE COMMAND には、汎用コマンド (H'00 ~ H'7F) と特殊コマンド (H'80 ~ H'FF) があります。

汎用コマンド (H'00 ~ H'3F)

・汎用コマンドは、DRIVE STATUS1 PORT の ERROR = 0、BUSY = 0 のときに書き込みができます。

*MCC09 では、補間ドライブの 2 軸相関コマンドはありません。

・汎用コマンドには、コマンド予約機能があります。(応用機能)

BUSY = 1 でも、STATUS1 PORT の COMREG FL = 0 のときには書き込みができます。

書き込んだ汎用コマンド(予約コマンド)は、コマンド予約機能の予約レジスタに格納します。

予約レジスタには、20 命令分の汎用コマンドを格納することができます。

・ERROR = 1 になると、予約レジスタに格納している汎用コマンドをすべてクリアします。

同時に COMREG FL = 1、COMREG EP = 1 にして、汎用コマンドの書き込みを無効にします。

特殊コマンド (H'80 ~ H'AF、H'C0 ~ H'FF)

・SPEED CHANGE コマンド (H'C1, H'C8) は、

DRIVE STATUS5 PORT の SPEED FL = 0 のときに書き込みができます。

・INDEX CHANGE コマンド (H'C3, H'CC, H'CD, H'CE) は、

STATUS5 PORT の INDEX FL = 0 のときに書き込みができます。

・その他の特殊コマンドの書き込みは、3-7.章の制限事項を除き、常時可能です。

ERROR = 1 でも、コマンドの実行は有効です。

DRIVE DATA PORT(書き込み)

DRIVE COMMAND の設定データ、または指定したドライブの動作データを書き込む PORT です。

この PORT への書き込みは常時可能です。

DRIVE STATUS PORT

これらの STATUS PORT の読み出しは、3-7.章の制限事項を除き、常時可能です。

DRIVE STATUS1 PORT

ドライブコントロールの現在の状態を表示する PORT です。
詳細は「DRIVE STATUS1 PORT 読み出し関数」をご覧ください。

DRIVE STATUS2 PORT

外部入出力信号の状態を表示する PORT です。
詳細は「DRIVE STATUS2 PORT 読み出し関数」をご覧ください。

DRIVE STATUS3 PORT

割り込み要求出力とステータス信号の状態を表示する PORT です。
詳細は「DRIVE STATUS3 PORT 読み出し関数」をご覧ください。

DRIVE STATUS4 PORT

カウンタのコンパレータ出力状態とオーバーフローを表示する PORT です。
詳細は「DRIVE STATUS4 PORT 読み出し関数」をご覧ください。

DRIVE STATUS5 PORT

入力信号とドライブ CHANGE 指令の現在の状態を表示する PORT です。
詳細は「DRIVE STATUS5 PORT 読み出し関数」をご覧ください。

DRIVE STATUS バッファ

上記 DRIVE STATUS1 PORT から DRIVE STATUS5 PORT までと ORIGIN STATUS を一括で読み出す関数を用意しています。
詳細は「DRIVE STATUS バッファ 読み出し関数」をご覧ください。
ORIGIN ドライブ STATUS の内容については、「ORIGIN STATUS 読み出し関数」をご覧ください。

DRIVE DATA PORT(読み出し)

各種データを読み出す PORT です。
READ コマンドを DRIVE COMMAND PORT に書き込むと、該当データを DRIVE DATA1,2 PORT にセットします。
DRIVE DATA1,2 PORT にセットしたデータは次の READ コマンドの書き込みまで保持します。
新しいデータを読み出す場合は、都度 READ コマンドを実行してから読み出します。

DRIVE COMMAND 32ビット書き込み関数

UsbC

UC-7660

機能

指定されたデバイスのDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTにデータを書き込んだ後、DRIVE COMMAND PORTにコマンドコードを書き込みます。

書式

C言語 `BOOL MC07_LWDrive(DWORD hDev, WORD Cmd, DWORD *pData, MC07_S_RESULT *psResult);`

VB `Function MC07_LWDrive(ByVal hDev As Long, ByVal Cmd As Integer, ByRef pData As Long, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_LWDrive(ByVal hDev As Integer, ByVal Cmd As Short, ByRef pData As Integer, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.LWDrive(uint hDev, ushort Cmd, ref uint pData, ref MC07_S_RESULT psResult);`

引数

hDev ... デバイスハンドルを指定します。
Cmd ... 書き込むコマンドコードを指定します。
pData ... 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。
 ・変数の上位16ビットは、DRIVE DATA2 PORTに書き込まれます。
 ・変数の下位16ビットは、DRIVE DATA1 PORTに書き込まれます。
psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

UsbC

機能

- ・ JOG コマンド
- ・ JSPD SCAN コマンド
- ・ SCAN コマンド
- ・ FAST STOP コマンド
- ・ SLOW STOP コマンドなど

C言語

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

DRIVE STATUS1 PORT読み出し関数

UsbC

UC-7660

機能

指定されたデバイスのDRIVE STATUS1 PORTを読み出します。
ドライブコントロールの現在の状態を表示するPORTです。

書式

C言語 BOOL MC07_BRStatus1(DWORD *hDev*, WORD **pStatus*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB Function MC07_BRStatus1(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pStatus* As Integer, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function MC07_BRStatus1(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET bool MC07_BRStatus1(uint *hDev*, ref ushort *pStatus*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引数

hDev ... デバイスハンドルを指定します。

pStatus ... 読み出した内容を格納するための変数のポインタを指定します。
DRIVE STATUS1 PORTの内容は、次に示す通りです。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
COMREG FL	COMREG EP	PAUSE	0	EXT PULSE	CONST	DOWN	UP

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
FSEND	SSEND	LSEND	ERROR	DRVEND	DRIVE	STBY	BUSY

D0 : BUSY

汎用コマンド処理中、ドライブ実行中、または<サーボ対応>実行中の状態を示します。

1 : 汎用コマンドの実行と同時にセットします

またはEXT PULSE = 0 1と同時にセットします

0 : 汎用コマンドの終了およびDEND, DRST信号の<サーボ対応>の終了でクリアします
またはEXT PULSE = 1 0でクリアします

D1 : STBY

ドライブパルス出力の準備（パラメータ処理）が完了した状態を示します。

1 : パルス出力の準備が完了した状態

0 : SPEC INITIALIZE3コマンドのSTBY TYPE（STBY解除条件）の検出でクリアします
停止指令を検出した場合は、強制終了と同時にクリアします

D2 : DRIVE

ドライブパルス出力中の状態を示します。

1 : パルス出力中の状態

0 : パルス出力停止中の状態

DRIVE STATUS2 PORTのPULSE MASK = 1のときは、ドライブパルス出力はOFFレベル固定です。

D3 : DRVEND

ドライブの実行または<サーボ対応>の実行を終了したことを示します。

- 1 : 以下の汎用コマンドまたはドライブが実行された後のBUSY = 1 0と同時にセットします
 - ・パルス出力を伴う汎用コマンド
 - ・SERVO RESETコマンド
 - ・外部パルス出力 (EXT PULSE = 1)
- 0 : 次のBUSY = 0 1と同時にクリアします

停止指令またはエラーの発生により、ドライブの実行をパルス出力なしで終了した場合も、BUSY = 0と同時に、DRVEND = 1にします。

コマンド予約機能の予約コマンドによる連続ドライブ中 (BUSY = 1) に、DRVENDフラグをセットする汎用コマンドを実行した場合は、予約コマンド終了後のBUSY = 0と同時に、DRVEND = 1にします。

D4 : ERROR

エラーが発生したことを示します。

- 1 : マスクしていないERROR STATUSが、"1" になった状態
 - 0 : マスクしていないERROR STATUSが、すべて "0" の状態
- ERROR STATUSは、動作エラークリア関数の実行でクリアします
- ・ERROR STATUSは、検出条件が一致している間はクリアできません

ERRORフラグは、D15を除く15個のERROR STATUSのOR (論理和) 出力です。

- ・ERROR STATUSは、ERROR STATUS MASKコマンドで個別にマスクできます。
- ・ERROR STATUSは、ERROR STATUS READコマンドで読み出しできます。
- ・ERROR=1の間はCOMREG FL=1、COMREG=1となり汎用コマンドの書き込みが無効となります。
- ・補間ドライブでエラーが発生した場合、エラー該当軸がERROR=1となります。

D5 : LSEND

LIMIT減速停止指令またはLIMIT即時停止指令を検出したことを示します。

- 1 : LIMIT減速停止指令またはLIMIT即時停止指令を検出した状態
 - 0 : 次のBUSY = 0 1と同時にクリアします
- またはNO OPERATIONコマンドの実行でクリアします
- EXT PULSE = 1の場合は、次のパルス出力開始でクリアします

LIMIT減速停止指令

- ・入力機能をLIMIT減速停止に設定したCWLM, CCWLM信号
- ・停止機能をLIMIT減速停止に設定した各種カウンタのコンパレータ出力

LIMIT即時停止指令

- ・入力機能をLIMIT即時停止に設定したCWLM, CCWLM信号
- ・停止機能をLIMIT即時停止に設定した各種カウンタのコンパレータ出力

D6 : SSEND

減速停止指令を検出したことを示します。

- 1 : 減速停止指令を検出した状態
 - 0 : 次のBUSY = 0 1と同時にクリアします
- またはNO OPERATIONコマンドの実行でクリアします

減速停止指令

- ・SLOW STOPコマンド
- ・入力機能を減速停止に設定したSS0, DEND, DALM信号
- ・停止機能を減速停止に設定した各種カウンタのコンパレータ出力

D7 : FSEND

即時停止指令を検出したことを示します。

- 1 : 即時停止指令を検出した状態
- 0 : 次のBUSY = 0 1と同時にクリアします

即時停止指令がアクティブでも、データ設定コマンドの処理は正常に実行します。
・即時停止指令の検出でFSEND = 1にし、コマンド処理終了後にBUSY = 0にします。

即時停止指令

- ・ FAST STOPコマンド
- ・ FSSTOP信号
- ・ 入力機能を即時停止に設定したCWLM, CCWLM信号
- ・ 入力機能を即時停止に設定したSS0, DEND, DALM信号
- ・ 停止機能を即時停止に設定した各種カウンタのコンパレータ出力

D8 : UP

出力中のドライブパルス速度が、加速中の状態を示します。

- 1 : 加速中の状態
- 0 : 減速中または一定速中または停止中の状態

D9 : DOWN

出力中のドライブパルス速度が、減速中の状態を示します。

- 1 : 減速中の状態
- 0 : 加速中または一定速中または停止中の状態

D10 : CONST

出力中のドライブパルス速度が、一定速中の状態を示します。

- 1 : 一定速中の状態
- 0 : 加速中または減速中または停止中の状態

補間ドライブ実行中は、基本パルス出力軸のUP, DOWN, CONSTフラグのみが有効です。

D11 : EXT PULSE(応用機能)

ADDRESS COUNTER INITIALIZE1コマンドのCOUNT PULSE SELを

「外部パルス出力」に設定している状態を示します。

- 1 : COUNT PULSE SELを「01:他軸のパルス」、「10, 11:外部パルス」に設定している状態
- 0 : COUNT PULSE SELを「00:自軸の発生パルス」に設定している状態

COUNT PULSE SELの設定は、CWP, CCWP端子から出力するドライブパルスになります。

- ・ EXT PULSE = 1のときは、他軸のパルスまたは外部パルス信号を出力します。
- ・ EXT PULSE = 0のときは、自軸の発生パルスを出力します。

なお、コントローラドライバは、外部パルス出力機能はありません。

D13 : PAUSE(応用機能)

PAUSE信号によるSTBY = 1の状態を保持する機能が有効な状態を示します。

- 1 : STBY = 1の状態を保持する機能が有効な状態

PAUSE信号のアクティブレベルを検出すると、PAUSE = 1にします。

PAUSE信号のOFFレベルを検出すると、PAUSE = 0にします。

- ・ PAUSE = 1のときは、STBY = 1の状態を保持して、ドライブパルス出力の開始を保留します。

PAUSE信号は、以下のドライブ実行時のSTBY = 1で有効です。

- ・ パルス出力を伴うコマンド実行時のSTBY = 1
- ・ 予約コマンドによる連続ドライブ中の、パルス出力を伴うコマンド実行時のSTBY = 1
- ・ 外部パルス出力実行時のSTBY = 1

D14 : COMREG EP(応用機能)
コマンド予約機能の予約レジスタの格納状態を示します。
1 : 予約コマンドを格納していない状態 (EMPTY)
またはDRIVE STATUS1 PORTのERROR = 1の状態
0 : 1 命令以上の予約コマンドを格納している状態

D15 : COMREG FL(応用機能)
コマンド予約機能の予約レジスタの格納状態を示します。
1 : 20命令の予約コマンドを格納している状態 (FULL)
またはDRIVE STATUS1 PORTのERROR = 1の状態
0 : 19命令以下の予約コマンドを格納している状態

COMREG EP, COMREG FLによる状態表示

COMREG FL	COMREG EP	表示内容
0	0	予約コマンドを 1 ~ 19命令格納している状態
0	1	予約コマンドを格納していない状態: EMPTY
1	0	予約コマンドを20命令格納している状態: FULL
1	1	ERROR = 1の状態 / (リセット中の状態)

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

DRIVE STATUS2 PORT読み出し関数

UsbC

UC-7660

機能

指定されたデバイスのDRIVE STATUS2 PORTを読み出します。
外部入出力信号の状態を表示するPORTです。

書式

C言語 BOOL MC07_BRStatus2(DWORD *hDev*, WORD **pStatus*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB Function MC07_BRStatus2(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pStatus* As Integer, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function MC07_BRStatus2(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET bool MC07_BRStatus2(uint *hDev*, ref ushort *pStatus*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引数

hDev ... デバイスハンドルを指定します。

pStatus ... 読み出した内容を格納するための変数のポインタを指定します。
DRIVE STATUS2 PORTの内容は、次に示す通りです。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
DEND BUSY	DALM	DEND/PO	DRST/MF	0	NORG	ZORG	ORG

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	ORGEND	ORG SIGNAL	PULSE MASK	CCWLM	CWLM	FSSTOP	0

D1 : FSSTOP

FSSTOP信号の現在の入力状態を示します。

1 : アクティブレベル入力中の状態

D2 : CWLM

CWLM信号の現在の入力状態を示します。

1 : アクティブレベル入力中の状態

D3 : CCWLM

CCWLM信号の現在の入力状態を示します。

1 : アクティブレベル入力中の状態

D4 : PULSE MASK

SPEC INITIALIZE1コマンドのPULSE OUTPUT MASK = 1に設定している状態を示します。

1 : PULSE OUTPUT MASK = 1に設定している状態

D5 : ORG SIGNAL

ORIGIN SPEC SETコマンドのORG SIGNAL TYPEで設定しているORG検出信号です。

ORG検出信号の現在の入力状態を示します。

1 : アクティブレベル入力中の状態

- D6 : ORGEND
ORIGIN SPEC SETコマンドのORG STOP TYPE = "01, 10, 11" に設定している場合に有効です。
ORGエッジ信号の停止機能が動作したことを示します。
1 : ORGエッジ信号の停止機能（減速停止、即時停止、1パルス停止）が動作した状態
0 : 次のBUSY = 0 1と同時にクリアします
またはNO OPERATIONコマンドの実行でクリアします
- D8 : ORG
ORG信号の現在の入力状態を示します。
1 : アクティブレベル入力中の状態
- D9 : ZORG
±Z相信号の現在の入力状態を示します。
1 : アクティブレベル入力中の状態
- D10 : NORG
NORG信号の現在の入力状態を示します。
1 : アクティブレベル入力中の状態
- D12 : DRST/MF
DRST/MF信号の現在の出力状態を示します。
1 : アクティブレベル出力中の状態
- D13 : DEND/PO
DEND/PO信号の現在の入力状態を示します。
1 : アクティブレベル入力中の状態
- D14 : DALM
DALM信号の現在の入力状態を示します。
1 : アクティブレベル入力中の状態
- ・ SPEC INITIALIZE3コマンドでDALM入力信号を停止機能に設定することができます。
 - ・ DALM入力信号のアクティブ論理を切り替えることができます。(応用機能)
- D15 : DEND BUSY
SPEC INITIALIZE3コマンドのDEND信号を<サーボ対応>に設定している場合に有効です。
DEND信号のアクティブレベル検出待ちの状態を示します。
1 : パルス出力を完了 (DRIVE = 1 0) して、DEND信号のアクティブレベル検出待ちの状態
0 : DEND信号のアクティブレベルの検出でクリアします
即時停止指令を検出した場合は、強制終了と同時にクリアします

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

DRIVE STATUS3 PORT読み出し関数

UsbC

UC-7660

機 能

指定されたデバイスのDRIVE STATUS3 PORTを読み出します。
ステータス信号の状態を表示するPORTです。

書 式

C言語 BOOL MC07_BRStatus3(DWORD *hDev*, WORD **pStatus*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB Function MC07_BRStatus3(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pStatus* As Integer, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function MC07_BRStatus3(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET bool MC07.BRStatus3(uint *hDev*, ref ushort *pStatus*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引 数

hDev ... デバイスハンドルを指定します。

pStatus ... 読み出した内容を格納するための変数のポインタを指定します。
DRIVE STATUS3 PORTの内容は、次に示す通りです。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
(不定)	(不定)	(不定)	(不定)	(不定)	0	(不定)	(不定)

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
(OUT3)	(OUT2)	OUT1	OUT0	(GPIO3)	(GPIO2)	0	(不定)

D2 : GPIO2(応用機能)

D3 : GPIO3(応用機能)

MCC09内部のGPIO2, GPIO3信号の現在の入力状態、または出力状態を示します。

1 : アクティブレベル入力中の状態、またはアクティブレベル出力中の状態

GPIO2, GPIO3は、製品の入出力端子ではありません。

MCC09内部の様々なステータスを、DRIVE STATUS3 PORTのGPIO2, GPIO3フラグからモニターできます。

GPIO2はHARD INITIALIZE2コマンド、GPIO3はHARD INITIALIZE3コマンドにより信号を選択します。

D4 : OUT0(応用機能)

D5 : OUT1(応用機能)

D6 : OUT2(応用機能)

D7 : OUT3(応用機能)

OUT0, OUT1, OUT2, OUT3信号の現在の出力状態を示します。

1 : アクティブレベル出力中の状態

OUT0, OUT1は、カウンター致検出やドライブコントロールの状態などを選択して、同期スタート機能、ステータス外部出力機能として使用できます。

OUT2, OUT3は、製品の入出力端子ではありません。

MCC09内部の様々なステータスをDRIVE STATUS3 PORTのOUT2, OUT3フラグからモニターできます。

それぞれ、HARD INITIALIZE1コマンドにより信号を選択します。

D15--D11, D9, D8, D0 : (不定)

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

DRIVE STATUS4 PORT読み出し関数

UsbC

UC-7660

機 能

指定されたデバイスのDRIVE STATUS4 PORTを読み出します。
カウンタのコンパレータ出力状態とオーバーフローを表示するPORTです。

書 式

C言語 BOOL MC07_BRStatus4(DWORD *hDev*, WORD **pStatus*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB Function MC07_BRStatus4(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pStatus* As Integer, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function MC07_BRStatus4(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET bool MC07.BRStatus4(uint *hDev*, ref ushort *pStatus*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引 数

hDev ... デバイスハンドルを指定します。

pStatus ... 読み出した内容を格納するための変数のポインタを指定します。
DRIVE STATUS4 PORTの内容は、次に示す通りです。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
0	0	0	0	DFL OVF	DFLINT COMP3	DFLINT COMP2	DFLINT COMP1
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PULSE OVF	CNTINT COMP3	CNTINT COMP2	CNTINT COMP1	ADDRESS OVF	ADRINT COMP3	ADRINT COMP2	ADRINT COMP1

D0 : ADRINT COMP1

D1 : ADRINT COMP2

D2 : ADRINT COMP3

アドレスカウンタの値がCOMPARE REGISTER1の検出条件と一致したことを示します。

アドレスカウンタの値がCOMPARE REGISTER2の検出条件と一致したことを示します。

アドレスカウンタの値がCOMPARE REGISTER3の検出条件と一致したことを示します。

1 : 検出条件が一致した状態

0 : クリア条件の入力でクリアします

検出条件およびクリア条件は、ADDRESS COUNTER INITIALIZE1, 2コマンドで設定します。

D3 : ADDRESS OVF

アドレスカウンタの値がオーバーフローしたことを示します。

1 : オーバフローした状態

0 : ADDRESS COUNTER PRESETコマンドまたはカウンタのクリア機能の実行でクリアします

D4 : CNTINT COMP1

D5 : CNTINT COMP2

D6 : CNTINT COMP3

パルスカウンタの値がCOMPARE REGISTER1の検出条件と一致したことを示します。

パルスカウンタの値がCOMPARE REGISTER2の検出条件と一致したことを示します。

パルスカウンタの値がCOMPARE REGISTER3の検出条件と一致したことを示します。

1 : 検出条件が一致した状態

0 : クリア条件の入力でクリアします

検出条件およびクリア条件は、PULSE COUNTER INITIALIZE1, 2コマンドで設定します。

D7 : PULSE OVF

パルスカウンタの値がオーバーフローしたことを示します。

1 : オーバフローした状態

0 : PULSE COUNTER PRESETコマンドまたはカウンタのクリア機能の実行でクリアします

D8 : DFLINT COMP1

D9 : DFLINT COMP2

D10 : DFLINT COMP3

パルス偏差カウンタの値または指定のデータ値がCOMPARE REGISTER1の検出条件と一致したことを示します。

パルス偏差カウンタの値または指定のデータ値がCOMPARE REGISTER2の検出条件と一致したことを示します。

パルス偏差カウンタの値または指定のデータ値がCOMPARE REGISTER3の検出条件と一致したことを示します。

1 : 検出条件が一致した状態

0 : クリア条件の入力でクリアします

検出条件(指定のデータ値)およびクリア条件は、DFL COUNTER INITIALIZE1, 2, 3コマンドで設定します。

D11 : DFL OVF

パルス偏差カウンタの値がオーバーフローしたことを示します。

1 : オーバフローした状態

0 : DFL COUNTER PRESETコマンドまたはカウンタのクリア機能の実行でクリアします

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

DRIVE STATUS5 PORT読み出し関数

UsbC

UC-7660

機能

指定されたデバイスのDRIVE STATUS5 PORTを読み出します。
入力信号とドライブCHANGE指令の現在の状態を表示するPORTです。

書式

C言語 BOOL MC07_BRStatus5(DWORD *hDev*, WORD **pStatus*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB Function MC07_BRStatus5(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pStatus* As Integer, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function MC07_BRStatus5(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET bool MC07.BRStatus5(uint *hDev*, ref ushort *pStatus*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引数

hDev ... デバイスハンドルを指定します。

pStatus ... 読み出した内容を格納するための変数のポインタを指定します。
DRIVE STATUS5 PORTの内容は、次に示す通りです。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
INDEX FL	INDEX EP	SPEED FL	SPEED EP	0	CPP MASK	CPPOUT	CPPIN

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EB1	EA1	EB0	EA0	0	0	SS1	SS0

D0 : SS0(応用機能)
SS0信号の現在の入力状態を示します。
1 : アクティブレベル入力中の状態

D1 : SS1(応用機能)
SS1信号の現在の入力状態を示します。
1 : アクティブレベル入力中の状態

- 各軸のSS0は、UNIT MCM SPEC2 SET関数(応用機能)により、 $\overline{IN0}$ 入力信号、 $\overline{IN1}$ 入力信号、または $SIN0$ 、 $SIN1$ 、 $SIN2$ 、 $SIN3$ 信号の何れを割り付けることができます。
- 各軸のSS1は、UNIT MCM SPEC1 SET関数(応用機能)により、 $\overline{IN0}$ 入力信号、 $\overline{IN1}$ 入力信号、または任意軸のステータス信号(OUT1)を割り付けることができます。

D4 : EA0

D5 : EB0

X軸とY軸の表示内容は同じです。
EA0, EB0信号の現在の入力状態を示します。
1 : ハイレベル入力中の状態

X軸,Z軸の場合、EA0,EB0に各軸±EA,±EB入力状態を示します。

D6 : EA1

D7 : EB1

X軸とY軸の表示内容は同じです。
EA1, EB1信号の現在の入力状態を示します。
1 : ハイレベル入力中の状態

Y軸,A軸の場合、EA1,EB1に各軸±EA,±EB入力状態を示します。

D8 : CPPIN

X軸とY軸の表示内容は同じです。
CPPIN信号の現在の入力状態を示します。
1 : ハイレベル入力中の状態

D9 : CPPOUT

X軸とY軸の表示内容は同じです。
CPPOUT信号の現在の出力状態を示します。
1 : ハイレベル出力中の状態

D10 : CPP MASK

CPPIN入力のマスク状態を示します。
1 : MCC09内部のCPPINに入力するパルスをマスクしている状態 (ERROR = 1の状態)
0 : DRIVE STATUS1 PORTのERROR = 1 0でクリアします

サブ軸補間ドライブのCPPINマスク機能が動作すると、CPP MASK = 1にします。
CPPIN入力は、X軸とY軸のCPP MASKのOR (論理和) でマスクします。

D11 : 0

D12 : SPEED EP(応用機能)

SPEED CHANGE専用レジスタの格納状態を示します。
1 : SPEED CHANGE実行コマンドを格納していない状態 (EMPTY)
またはSPEED CHANGEコマンドの実行が無効な状態
0 : SPEED CHANGE実行コマンドを格納している状態

D13 : SPEED FL(応用機能)

SPEED CHANGE専用レジスタの格納状態を示します。
1 : SPEED CHANGE実行コマンドを格納している状態 (FULL)
またはSPEED CHANGEコマンドの実行が無効な状態
0 : SPEED CHANGE実行コマンドを格納していない状態

SPEED CHANGEコマンド

- ・設定コマンド : SPEED CHANGE SPEC SETコマンド
- ・実行コマンド : SPEED RATE CHANGEコマンド

SPEED EP, SPEED FLによる状態表示

SPEED FL	SPEED EP	表示内容
0	0	-
0	1	SPEED CHANGE実行コマンドを格納していない状態 : EMPTY
1	0	SPEED CHANGE実行コマンドを格納している状態 : FULL
1	1	SPEED CHANGEコマンドの実行が無効な状態

D14 : INDEX EP(応用機能)

INDEX CHANGE専用レジスタの格納状態を示します。

- 1 : INDEX CHANGE実行コマンドを格納していない状態 (EMPTY)
またはINDEX CHANGEコマンドの実行が無効な状態
- 0 : INDEX CHANGE実行コマンドを格納している状態

D15 : INDEX FL(応用機能)

INDEX CHANGE専用レジスタの格納状態を示します。

- 1 : INDEX CHANGE実行コマンドを格納している状態 (FULL)
またはINDEX CHANGEコマンドの実行が無効な状態
- 0 : INDEX CHANGE実行コマンドを格納していない状態

INDEX CHANGEコマンド

- ・設定コマンド : INDEX CHANGE SPEC SETコマンド
- ・実行コマンド : INC INDEX CHANGEコマンド
: ABS INDEX CHANGEコマンド
: PLS INDEX CHANGEコマンド

INDEX EP, INDEX FLによる状態表示

INDEX FL	INDEX EP	表示内容
0	0	-
0	1	INDEX CHANGE実行コマンドを格納していない状態 : EMPTY
1	0	INDEX CHANGE実行コマンドを格納している状態 : FULL
1	1	INDEX CHANGEコマンドの実行が無効な状態

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

UsbC

機能

書 式

```
VB      Function MC07_BRStatusBuf(ByVal hDev As Long, ByRef StatusBuf As Integer,  
      ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean
```

```
C#.NET bool MC07.BRStatusBuf(uint hDev, ushort[] StatusBuf, ref MC07 S RESULT psResult):
```

<i>hDev</i>	...	デバイスハンドルを指定します。
<i>StatusBuf</i>	...	ステータスの配列 (16要素、32バイトで領域確保されたもの) を指定します。 <i>StatusBuf[MC07_STATUS1]</i> ... DRIVE STATUS1 PORTの内容が格納されます。 <i>StatusBuf[MC07_STATUS2]</i> ... DRIVE STATUS2 PORTの内容が格納されます。 <i>StatusBuf[MC07_STATUS3]</i> ... DRIVE STATUS3 PORTの内容が格納されます。 <i>StatusBuf[MC07_STATUS4]</i> ... DRIVE STATUS4 PORTの内容が格納されます。 <i>StatusBuf[MC07_STATUS5]</i> ... DRIVE STATUS5 PORTの内容が格納されます。 <i>StatusBuf[MC07_ORG_STATUS]</i> ... ORG STATUSの内容が格納されます。
<i>psResult</i>	...	この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

- ・ステータスの詳細は、各STATUS PORTの読み出し関数をご覧ください。

DRIVE COMMAND 32ビット書き込み関数 / 読み出し関数

UsbC

UC-7660

機 能

指定されたデバイスのDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORT、DRIVE COMMAND PORTにデータ、コマンドを書き込み、DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTの内容を読み出します。

デバイス毎のアクセスを1回の関数実行で処理することができます。

- ・ 設定データの読み出し
- ・ 出力中のドライブ速度の読み出し
- ・ エラーステータスの読み出し
- ・ 各カウントデータの読み出し

書 式

C言語 `BOOL MC07_LWRDrive(DWORD hDev, WORD Cmd, DWORD *pWriteData, DWORD *pReadData,
 MC07_S_RESULT *psResult);`

VB `Function MC07_LWRDrive(ByVal hDev As Long, ByVal Cmd As Integer, ByRef pWriteData As Long,
 ByRef pReadData As Long, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_LWRDrive(ByVal hDev As Integer, ByVal Cmd As Short, ByRef pWriteData As Integer,
 ByRef pReadData As Integer, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.LWRDrive(uint hDev, ushort Cmd, ref uint pWriteData, ref uint pReadData,
 ref MC07_S_RESULT psResult);`

引 数

- hDev* ... デバイスハンドルを指定します。
- Cmd* ... 書き込むコマンドコードを指定します。
- pWriteData* ... 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。
 ・ 変数の上位16ビットは、DRIVE DATA2 PORTに書き込まれます。
 ・ 変数の下位16ビットは、DRIVE DATA1 PORTに書き込まれます。
- pReadData* ... 読み出した内容を格納するための変数のポインタを指定します。
 ・ DRIVE DATA2 PORTの内容が変数の上位16ビットに格納されます。
 ・ DRIVE DATA1 PORTの内容が変数の下位16ビットに格納されます。
- psResult* ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

DRIVE COMMAND PORT書き込み関数 / 読み出し関数

UsbC

UC-7660

機能

指定されたデバイスのCOMMAND PORTにコマンドを書き込み、DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTの内容を読み出します。

デバイス毎のアクセスを1回の関数実行で処理することができます。

- ・出力中のドライブ速度の読み出し
- ・エラーステータスの読み出し
- ・各カウントデータの読み出し

書式

C言語 `BOOL MC07_BWRDrive(DWORD hDev, WORD Cmd, DWORD *pReadData, MC07_S_RESULT *psResult);`

VB `Function MC07_BWRDrive(ByVal hDev As Long, ByVal Cmd As Integer, ByRef pReadData As Long, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_BWRDrive(ByVal hDev As Integer, ByVal Cmd As Short, ByRef pReadData As Integer, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.BWRDrive(uint hDev, ushort Cmd, ref uint pReadData, ref MC07_S_RESULT psResult);`

引数

- hDev* ... デバイスハンドルを指定します。
- Cmd* ... 書き込むコマンドコードを指定します。
- pReadData* ... 読み出した内容を格納するための変数のポインタを指定します。
 ・DRIVE DATA2 PORTの内容が変数の上位16ビットに格納されます。
 ・DRIVE DATA1 PORTの内容が変数の下位16ビットに格納されます。
- psResult* ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

UsbC

機能

書 式

VB Function MC07_BRNopData(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pData* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function MC07_BRNopData(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

引 数

<i>hDev</i>	… デバイスハンドルを指定します。
<i>pData</i>	… 読み出した内容を格納するための変数のポインタを指定します。
<i>psResult</i>	… この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

4-5-4. WAIT 関数

MCC09 はコマンドの処理中またはドライブ実行中のとき、DRIVE STATUS1 PORT BUSY=1 になります。
また、MCC09 上でエラーがあるときは、DRIVE STATUS1 PORT ERROR=1 になります。
MCC09 に汎用コマンドを書き込むときは、DRIVE STATUS1 PORT 内の ERROR=0 および BUSY BIT=0 を
DRIVE STATUS1 PORT 読み出し関数で確認してからコマンドを書き込みます。
また、汎用コマンドを書き込みました後に、終了待ちを行います。
WAIT 関数は、この汎用コマンドを書き込みました後の終了待ちするときに用いる関数です。

READY WAIT関数	UsbC
UC-7660	

機能

指定されたデバイスがREADY(DRIVE STATUS1 PORT BUSY BIT = 0) になるまで待機します。
最大待ち時間を超えるとエラー終了します。

書 式

C言語 `BOOL MC07_BWaitDriveCommand(DWORD hDev, WORD WaitTime, MC07_S_RESULT *psResult);`

VB **Function** MC07_BWaitDriveCommand(**ByVal** *hDev* As Long, **ByVal** *WaitTime* As Integer, **ByRef** *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function MC07_BWaitDriveCommand(ByVal *hDev* As Integer, ByVal *WaitTime* As Short, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

```
C#.NET bool MC07.BWaitDriveCommand(uint hDev, ushort WaitTime, ref MC07_S_RESULT psResult);
```

引 数

<i>hDev</i>	… デバイスハンドルを指定します。
<i>WaitTime</i>	… 最大待ち時間を1ms単位で設定します。 0を指定するとREADYになるまで無限に待機します。
<i>psResult</i>	… この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

UsbC

UC-7660

機能

指定されたデバイスで、次のWAIT関数のWAIT状態を返します。

- REDI WAIT関数
- COMREG NOT FULL WAIT関数

書式

C言語 `BOOL MC07_BIsWait(DWORD hDev, WORD *pWaitSts, MC07_S_RESULT *psResult);`

[illegible]

VB.NET Function MC07_BlsWait(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *plWaitSts* As Short, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

```
C#.NET bool MC07.BIsWait(uint hDev, ref ushort pWaitSts, ref MC07_S_RESULT psResult);
```

引 数

hDev ... デバイスハンドルを指定します。

pWaitSts ... WAIT状態を格納するための変数のポインタを指定します。

格納される値	意味
0	WAIT関数の実行中ではありません。
1	WAIT関数の実行中です。

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

WAIT中止関数

UsbC

UC-7660

機能

指定されたデバイスで、次のWAIT関数の実行を中止します。

- ・ REDY WAIT関数
- ・ COMREG NOT FULL WAIT関数

書式

C言語 `BOOL MC07_BBreakWait(DWORD hDev, MC07_S_RESULT *psResult);`

VB `Function MC07_BBreakWait(ByVal hDev As Long, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_BBreakWait(ByVal hDev As Integer, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.BBreakWait(uint hDev, ref MC07_S_RESULT psResult);`

引数

hDev … デバイスハンドルを指定します。

psResult … この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

4-5-5. SPEED・RATE 関数

SPEED パラメータ、加減速時定数(RATE)を一括で設定します。

- ・ SPEED パラメータは、加減速ドライブに必要な速度パラメータおよび第1パルスの速度を 1Hz 単位で設定します。
- ・ 加減速時定数(RATE)は、加減速ドライブに必要な加減速時定数(ms/kHz)を RATE TABLE 表から選択し設定します。

SPEED・RATE構造体

UsbC

UC-7660

説明

SPEEDパラメータ、RATEを格納します。

書式

C言語	VB	Type
<pre>typedef struct _MC07_S_SPEED_RATE { DWORD FSpd; DWORD HighSpeed; DWORD LowSpeed; DWORD EndLowSpeed; DWORD SUAarea; DWORD SDAarea; DWORD SUH; DWORD SDH; DWORD URateNo; DWORD DRateNo; } MC07_S_SPEED_RATE;</pre>		<pre>MC07_S_SPEED_RATE FSpd As Long HighSpeed As Long LowSpeed As Long EndLowSpeed As Long SUAarea As Long SDAarea As Long SUH As Long SDH As Long URateNo As Long DRateNo As Long End Type</pre>
VB.NET	C#.NET	
<pre>Structure MC07_S_SPEED_RATE { Public FSpd As Integer Public HighSpeed As Integer Public LowSpeed As Integer Public EndLowSpeed As Integer Public SUAarea As Integer Public SDAarea As Integer Public SUH As Integer Public SDH As Integer Public URateNo As Integer Public DRateNo As Integer End Structure</pre>	<pre>struct MC07_S_SPEED_RATE { public int FSpd; public int HighSpeed; public int LowSpeed; public int EndLowSpeed; public int SUAarea; public int SDAarea; public int SUH; public int SDH; public int URateNo; public int DRateNo; }</pre>	

メンバ

<i>FSpd</i>	... 第1パルスのパルス速度 (× 1Hz) 電源投入時の初期値は、5,000(5000Hz)です。
<i>HighSpeed</i>	... 最高速度 (× 1Hz) 電源投入時の初期値は、3,000(3000Hz)です。
<i>LowSpeed</i>	... 開始速度 (× 1Hz) 電源投入時の初期値は、300(300Hz)です。
<i>EndLowSpeed</i>	... 終了速度 (× 1Hz) 電源投入時の初期値は、0(LowSpeedと同じ)です。
<i>SUAarea</i>	... SUAAREA (× 1Hz) 電源投入時の初期値は、0(SUAAREAの変速領域なし)です。
<i>SDAarea</i>	... SDAREA (× 1Hz) 電源投入時の初期値は、0(SDAREAの変速領域なし)です。

- SUH* ... SUH (× 1Hz)
 電源投入時の初期値は、0(SUHの変速領域なし)です。
- SDH* ... SDH (× 1Hz)
 電源投入時の初期値は、0(SDHの変速領域なし)です。
- URateNo* ... URATE No. (6-1-2. 章ドライブパラメータ RATEテーブル表のRATE No.を参照してください。)
 電源投入時の初期値は、7(No.7)です。
- DRateNo* ... DRATE No. (6-1-2. 章ドライブパラメータ RATEテーブル表のRATE No.を参照してください。)
 電源投入時の初期値は、7(No.7)です。

メンバ *SUH*, *SDH* への設定は、SPEC INITIALIZE3コマンドのSCAREA MODE = 1の場合に有効です。

UsbC

機能

この関数を実行する前に、DRIVE STATUS1 PORT ERROR=0、DRIVE STATUS1 PORT BUSY=0を確認してください。

コマンド予約機能を使用する場合は、DRIVE STATUS1 PORTのERROR=0、COMREG FL=0を確認してください。

```
C言語    BOOL MC07_SetSpeedRate( DWORD hDev, WORD ResoNo, MC07_S_SPEED_RATE *psSpeedRate,  
                                MC07_S_RESULT *psResult );
```

```
VB.NET Function MC07_SetSpeedRate( ByVal hDev As Integer, ByVal ResoNo As Short,
    ByVal psSpeedRate As MC07_S_SPEED_RATE, ByVal psResult As MC07_S_RESULT ) As Boolean
```

引 数

Resol/No ... RESOL No. (3 ~ 11)

6-1-2. 章ドライブパラメータのRATEテーブル表のRESOL No.を参照してください。

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

- ・ FSPD SETコマンド
- ・ HIGH SPEED SETコマンド
- ・ LOW SPEED SETコマンド
- ・ RATE SETコマンド
- ・ SCAREA SETコマンド
- ・ SHAREA SETコマンド

UsbC

機能

書 式

[illegible]

引 数

<i>hDev</i>	… デバイスハンドルを指定します。
<i>pReso/No</i>	… 読み出したRESOL No. を格納するための変数のポインタを指定します。
<i>psSpeedRate</i>	… 読み出したSPEEDパラメータと加減速時定数(RATE)を格納するためのSPEED・RATE構造体のポインタを指定します。
<i>psResult</i>	… この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

- ・ SPEED・RATE構造体のメンバFspd, HighSpeed, LowSpeed, EndLowSpeed, SUArea, SDArea, SUH, SDHは、1Hz未満の速度を切り捨てて格納します。
- ・ U/D CYCLEがRATEテーブル表に存在しない場合、SPEED・RATE構造体のメンバURATE No., DRATE No. は隣接する2つのRATE No.のうち、大きい側に補正されます。
- ・ RATE SETコマンドのDCYCLEに0（UCYCLEと同じ）が設定されている場合、SPEED・RATE構造体のメンバDRateNoには、メンバURateNoと同じ値が格納されます。

4-5-6. 補間ドライブ関数

補間ドライブの演算と制御を行います。

次の補間ドライブ関数を用意しています。

- ・ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数
- ・ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数

メインチップ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数およびメインチップ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数は、サポートしていません。

また、次の補間演算関数を用意しています。

- ・ 円の中心点ゲット関数
- ・ 相対アドレス変換関数

POSITION構造体

UsbC

UC-7660

説 明

補間ドライブのX・Y座標を格納します。

書 式

C言語 typedef struct _MC07_S_XY_POSITION {
 LONG X;
 LONG Y;
 } MC07_S_XY_POSITION;

VB Type MC07_S_XY_POSITION
 X As Long
 Y As Long
 End Type

VB.NET Structure MC07_S_XY_POSITION
 Public X As Integer
 Public Y As Integer
 End Structure

C#.NET struct MC07_S_XY_POSITION
 {
 public int X;
 public int Y;
 }

メンバ

X ... X座標
Y ... Y座標

2軸相対アドレス直線補間ドライブ関数

UsbC

UC-7660

機 能

指定された 2 つのデバイスで、指定された目的地までの任意 2 軸直線補間ドライブを行います。
この関数を実行する前に、以下を確認してください。

- ・ 両デバイスの STATUS1 PORT の ERROR = 0, BUSY = 0
(コマンド予約機能を使用する場合は、STATUS1 PORT の ERROR = 0, COMREG FL = 0)

書 式

C言語 BOOL MC07_IncStrCp(DWORD *hDevX*, DWORD *hDevY*, WORD *DrvSpec*,
MC07_S_XY_POSITION **psTargetPosition*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB Function MC07_IncStrCp(ByVal *hDevX* As Long, ByVal *hDevY* As Long,
ByVal *DrvSpec* As Integer, ByRef *psTargetPosition* As MC07_S_XY_POSITION,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function MC07_IncStrCp(ByVal *hDevX* As Integer, ByVal *hDevY* As Integer,
ByVal *DrvSpec* As Short, ByRef *psTargetPosition* As MC07_S_XY_POSITION,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET bool MC07.IncStrCp(uint *hDevX*, uint *hDevY*, ushort *DrvSpec*,
ref MC07_S_XY_POSITION *psTargetPosition*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引 数

- hDevX* ... X座標アドレスの補間パルスを出力する軸のデバイスハンドルを指定します。
hDevY ... Y座標アドレスの補間パルスを出力する軸のデバイスハンドルを指定します。
*hDevX*と*hDevY*には、同じコントローラボード上の異なる軸を指定します。
DrvSpec ... ドライブ仕様を指定します。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
0	0	0	0	0	0	0	0
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	CONST CP ENABLE	DRIVE MODE

D0 : DRIVE MODE

直線補間ドライブを「連続ドライブにする / 位置決めドライブにする」を選択します。

0 : 連続ドライブにする (SCANドライブ)

1 : 位置決めドライブにする (INDEXドライブ)

D1 : CONST CP ENABLE

線速一定制御を「無効にする / 有効にする」を選択します。

0 : 線速一定制御を無効にする。

1 : 線速一定制御を有効にする。

psTargetPosition ... 目的地のX・Y座標が格納されているPOSITION構造体のポインタを指定します。
(指定できる値の範囲はX座標・Y座標共に-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647です)
目的地のX・Y座標は、現在位置を座標の中心(0,0)とした相対座標です。

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

補間ドライブ中、メイン軸のCPP STOP機能、サブ軸のCPPINマスク機能は有効になります。
メイン軸がCPP STOP機能でドライブを停止した場合は、サブ軸に停止指令を実行して、
ドライブを終了させてください。

コマンド予約機能を使用し、任意2軸直線補間を行う場合、使用方法に制限があります。
制限については、5-3. 補間ドライブを参照して下さい。

MCC09搭載製品では、チップをまたいで2軸直線補間を行う場合、同時に同じユニット上の他の軸で
補間ドライブを行うことはできません。

この関数を実行することにより、MCC09の次のコマンドの設定値が更新されます。

- ・ CP SPEC SETコマンド (指定された両軸が属するそれぞれのMCC09)
- ・ LONG POSITION SETコマンド (指定された両軸)
- ・ SHORT POSITION SETコマンド (指定された両軸)

2軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数

UsbC

UC-7660

機 能

指定された 2 つのデバイスで、指定された目的地までの中心点指定の任意 2 軸円弧補間ドライブを行います。
この関数を実行する前に、以下を確認してください。

- ・両デバイスの STATUS1 PORT の ERROR = 0, BUSY = 0
(コマンド予約機能を使用する場合は、STATUS1 PORT の ERROR = 0, COMREG FL = 0)

書 式

C言語 `BOOL MC07_IncCirCp(DWORD hDevX, DWORD hDevY, WORD DrvSpec, WORD Dir,
 MC07_S_XY_POSITION *psCenterPosition,
 MC07_S_XY_POSITION *psTargetPosition, MC07_S_RESULT *psResult) As Boolean`

VB `Function MC07_IncCirCp(ByVal hDevX As Long, ByVal hDevY As Long, ByVal DrvSpec As Integer,
 ByVal Dir As Integer, ByRef psCenterPosition As MC07_S_XY_POSITION,
 ByRef psTargetPosition As MC07_S_XY_POSITION,
 ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_IncCirCp(ByVal hDevX As Integer, ByVal hDevY As Integer,
 ByVal DrvSpec As Short, ByVal Dir As Short,
 ByRef psCenterPosition As MC07_S_XY_POSITION,
 ByRef psTargetPosition As MC07_S_XY_POSITION,
 ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.IncCirCp(uint hDevX, uint hDevY, ushort DrvSpec, ushort Dir,
 ref MC07_S_XY_POSITION psCenterPosition, ref MC07_S_XY_POSITION psTargetPosition,
 ref MC07_S_RESULT psResult);`

引 数

- hDevX* ... X座標アドレスの補間パルスを出力する軸のデバイスハンドルを指定します。
hDevY ... Y座標アドレスの補間パルスを出力する軸のデバイスハンドルを指定します。
 hDevX と *hDevY* には、同じコントローラボード上の異なる軸を指定します。
DrvSpec ... ドライブ仕様を指定します。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
0	0	0	0	0	0	0	0
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	CONST CP ENABLE	DRIVE MODE

- Dir* ... 回転方向を指定します。

指定できる値	意味
MC07_CCW	-(CCW) 方向
MC07_CW	+(CW) 方向

psCenterPosition ... 中心点のX・Y相対座標が格納されているPOSITION構造体のポインタを指定します。
(指定できる値の範囲はX座標・Y座標共に-8,388,607~8,388,607です)
中心点のX・Y座標は、現在位置を座標の中心(0,0)とした相対座標です。

psTargetPosition ... 目的地のX・Y相対座標が格納されているPOSITION構造体のポインタを指定します。
(指定できる値の範囲はX座標・Y座標共に-16,777,214~16,777,214です)
目的地のX・Y座標は、現在位置を座標の中心(0,0)とした相対座標です。

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

補間ドライブ中、メイン軸のCPP STOP機能、サブ軸のCPPINマスク機能は有効になります。
メイン軸がCPP STOP機能でドライブを停止した場合は、サブ軸に停止指令を実行して、
ドライブを終了させてください。

コマンド予約機能を使用し、任意2軸円弧補間を行う場合、使用方法に制限があります。
制限については、5-3. 補間ドライブを参照して下さい。

MCC09搭載製品では、チップをまたいで2軸円弧補間を行う場合、同時に同じユニット上の他の軸で
補間ドライブを行うことはできません。

補間ドライブ中、メイン軸のCPP STOP機能、サブ軸のCPPINマスク機能は有効になります。
メイン軸がCPP STOP機能でドライブを停止した場合は、サブ軸に停止指令を実行して、
ドライブを終了させて下さい。

この関数を実行することにより、MCC09の次のコマンドの設定値が更新されます。

- ・ CP SPEC SETコマンド (指定された両軸が属するそれぞれのMCC09)
- ・ CIRCULAR XPOSITION SETコマンド (指定された両軸)
- ・ CIRCULAR YPOSITION SETコマンド (指定された両軸)
- ・ CIRCULAR PULSE SETコマンド (指定された両軸)

円の中心点ゲット関数

UsbC

UC-7660

機能

円弧の通過点と目的地から中心点と回転方向を求めます。

注．次の場合、関数がエラー終了します。

- ・通過点相対アドレスまたは目的地相対アドレスが(0, 0)の場合
- ・通過点相対アドレスと目的地相対アドレスが同一の場合

書式

C言語 `BOOL MC07_GetCirCenterPosition(MC07_S_XY_POSITION *psPassPosition,
 MC07_S_XY_POSITION *psTargetPosition, WORD *pDir,
 MC07_S_XY_POSITION *psCenterPosition, MC07_S_RESULT *psResult);`

VB `Function MC07_GetCirCenterPosition(ByRef psPassPosition As MC07_S_XY_POSITION,
 ByRef psTargetPosition As MC07_S_XY_POSITION, ByRef pDir As Integer,
 ByRef psCenterPosition As MC07_S_XY_POSITION,
 ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_GetCirCenterPosition(ByRef psPassPosition As MC07_S_XY_POSITION,
 ByRef psTargetPosition As MC07_S_XY_POSITION, ByRef pDir As Short,
 ByRef psCenterPosition As MC07_S_XY_POSITION,
 ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.GetCirCenterPosition(ref MC07_S_XY_POSITION psPassPosition,
 ref MC07_S_XY_POSITION psTargetPosition, ref ushort pDir,
 ref MC07_S_XY_POSITION psCenterPosition,
 ref MC07_S_RESULT psResult);`

引数

psPassPosition ... 通過点のX・Y相対座標が格納されているPOSITION構造体のポインタを指定します。
(指定できる値の範囲は、X座標・Y座標ともに、16,777,214～+16,777,214です。)
通過点のX・Y座標は、現在位置を座標の中心(0,0)とした相対座標です。

psTargetPosition ... 目的地のX・Y相対座標が格納されているPOSITION構造体のポインタを指定します。
(指定できる値の範囲は、X座標・Y座標ともに、16,777,214～+16,777,214です。)
目的地のX・Y座標は、現在位置を座標の中心(0,0)とした相対座標です。

pDir ... 円弧の回転方向が格納される変数のポインタです。

格納される値	意味
MC07_CCW	-(CCW)方向
MC07_CW	+(CW)方向

psCenterPosition ... 中心点のX・Y相対座標を格納するためのPOSITION構造体のポインタを指定します。
(指定できる値の範囲は、X座標・Y座標ともに、-8,388,607～+8,388,607です。)
中心点のX・Y座標は、現在位置を座標の中心(0,0)とした相対座標です。

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

UsbC

機能

- ・ ADDRESS COUNTERがOVER FLOWしている場合

引 数

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

- 94 -

4-5-7. ORIGIN 関数

ORIGIN ドライブは、MCC09 が持っている ORIGIN ドライブのセンサー検出機能を組み合わせ、コントローラが自動的にセンサー検出工程を順次行って、機械原点検出を完了させるドライブです。

ORIGIN ドライブには、ORG-0 ~ 5, 10,11,12 の 9 種類のドライブ型式があります。

ORIGIN ドライブ機能の詳細は、6-1-4.章「ORIGIN ドライブ」をご覧ください。

ORIGINドライブ パラメータ構造体

UsbC

UC-7660

説明

ORIGINドライブ パラメータを格納します。

ORIGINドライブパラメータについては、ORIGINドライブパラメータ読み出し関数をご覧ください。

書式

<p>C言語</p> <pre>typedef struct _MC07_S_ORG_PARAM { DWORD Spec; DWORD MarginPulse; DWORD LimitDelay; DWORD ScanDelay; DWORD PulseDelay; DWORD CScanErrorPulse; DWORD PulseErrorPulse; DWORD OffsetPulse; LONG PresetPulse; } MC07_S_ORG_PARAM;</pre>	<p>VB</p> <pre>Type MC07_S_ORG_PARAM Spec As Long MarginPulse As Long LimitDelay As Long ScanDelay As Long PulseDelay As Long CScanErrorPulse As Long PulseErrorPulse As Long OffsetPulse As Long PresetPulse As Long End Type</pre>
<p>VB.NET</p> <pre>Structure MC07_S_ORG_PARAM Public Spec As Integer Public MarginPulse As Integer Public LimitDelay As Integer Public ScanDelay As Integer Public PulseDelay As Integer Public CScanErrorPulse As Integer Public PulseErrorPulse As Integer Public OffsetPulse As Integer Public PresetPulse As Integer End Structure</pre>	<p>C#.NET</p> <pre>struct MC07_S_ORG_PARAM { public uint Spec; public uint MarginPulse; public uint LimitDelay; public uint ScanDelay; public uint PulseDelay; public uint CScanErrorPulse; public uint PulseErrorPulse; public uint OffsetPulse; public int PresetPulse; }</pre>

メンバ

<i>Spec</i>	... ORIGINドライブの動作仕様を格納します。
<i>MarginPulse</i>	... MARGIN PULSE数 (0 ~ 65,535) を格納します。
<i>LimitDelay</i>	... LIMIT DELAY TIME (× 5ms) を格納します。 (0 ~ 255: 0 ~ 1,275ms)
<i>ScanDelay</i>	... SCAN DELAY TIME (× 5ms) を格納します。 (0 ~ 255: 0 ~ 1,275ms)
<i>PulseDelay</i>	... PULSE DELAY TIME (× 5ms) を格納します。 (0 ~ 255: 0 ~ 1,275ms)
<i>CScanErrorPulse</i>	... CONSTANT SCAN工程時にエラー判定する最大PULSE数 (0 ~ 2,147,483,647) を格納します。
<i>PulseErrorPulse</i>	... 1PULSE送り工程時にエラー判定する最大PULSE数 (0 ~ 2,147,483,647) を格納します。
<i>OffsetPulse</i>	... 機械原点近傍アドレスのOFFSET PULSE数 (0 ~ 2,147,483,647) を格納します。
<i>PresetPulse</i>	... 機械原点位置からのPRESET PULSE数 (-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647) を格納します。

ORIGINドライブステータス読み出し関数

UsbC

UC-7660

機能

指定されたデバイスのORIGIN STATUSの内容を読み出します。
STATUS PORT ALL読み出し関数では、各DRIVE STATUSと一緒にORIGIN STATUSを読み出しすることもできます。

書式

C言語 BOOL MC07_ReadOrgStatus(DWORD *hDev*, WORD **pStatus*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB Function MC07_ReadOrgStatus(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pStatus* As Integer, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function MC07_ReadOrgStatus(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET bool MC07.ReadOrgStatus(uint *hDev*, ref ushort *pStatus*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引数

hDev ... デバイスハンドルを指定します。
pStatus ... 読み出したORIGIN STATUSの内容が格納される変数のポインタを指定します。
ORIGIN STATUSの内容は、次に示す通りです。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
ADDRESS ERROR	ERROR PULSE ERROR	SENSOR ERROR	0	0	0	0	0

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
FSEND	SSEND	LSEND	ORIGIN ERROR	0	0	0	ORIGIN FLAG

- D0 : ORIGIN FLAG
ORIGINドライブの機械原点アドレスの記憶状態を示します。
1: 機械原点の絶対アドレスを記憶している状態
0: 機械原点の絶対アドレスを記憶していない状態
- D4 : ORIGIN ERROR
SENSOR ERROR、ERROR PULSE ERROR、ADDRESS ERRORのいずれかを検出したことを示します。
1: エラーが発生した状態
0: 動作エラークリア関数を実行してクリアします。
- D5 : LSEND
ORIGINドライブ中にLIMIT減速停止指令またはLIMIT即時停止指令を検出したことを示します。
1: LIMIT減速停止指令またはLIMIT即時停止指令を検出した状態
0: 次のORIGINドライブの実行でクリアされます。
- ・LIMIT減速停止指令
入力機能をLIMIT減速停止に設定したCWLM、CCWLM信号
 - ・LIMIT即時停止指令
入力機能をLIMIT即時停止に設定したCWLM、CCWLM信号

- D6 : SSEND
ORIGINドライブ中に減速停止指令を検出したことを示します。
1:減速停止指令を検出した状態
0:次のORIGINドライブの実行でクリアされます。
- ・減速停止指令
SLOW STOPコマンド
入力機能を減速停止に設定したDALM信号
- D7 : FSEND
ORIGINドライブ中に即時停止指令を検出したことを示します。
1:即時停止指令を検出した状態
0:次のORIGINドライブの実行でクリアされます。
- ・即時停止指令
FAST STOPコマンド
入力機能を即時停止に設定したDALM信号
FSSTOP信号
- D13 : SENSOR ERROR
ORIGINドライブ中にSENSOR ERRORを検出したことを示します。
1:SENSOR ERRORを検出した状態
0:動作エラークリア関数を実行してクリアします。注1.
- D14 : ERROR PULSE ERROR
ORIGINドライブ中にERROR PULSE ERROR検出機能でERROR PULSE ERRORを検出したことを示します。
1:ERROR PULSE ERRORを検出した状態
0:動作エラークリア関数を実行してクリアします。注1.
- D15 : ADDRESS ERROR
ORIGINドライブの機械原点近傍ADDRESSの計算結果が-2,147,483,647 ~ 2,147,483,647の範囲を
越えていることを示します。
1:ADDRESS ERRORを検出した状態
0:動作エラークリア関数を実行してクリアします。注1.

注1.エラーを検出した場合は、必ず動作エラークリア関数を実行してエラーをクリアしてください。
エラーがクリアされていない場合、ORIGINドライブ関数の実行、およびMCC09に汎用コマンドを
書き込むことができません。

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

ORIGIN SPEC SET関数

UsbC

UC-7660

機能

指定されたデバイスに、ORIGINドライブの動作仕様を設定します。
この関数を実行する前に、DRIVE STATUS1 PORT ERROR=0、DRIVE STATUS1 PORT BUSY=0を確認してください。

書式

C言語 BOOL MC07_SetOrgSpec(DWORD *hDev*, WORD *Spec*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB Function MC07_SetOrgSpec(ByVal *hDev* As Long, ByVal *Spec* As Integer, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function MC07_SetOrgSpec(ByVal *hDev* As Integer, ByVal *Spec* As Short, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET bool MC07.SetOrgSpec(uint *hDev*, ushort *Spec*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引数

hDev ... デバイスハンドルを指定します。
Spec ... ORIGINドライブの動作仕様を指定します。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
NORG	NORG	NORG	NORG	ORG	ORG	ORG	ORG
SIGNAL	SIGNAL	SIGNAL	SIGNAL	SIGNAL	SIGNAL	SIGNAL	SIGNAL
TYPE3	TYPE2	TYPE1	TYPE0	TYPE3	TYPE2	TYPE1	TYPE0
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SCAN	AUTO	ERROR PULSE	ORIGIN	SENSOR	SENSOR	PULSE	ORIGIN
MARGIN	DRST	ERROR	FLAG	ERROR	ERROR	SENSOR	START
ENABLE	ENABLE	ENABLE	DISABLE	TYPE1	TYPE0	TYPE	DIR

電源投入時の初期値は、H'8090アンダーライン側です。

D0 : ORIGIN START DIR
ORIGINドライブの起動方向を選択します。

0 : -(CCW)方向に起動する。
1 : +(CW)方向に起動する。

D1 : PULSE SENSOR TYPE
最終工程となる1PULSE送り工程での機械原点信号の検出方法を選択します。

0 : 機械原点信号のエッジを検出して工程を終了する。
1 : 機械原点信号のレベルを検出して工程を終了する。

D2 : SENSOR ERROR TYPE0

D3 : SENSOR ERROR TYPE1

機械原点信号のレベルエラー発生時の動作仕様を選択します。
CONSTANT SCAN工程終了後のDELAY TIME経過後に機械原点信号のレベルをチェックします。
信号のレベルが検出時のレベルと異なる場合には、選択した動作仕様を実行します。

TYPE0	TYPE1	機械原点信号のレベルエラー発生時の動作仕様
0	0	<u>ORIGINドライブをエラー終了する。</u>
0	1	現在位置からCONSTANT SCAN工程を開始する。
1	0	現在位置からSCAN工程を開始する。
1	1	レベルエラーを無視して次の工程に進む。*1

*1 原点センサに検出幅が狭いZ相を用いる場合、レベルエラーになる場合があります。
このようなときは、「レベルエラーを無視して次工程に進む」の設定にしてください。

ORIGINドライブ型式により、レベルをチェックする機械原点信号が異なります。
・ORG0～5では、ORG SIGNAL TYPEで選択したORG検出信号
・ORG-11,12では、CWLMまたはCCWLM信号
最終工程終了時とORG-10では、レベルチェックによるエラー判定を行いません。

D4 : ORIGIN FLAG DISABLE

機械原点近傍アドレスまでのINDEXドライブを「禁止する / 禁止しない」を選択します。
0 : 機械原点近傍アドレスまでのINDEXドライブを禁止しない
1 : 機械原点近傍アドレスまでのINDEXドライブを禁止する

D5 : ERROR PULSE ERROR ENABLE

ERROR PULSE ERROR検出機能を『有効にする / 無効にする』を選択します。
0 : ERROR PULSE ERROR検出機能を無効にする。
1 : ERROR PULSE ERROR検出機能を有効にする。

ERROR PULSE ERROR検出機能

CONSTANT SCAN工程および1PULSE送り工程実行中に検出信号を検出できずに出力パルス数
がエラー判定するパルス数に達したらORIGINドライブを強制終了します。
エラー判定するパルス数、ORIGIN ERROR PULSE SET関数で設定します。

MCC09製品では、当機能有効時においてもユーザアプリケーションからMCC09の
PULSE COUNTERを使用することができます。

D6 : AUTO DRST ENABLE

SPEC INITIALIZE3 COMMANDでDRST信号を<サーボ対応>に設定にしている場合に有効です。
機械原点信号の検出完了時にDRST信号を『出力する / 出力しない』を選択します。

0 : DRST信号を出力しない。
1 : DRST信号を出力する。(10ms間アクティブレベルにする)

AUTO DRST ENABLE=1のときは、SPEC INITIALIZE3 COMMANDでDEND信号を<サーボ対応>に
設定にしている場合でも、最終工程となるCONSTANT SCAN工程、または1PULSE送り工程
ではDEND信号の確認を行いません。

D7 : SCAN MARGIN ENABLE

SCAN工程時にMARGIN PULSEを入れる / 入れないを選択します。
0 : SCAN工程時にMARGIN PULSEをいれない。
1 : SCAN工程時にMARGIN PULSEをいれる。

D8 : ORG SIGNAL TYPE0

D9 : ORG SIGNAL TYPE1

D10: ORG SIGNAL TYPE2

D11: ORG SIGNAL TYPE3

ORG SIGNAL TYPE				ORG検出信号	
TYPE3	TYPE2	TYPE1	TYPE0		ORG信号(出荷時設定)
0	0	0	0		± ZORG信号
0	0	0	1		ORG信号と ± ZORG信号のAND
0	0	1	0		ORG信号と ± ZORG信号のOR
0	0	1	1		P0信号
0	1	0	1		ORG信号と P0信号のAND
0	1	1	0		ORG信号と P0信号のOR
0	1	1	1		設定禁止
1	X	X	X		

D12: NORG SIGNAL TYPE0
D13: NORG SIGNAL TYPE1
D14: NORG SIGNAL TYPE2
D15: NORG SIGNAL TYPE3

NORG SIGNAL TYPE				NORG検出信号
TYPE3	TYPE2	TYPE1	TYPE0	
0	X	X	X	設定禁止
1	0	0	0	NORG信号(出荷時設定)
1	0	0	1	NORG信号と±ZORG信号のAND
1	0	1	0	設定禁止
1	0	1	1	設定禁止
1	1	0	0	設定禁止
1	1	0	1	設定禁止
1	1	1	0	設定禁止
1	1	1	1	設定禁止

psResult ... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

UsbC

機能

SCAN工程では、ORIGINドライブの動作仕様のSCAN MARGIN ENABLE=1のときに有効です。
ORIGIN SPEC SET関数で設定します。

この関数を実行する前にDRIVE STATUS1 PORT ERROR=0、DRIVE STATUS1 PORT BUSY=0を確認してください。

C言語 `BOOL MC07_SetOrgMarginPulse(DWORD hDev, DWORD MarginPulse, MC07_S_RESULT *psResult);`

VB.NET Function MC07_SetOrgMarginPulse(ByVal *hDev* As Integer, ByVal *MarginPulse* As Integer, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

引 数

<i>MarginPulse</i>	...	MARGINパルス (0 ~ 65,535パルス)を設定します。 65,535パルスより大きい値が設定された場合は、65,535パルスに補正されます。 また、MARGINパルスは、必ずCONSTANT SCAN工程時にエラー判定する最大パルス数 (ORIGIN ERROR PULSE SET関数を参照)より、2以上小さいパルスに設定してください。 小さくない場合は、ORIGINドライブ実行時にエラー判定する最大パルス -1がMARGINパルス となります。
<i>psResult</i>	...	この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

UsbC

機能

この関数を実行する前にDRIVE STATUS1 PORT ERROR=0、DRIVE STATUS1 PORT BUSY=0を確認してください。

LIMIT停止信を検出して停止したときに挿入するディレイです。

電源投入後の初期値は、300msです。

SCAN工程およびCSCAN工程の動作反転時に挿入するディレイです。

- 電源投入後の初期値は、50msです。

1PULSE送り工程で、1パルスずつパルス出力する時間間隔です。

電源投入後の初期値は、20msです。

引 数

<i>LimitDelay</i>	... LIMIT DELAY TIME(×5ms)を設定します。(0~1,275ms) 1,275msより大きい値が設定された場合は、1,275msに補正されます。
<i>ScanDelay</i>	... SCAN DELAY TIME(×5ms)を設定します。(0~1,275ms) 1,275msより大きい値が設定された場合は、1,275msに補正されます。
<i>PulseDelay</i>	... PULSE DELAY TIME(×5ms)を設定します。(0~1,275ms) 1,275msより大きい値が設定された場合は、1,275msに補正されます。
<i>msResult</i>	... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを

- 102 -

UsbC

機能

ORIGIN SPEC SET関数でERROR PULSE ERROR ENABLE=1に設定している場合に有効です。

この関数を実行する前にDRIVE STATUS1 PORT ERROR=0、DRIVE STATUS1 PORT BUSY=0を確認してください。

```
C言語  BOOL MC07_SetOrgErrorPulse(DWORD hDev, DWORD CScanErrorPulse, DWORD PulseErrorPulse,  
MC07_S_RESULT *psResult);
```

VB.NET Function MC07_SetOrgErrorPulse(ByVal *hDev* As Integer, ByVal *CScanErrorPulse* As Integer, ByVal *PulseErrorPulse* As Integer, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

引 数

CScanErrorPulse ... CONSTANT SCAN工程時にエラー判定するパルス数(2~2,147,483,647パルス)を設定します。
1~2,147,483,647パルス以外が設定された場合は、1パルスに補正されます。

PulseErrorPulse ... 1PULSE送り工程時にエラー判定する最大パルス数(2~2,147,483,647パルス)を設定します。
1~2,147,483,647パルス以外が設定された場合は、1パルスに補正されます。

戻り値

- 103 -

UsbC

機能

ORIGIN SPEC SET関数でORIGIN FLAG ENABLE=1に設定している場合に有効です。
電源投入後の初期値は、100パルスです。

書 式

```
VB      Function MC07_SetOrgOffsetPulse(ByVal hDev As Long, ByVal OffsetPulse As Long,  
                                         ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean
```

```
C#.NET bool MC07.SetOrgOffsetPulse(uint hDev, uint OffsetPulse, ref MC07_S_RESULT psResult);
```

<i>hDev</i>	... デバイスハンドルを指定します。
<i>OffsetPulse</i>	... 機械原点近傍アドレスのOFFSETパルス数 (0 ~ 2,147,483,647パルス)を設定します。
<i>psResult</i>	... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

UsbC

機能

電源投入後の初期値は、0パルスです。

書 式

引 数

戻り値

- 105 -

UsbC

機能

書 式

```
VB      Function MC07_ReadOrgParam(ByVal hDev As Long, ByRef psOrgParam As MC07_S_ORG_PARAM,
                                     ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean
```

```
C#.NET bool MC07.ReadOrgParam(uint hDev, ref MC07_S_ORG_PARAM psOrgParam,
    ref MC07_S_RESULT psResult);
```

<i>hDev</i>	… デバイスハンドルを指定します。
<i>psOrgParam</i>	… 読み出したORIGINドライブパラメータを格納するためのORIGINドライブパラメータ構造体のポインタを指定します。
<i>psResult</i>	… この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

- 106 -

ORIGIN FLAG RESET関数

UsbC

UC-7660

機能

指定されたデバイスのORIGIN FLAGを0にRESETします。

ORIGIN SPEC SET関数でORIGIN FLAG ENABLE=1に設定している場合に有効です。

以下の場合、ORIGIN FLAGをRESETした後にORIGINドライブを行ってください。

または、ORIGIN SPEC SET関数でORIGIN FLAG ENABLE=0に設定してください。

- ・回転系で絶対アドレスに意味がないとき
- ・機械原点の高速化機能を無効にし、毎回センサ基準で機械原点検出を行いたいとき
- ・1回目の機械原点検出完了後に、強制的に装置上の実位置をずらしたとき

この関数を実行する前にDRIVE STATUS1 PORT ERROR=0、DRIVE STATUS1 PORT BUSY=0を確認してください。

書式

C言語 `BOOL MC07_ResetOrgFlag(DWORD hDev, MC07_S_RESULT *psResult);`

VB `Function MC07_ResetOrgFlag(ByVal hDev As Long, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_ResetOrgFlag(ByVal hDev As Integer, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.ResetOrgFlag(uint hDev, ref MC07_S_RESULT psResult);`

引数

hDev …… デバイスハンドルを指定します。

psResult …… この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

UsbC

機能

この関数を実行する前にDRIVE STATUS1 PORT ERROR=0、DRIVE STATUS1 PORT BUSY=0を確認してください。

```
C言語    BOOL MC07_Org(DWORD hDev, WORD OrgType, MC07_S_RESULT *psResult);
```

```
VB.NET Function MC07_Org(ByVal hDev As Integer, ByVal OrgType As Short,
    ByVal psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean
```

```
C#.NET bool MC07.Org(uint hDev, ushort OrgType, ref MC07_S_RESULT psResult);
```

<i>hDev</i>	… デバイスハンドルを指定します。
<i>OrgType</i>	… ORIGINドライブ型式を指定します。

指定できる値	意味	指定できる値	意味
MC07_ORG0	ORG-0	MC07_ORG5	ORG-5
MC07_ORG1	ORG-1	MC07_ORG10	ORG-10
MC07_ORG2	ORG-2	MC07_ORG11	ORG-11
MC07_ORG3	ORG-3	MC07_ORG12	ORG-12
MC07_ORG4	ORG-4		

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

4-6. I/O PORT 関数

I/O PORT オープン関数で取得した I/O PORT ハンドルにより、I/O PORT を制御します。

4-6-1. I/O オープン / クローズ関数

ユーザアプリケーションは、I/O PORT をオープンし、PORT ハンドルを受け取ります。
以後、I/O PORT の関数を実行する際に、この PORT ハンドルを引数として指定します。
この PORT ハンドルは、I/O PORT をクローズするまで有効です。
ユーザアプリケーション終了時は、必ず I/O PORT をクローズしてください。

I/O PORT オープン関数

UsbC

UC-7660

CB-52 CB-53

機 能

I/O PORT をオープンし、引数 *phPort* で示される変数に PORT ハンドルを格納します。

書 式

C言語 BOOL MC07_BPortOpen(WORD *UnitNo*, WORD *IoPort*, DWORD **phPort*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB Function MC07_BPortOpen(ByVal *UnitNo* As Integer, ByVal *IoPort* As Integer, ByRef *phPort* As Long, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function MC07_BPortOpen(ByVal *UnitNo* As Integer, ByVal *IoPort* As Short, ByRef *phPort* As Integer, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET bool MC07.BPortOpen(ushort *UnitNo*, ushort *IoPort*, ref uint *phPort*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引 数

UnitNo ... ユニット番号を指定します。

指定できる値	意味
MC07_USB_UNIT_0	ユニット番号 0
MC07_USB_UNIT_1	ユニット番号 1

IoPort ... I/O PORT を指定します。

指定できる値	意味	指定できる値	意味
MC07_GP_IN	汎用 I/O 入力 PORT	MC07_GP_OUT	汎用 I/O 出力 PORT
MC07_EXPO_IN	拡張 I/O 入力 0 PORT	MC07_EXPO_OUT	拡張 I/O 出力 0 PORT
MC07_EXP1_IN	拡張 I/O 入力 1 PORT	MC07_EXP1_OUT	拡張 I/O 出力 1 PORT
MC07_CTLPO_IN	制御 I/O 入力 0 PORT	MC07_CTLPO_OUT	制御 I/O 出力 0 PORT

phPort ... PORT ハンドルを格納するための変数のポインタを指定します。

psResult ... この関数を実行した結果を格納するための RESULT 構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときは TRUE、エラーが発生したときは FALSE を返します。

I/O PORTクローズ関数

UsbC

UC-7660

CB-52 CB-53

機 能

指定されたI/O PORTをクローズします。

書 式

C言語 `BOOL MC07_BPortClose(DWORD hPort, MC07_S_RESULT *psResult);`

VB `Function MC07_BPortClose(ByVal hPort As Long, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function MC07_BPortClose(ByVal hPort As Integer,ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean`

C#.NET `bool MC07.BPortClose(uint hPort, ref MC07_S_RESULT psResult);`

引 数

hPort …… PORTハンドルを指定します。

psResult …… この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

4-6-2. I/O アクセス関数

I/O PORT の書き込みと読み出しを行います。

I/O PORT書き込み関数		UsbC
UC-7660		
CB-52	CB-53	

機能

指定された I/O PORT にデータを書き込みます。

書 式

C言語 `BOOL MC07_BPortOut(DWORD hPort, WORD *pData, MC07_S_RESULT *psResult);`

```
VB      Function MC07_BPortOut(ByVal hPort As Long, ByRef pData As Integer,
                                ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean
```

VB.NET Function MC07_BPortOut(ByVal *hPort* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

```
C#.NET bool MC07.BPortOut(uint hPort, ref ushort pData, ref MC07_S_RESULT psResult);
```

引 数

<i>hPort</i>	... PORTハンドルを指定します。
<i>pData</i>	... 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。 書き込むデータについては、6-3-1.章をご覧ください。
<i>psResult</i>	... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

UsbC

CB-52 CB-53

指定された I/O PORT にデータを OR 書き込みます。

C言語 `BOOL MC07_BPortOrOut(DWORD hPort, WORD *pData, MC07_S_RESULT *psResult);`

```
C#.NET bool MC07.BPortOrOut(uint hPort, ref ushort pData, ref MC07_S_RESULT psResult);
```

<i>hPort</i>	... PORTハンドルを指定します。
<i>pData</i>	... OR書き込みするデータが格納されている変数のポインタを指定します。 OR書き込むデータについては、6-3-1.章をご覧ください。
<i>psResult</i>	... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

UsbC

CB-52 CB-53

指定された I/O PORT にデータを AND 書き込みます。

C言語 `BOOL MC07_BPortAndOut(DWORD hPort, WORD *pData, MC07_S_RESULT *psResult);`

```
C#.NET bool MC07.BPortAndOut(uint hPort, ref ushort pData, ref MC07_S_RESULT psResult);
```

<i>hPort</i>	... PORTハンドルを指定します。
<i>pData</i>	... AND書き込みするデータが格納されている変数のポインタを指定します。 AND書き込むデータについては、6-3-1.章をご覧ください。
<i>psResult</i>	... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。

UsbC

CB-52 CB-53

指定された I/O PORT のデータを読み出します。

C言語 `BOOL MC07_BPortIn(DWORD hPort, WORD *pData, MC07_S_RESULT *psResult):`

```
VB      Function MC07_BPortIn(ByVal hPort As Long, ByRef pData As Integer,  
                               ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean
```

VB.NET Function MC07_BPortIn(ByVal *hPort* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

```
C#.NET bool MC07.BPortIn(uint hPort, ref ushort pData, ref MC07_S_RESULT psResult);
```

<i>hPort</i>	... PORTハンドルを指定します。
<i>pData</i>	... 読み出した内容を格納するための変数のポインタを指定します。 読み出したデータについては、6-3-1.章をご覧ください。
<i>psResult</i>	... この関数を実行した結果を格納するためのRESULT構造体のポインタを指定します。

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE、エラーが発生したときはFALSEを返します。


5. コマンド仕様

5-1. ドライブコマンド

5-1-1. 入出力仕様の設定

(1) SPEC INITIALIZE1

ドライブパルスの出力仕様を設定します。

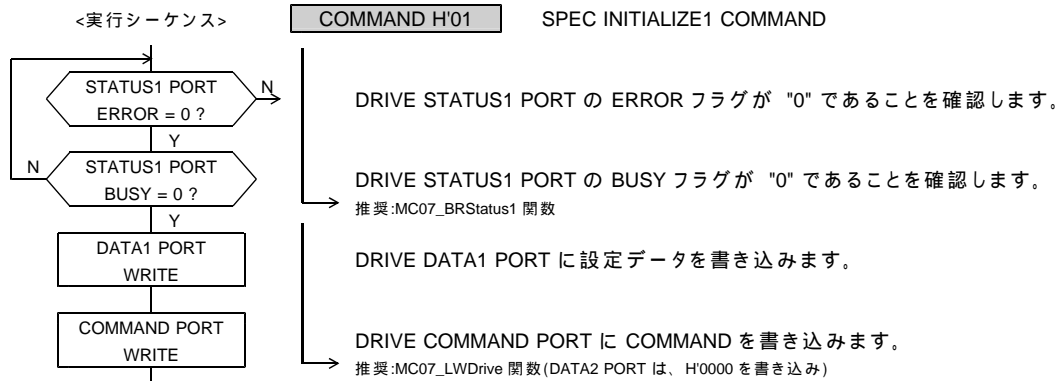

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
-	-	-	-	-	-	-	-

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
-	-	-	1	-	PULSE OUTPUT MASK	PULSE OUTPUT TYPE1	PULSE OUTPUT TYPE0

電源投入後の初期値は H'0010 (アンダーライン側) です。

D0 : PULSE OUTPUT TYPE0

D1 : PULSE OUTPUT TYPE1

CWP, CCWP 信号出力のドライブパルス出力方式を選択します。

TYPE1	TYPE0	パルス出力方式	CWP 信号出力	CCWP 信号出力
0	0	独立方向出力	+ 方向のパルス出力	- 方向のパルス出力
0	1	方向指定出力	パルス出力	方向出力(H: +方向 / L: -方向)
1	0	2 週倍の位相差信号	A 相出力	B 相出力
1	1	4 週倍の位相差信号	A 相出力	B 相出力

- ・コントローラドライバ製品のドライブパルス出力方式の設定は禁止です。
- ・CWP, CCWP のアクティブ論理が「ローアクティブ」のときの出力仕様です。
- ・方向出力の場合、CCWP 信号 = HIGH で+(CW)方向, CCWP 信号 = LOW で-(CCW)方向を示します。

D2 : PULSE OUTPUT MASK

CWP, CCWP 信号出力のドライブパルス出力を「マスクする / マスクしない」を選択します。

0 : ドライブパルス出力をマスクしない (パルスを出力する)

1 : ドライブパルス出力をマスクする (パルスを出力しない)

"1"「マスクする」に設定した場合は、CWP, CCWP 信号の出力を OFF レベルに固定します。

- ・アドレスカウンタのカウンタパルスと発生パルス(OP)の出力もマスクします。
- ・アドレスカウンタが停止するため、ABS INDEX ドライブを実行すると自動停止できません。
- ・パルスカウンタとパルス偏差カウンタも発生パルス(OP)をカウントすることができません。
- ・その他の機能は「マスクしない」を選択した場合と同様です。

"1"「マスクする」に設定すると、DRIVE STATUS2 PORT の PULSE MASK = 1 にします。

- ・パルス出力をマスクしたドライブの実行時間は、タイマとして使用できます。

D4 : 1

(2) SPEC INITIALIZE2

CWLM, CCWLM 信号の入力機能、RDYINT 仕様、SS0 信号の入力機能を設定します。



DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
-	-	-	0	1	1	SS0 TYPE1	SS0 TYPE0

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
-	-	RDYINT TYPE1	RDYINT TYPE0	CCWLM TYPE1	CCWLM TYPE0	CWLM TYPE1	CWLM TYPE0

電源投入後の初期値は H'0F00 (アンダーライン側) です。

D0 : CWLM TYPE0

D1 : CWLM TYPE1

CWLM 信号入力のアクティブレベル検出時の入力機能を選択します。

TYPE1	TYPE0	CWLM 信号の入力機能
0	0	+ 方向の LIMIT 即時停止信号として使用する
0	1	+ 方向の LIMIT 減速停止信号として使用する
1	0	即時停止信号として使用する
1	1	汎用入力として使用する

D2 : CCWLM TYPE0

D3 : CCWLM TYPE1

CCWLM 信号入力のアクティブレベル検出時の入力機能を選択します。

TYPE1	TYPE0	CCWLM 信号の入力機能
0	0	- 方向の LIMIT 即時停止信号として使用する
0	1	- 方向の LIMIT 減速停止信号として使用する
1	0	即時停止信号として使用する
1	1	汎用入力として使用する

CWLM TYPE および CCWLM TYPE が "1, 0" の "即時停止信号として使用する" に設定されている場合は、ORIGIN ドライブを実行できません。

上記信号を "即時停止信号として使用する" にするときは、ORIGIN ドライブ実行後に設定してください。

D4 : RDYINT TYPE0

D5 : RDYINT TYPE1

コマンド処理終了時の RDYINT の出力仕様を選択します。

TYPE1	TYPE0	RDYINT の出力仕様 <エッジ検出>	RDYINT のクリア条件 (RDYINT = 0 にします)
0	0	STATUS1 PORT の DRVEND = 0 1 で RDYINT = 1 にする	・ STATUS1 PORT のリード終了でクリア ・ BUSY = 0 1 と同時にクリア
0	1	STATUS1 PORT の BUSY = 1 0 で RDYINT = 1 にする	
1	0	STATUS1 PORT の DRIVE = 1 0 で RDYINT = 1 にする	
1	1	設定禁止	-

* この設定は、MCM(応用機能)で使うことができます。以外では初期値のままにしてください。

D8 : SS0 TYPE0

D9 : SS0 TYPE1

SS0 信号入力のアクティブレベル検出時の入力機能を選択します。

TYPE1	TYPE0	SS0 信号の入力機能
0	0	設定禁止
0	1	減速停止信号として使用する
1	0	即時停止信号として使用する
1	1	汎用入力として使用する

SS0 信号が"減速停止信号として使用する"、または"即時停止信号として使用する"に設定されている場合は、ORIGIN ドライブを実行できません。
上記信号を"停止信号として使用する"にするとときは、ORIGIN ドライブ実行後に設定してください。

・ 汎用入力 $\overline{\text{IN0}}$ 信号から X 軸 SS0、 $\overline{\text{IN1}}$ 信号から Y 軸 SS0 が操作できます。

SS0 信号の各軸の割り当て(初期値)

SS0 信号	信号
X 軸	$\overline{\text{IN0}}$ 信号
Y 軸	$\overline{\text{IN1}}$ 信号
Z 軸	信号割り付けなし
A 軸	信号割り付けなし

$\overline{\text{IN0}}$ 信号および $\overline{\text{IN1}}$ 信号に接続されている SS0 信号の汎用入力機能は、HARD INITIALIZE2 コマンドの GPIO2 信号を SS0 に設定することで、各種のトリガ信号として応用が可能です。

- ・ PAUSE 機能の STBY 解除条件 * (SPEC INITIALIZE3 コマンドで設定)
- ・ SPEED RATE CHANGE のタイミング * (SPEED CHANGE SPEC SET コマンドで設定)
- ・ INDEX CHANGE のタイミング * (INDEX CHANGE SPEC SET コマンドで設定)
- ・ カウンタのカウントデータラッチ / クリアのタイミング * (COUNT LATCH SPEC SET コマンドで設定)
- ・ RAM 動作の JUMP および JUMP ENABLE 条件 * (RAM SPEC SET コマンドで設定)

*は、応用機能です。

D10 : 1

D11 : 1

D12 : 0

(3) SPEC INITIALIZE3

DRST 信号出力、DEND/PO 信号入力、DALM 信号の入力の機能を設定します。
STBY 解除条件、減速パルス数のマスク、S 字变速領域を設定します。



DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
-	SCAREA MODE	-	DOWN PULSE MASK	-	STBY TYPE2	STBY TYPE1	STBY TYPE0

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
-	-	DALM TYPE1	DALM TYPE0	DEND/PO TYPE1	DEND/PO TYPE0	DRST TYPE1	DRST TYPE0

電源投入後の初期値は H'003F (アンダーライン側) です。

D0 : DRST TYPE0

D1 : DRST TYPE1

DRST/MF 信号の出力機能を選択します。

TYPE1	TYPE0	DRST 信号の出力機能	サーボ対応
0	0	サーボ対応の停止時に 10 ms 間アクティブレベルを出力する	<サーボ対応>
0	1	設定禁止	—
1	0	設定禁止	—
1	1	汎用出力として使用する	—

"00"に設定した場合は、DRST 信号の サーボ対応 機能を実行します。

"11"に設定した場合は、SIGNAL OUT コマンドで出力レベルを操作します。

コントローラドライバ製品は、汎用出力(初期値)の設定とし、SIGNAL OUT コマンドによってモータの励磁電流を ON/OFF することができます。

DRST 信号のサーボ対応

- ・ STBY = 1、DRIVE = 1 または DEND BUSY = 1 のとき、以下の停止指令を検出すると、ドライブパルス出力終了後に、DRST 信号に 10 ms 間アクティブレベルを出力します。
 - ・ 即時停止指令
 - ・ LIMIT 即時停止指令
- ・ ORIGIN SPEC SET 関数の AUTO DRST ENABLE = 1 のときには、ORG エッジ信号の停止機能が動作 (ORGEND = 1) すると、ドライブパルス出力終了後に、DRST 信号に 10 ms 間アクティブレベルを出力します。
- ・ SERVO RESET コマンドを実行すると、DRST 信号に 10 ms 間アクティブレベルを出力します。

DRST 信号の<サーボ対応>実行中は、DRIVE STATUS1 PORT の BUSY = 1 のままです。
DRST 信号および DEND 信号の<サーボ対応>終了後に、ドライブを終了します。

即時停止指令

- ・ FAST STOP コマンド
- ・ 入力機能を即時停止に設定した SS0 信号
- ・ 入力機能を即時停止に設定した DEND, DALM 信号
- ・ 入力機能を即時停止に設定した CWLM, CCWLM 信号
- ・ 停止機能を即時停止に設定した各種カウンタのコンパレータ出力

LIMIT 即時停止指令

- ・ 入力機能を LIMIT 即時停止に設定した CWLM, CCWLM 信号
- ・ 停止機能を LIMIT 即時停止に設定した各種カウンタのコンパレータ出力

D2 : DEND/PO TYPE0

D3 : DEND/PO TYPE1

DEND/PO 信号の入力機能を選択します。

TYPE1	TYPE0	DEND/PO 信号の入力機能	サーボ対応
0	0	DEND/PO のアクティブを検出するまでドライブを終了しない	<サーボ対応>
0	1	減速停止信号として使用する	—
1	0	即時停止信号として使用する	—
1	1	汎用入力として使用する	—

"00"を設定した場合は、DEND 信号の サーボ対応 を実行します。

DEND 信号のサーボ対応

- ・ ドライブパルス出力が終了しても、
DEND 信号のアクティブレベルを検出するまで、DRIVE STATUS2 PORT の DEND BUSY = 1 にします。
DEND BUSY = 1 の間は、DRIVE STATUS1 PORT の BUSY = 1 のままです。
DEND 信号のアクティブレベルを検出すると、DEND BUSY = 0 にします。
- ・ 即時停止指令を検出すると、DEND 信号の<サーボ対応>を中止して、DEND BUSY = 0 にします。

DEND 信号が"減速停止信号として使用する"、または"即時停止信号として使用する"に設定されている場合は、ORIGIN ドライブを実行できません。

上記信号を"停止信号として使用する"にするときは、ORIGIN ドライブ実行後に設定してください。

D4 : DALM TYPE0

D5 : DALM TYPE1

DALM 信号のアクティブレベル検出時の入力機能を選択します。

TYPE1	TYPE0	DALM 信号の入力機能	サーボ対応
0	0	機能はありません (汎用入力)	—
0	1	減速停止信号として使用する	—
1	0	即時停止信号として使用する	—
1	1	汎用入力として使用する	—

- ・ DALM 信号の入力状態は DRIVE STATUS2 PORT の DALM フラグから読み出すことができます。
DALM 信号の検出(サーボ異常やステッピングモータドライバの過熱警告信号など)により、即時停止または減速停止させることができます。

D8 : STBY TYPE0
D9 : STBY TYPE1
D10 : STBY TYPE2

DRIVE STATUS1 PORT の STBY フラグを "0" にする STBY 解除条件です。
STBY = 1 の状態から、STBY = 0 になるとドライブパルス出力を開始します。

TYPE2	TYPE1	TYPE0	STBY 解除条件 <レベル検出>	
0	0	0	PAUSE = 0 で STBY = 0 にする	
0	0	1	PAUSE = 0 のときに、他軸の STATUS3 PORT の OUT3 = 1 で STBY = 0 にする	*1
0	1	0	PAUSE = 0 のときに、STATUS3 PORT の GPIO2 = 1 で STBY = 0 にする	*1
0	1	1	PAUSE = 0 のときに、ORIGIN 停止機能の ORG エッジ信号の検出で STBY = 0 にする	
1	0	0	PAUSE = 0 のときに、STATUS3 PORT の OUT2 = 1 で STBY = 0 にする	*1
1	0	1	PAUSE = 0 のときに、STATUS3 PORT の OUT3 = 1 で STBY = 0 にする	*1
1	1	0	設定禁止	
1	1	1	設定禁止	

*1: 製品の入力/出力端子ではありませんが、HARD INITIALIZE1, 2, 3(応用機能)の各コマンド設定により、MCC09 の様々なステータスの条件で STBY 解除条件を行うことができます。

D12 : DOWN PULSE MASK

INDEX ドライブの停止位置への減速停止動作時に有効です。(応用機能)

MCC09 が自動検出する減速パルス数、およびマニュアル設定の減速パルス数を「マスクする / マスクしない」を選択します。

0 : マスクしない (停止位置へ自動減速 / マニュアル減速の停止動作で停止する)

1 : マスクする (停止位置で即時停止する: 減速パルス数 "0")

"0"「マスクしない」に設定した場合は、

「加減速ドライブ」および「減速ドライブ」の INDEX ドライブ中に、停止位置への減速停止動作を開始して、指定アドレスで停止します。

"1"「マスクする」に設定した場合は、減速パルス数による減速開始地点の検出を行いません。

INDEX ドライブの指定アドレスを検出すると、減速パルス数なしで即時停止します。

- ・ドライブ形状を「加減速ドライブ」に設定している場合は、「加速ドライブ」の形状でドライブを終了します。最高速度に到達した場合の終了速度は、HSPD x RESOL です。
- ・ドライブ形状を「減速ドライブ」に設定している場合は、「一定速ドライブ」の形状でドライブを終了します。この場合の終了速度は、HSPD x RESOL です。
- ・ドライブ中に減速停止指令または ERROR = 1 を検出した場合は、終了速度まで減速してドライブを終了します。
ただし、減速中に指定アドレスを検出した場合は、指定アドレスで即時停止します。
- ・S 字加速中の減速停止指令検出時の三角駆動回避動作は有効です。
加速中に減速停止指令を検出した場合は、終了速度まで減速してドライブを終了します。
ただし、減速中に指定アドレスを検出した場合は、指定アドレスで即時停止します。
- ・S 字加減速 INDEX ドライブの三角駆動回避動作は無効になります。
最高速度へ加速したまま、指定アドレスで即時停止します。

"1"「マスクする」に設定した場合は、INDEX CHANGE 機能は無効になります。

D14 : SCAREA MODE

S 字加減速ドライブの S 字変速領域を選択します。

0 : SUAREA と SDAREA の 2 つの変速領域データで動作する

1 : SUAREA、SDAREA、SUH、SDH の 4 つの変速領域データで動作する

"0" に設定した場合は、SHAREA SET コマンドの SUH, SDH の設定は無効になり、
S 字変速領域は以下のようになります。

- ・ S 字加速開始部の変速領域 (Hz) = SUAREA x RESOL
- ・ S 字加速終了部の変速領域 (Hz) = SUAREA x RESOL
- ・ S 字減速開始部の変速領域 (Hz) = SDAREA x RESOL
- ・ S 字減速終了部の変速領域 (Hz) = SDAREA x RESOL

"1" に設定した場合は、SHAREA SET コマンドの SUH, SDH の設定が有効になり、
S 字変速領域は以下のようになります。

- ・ S 字加速開始部の変速領域 (Hz) = SUAREA x RESOL
- ・ S 字加速終了部の変速領域 (Hz) = SUH x RESOL
- ・ S 字減速開始部の変速領域 (Hz) = SDH x RESOL
- ・ S 字減速終了部の変速領域 (Hz) = SDAREA x RESOL

"1" に設定した場合は、自動減速機能は無効になります。

- ・ DOWN PULSE ADJUST コマンドで、減速パルス数をマニュアル設定します。

"1" に設定した場合は、速度パラメータの設定に以下の制約があります。

- ・ HSPD LSPD および HSPD ELSPD に設定してください。
HSPD < LSPD or HSPD < ELSPD のときは、SUAREA = SDAREA = SUH = SDH = 0 に補正します。

"1" に設定した場合は、SPEED CHANGE 機能は無効になります。

"1" に設定した場合は、INDEX CHANGE 機能は無効になります。

5-1-2. ドライブパラメータの設定

ドライブのパラメータを設定します。
各ドライブのパラメータ設定は、変更が必要な場合に設定します。

ドライブパラメータには、デバイスドライバの SPEED・RATE 関数で設定するパラメータと
ドライブコマンドで直接設定するパラメータがあります。

デバイスドライバの関数で設定するパラメータ

- ・第 1 パルス出力周期
- ・加減速パラメータ


ドライブコマンドで直接設定するパラメータ

- ・JOG パラメータ

ここではドライブコマンドで直接設定するパラメータのコマンド仕様を示します。
デバイスドライバの関数で実行するパラメータについては SPEED・RATE 関数仕様をご覧ください。

(1) JSPD SET

JOG ドライブと JSPD SCAN ドライブのパルス速度を設定します。

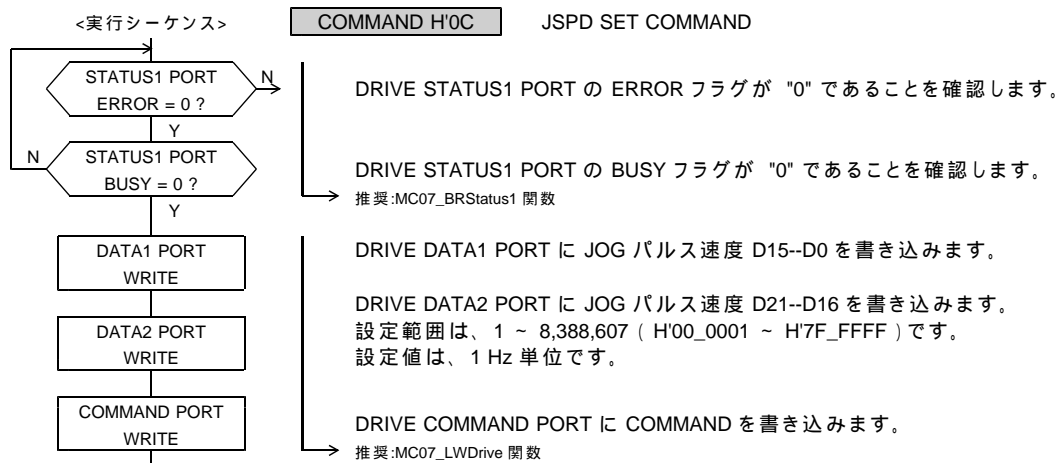

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15															D0

DRIVE DATA2 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	D22						D16

電源投入後の初期値は H'00_012C (300 Hz) です。

JSPD の設定値が "0" の場合は、JSPD を $JSPD = RSPD \times RESOL$ に補正します。

・RSPD(応用機能)


RSPD は、HSPD, LSPD, ELSPD と同様の 15 ビットのパルス速度データです。
DRIVE = 1 になると、最終出力のパルス速度データを RSPD に記憶します。
ただし、最終出力のパルス速度が FSPD, RFSPD と JSPD の場合は、RSPD を書き換えません。
RSPD のリセット後の初期値は、H'012C (300) です。

JOG ドライブと JSPD SCAN ドライブの 1 パルス目は、FSPD の第 1 パルスです。
2 パルス目から JSPD になります。

(2) JOG PULSE SET

JOG コマンドによる複数パルスの JOG 動作を行うときに設定します。

JOG ドライブのパルス数を設定します。

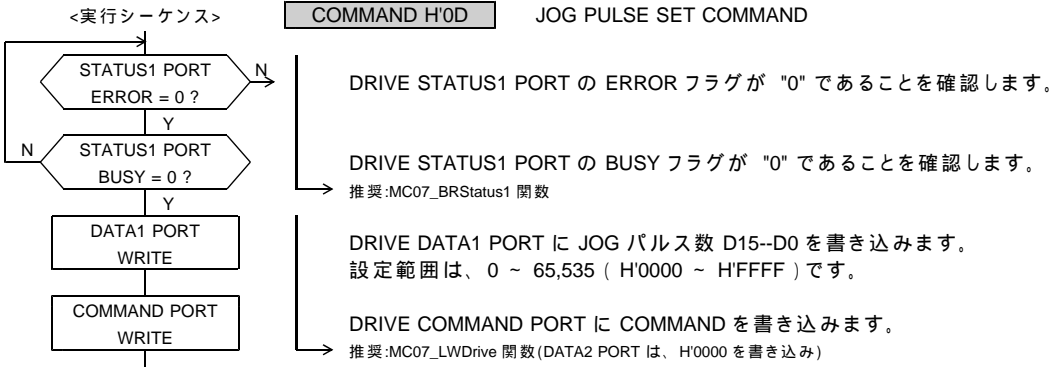

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15															D0

JOG PULSE

電源投入後の初期値は H'0001 (1 パルス) です。

・ JOG PULSE が "0" の場合は、パルス出力なしで、JOG ドライブを終了します。

5-1-3. ドライブの実行

ドライブの実行には、ドライブコマンドで直接実行するドライブとデバイスドライバの関数で実行するドライブがあります。

ドライブコマンドで直接実行するドライブ


- ・ JOG ドライブ
- ・ JSPD SCAN ドライブ
- ・ SCAN ドライブ
- ・ INC INDEX ドライブ
- ・ ABS INDEX ドライブ

関数で実行するドライブ

- ・ ORIGIN ドライブ(機械原点検出はコントローラ側で各工程を自動的に実行します。)
- ・ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数
- ・ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数


ここではドライブコマンドで直接実行するドライブのコマンド仕様を示します。
関数で実行するドライブについては各ドライブの関数仕様をご覧ください。

JOG ドライブの実行シーケンス

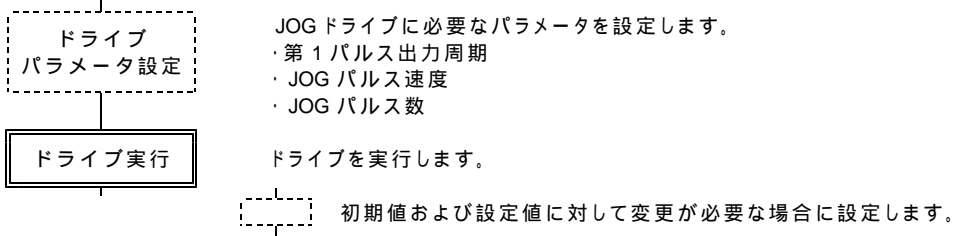


(1) +JOG

+ (CW)方向の JOG ドライブを実行します。

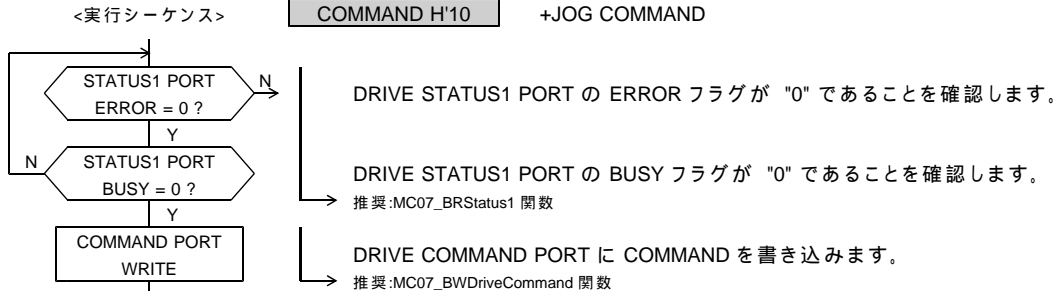


(2) -JOG

- (CCW)方向の JOG ドライブを実行します。

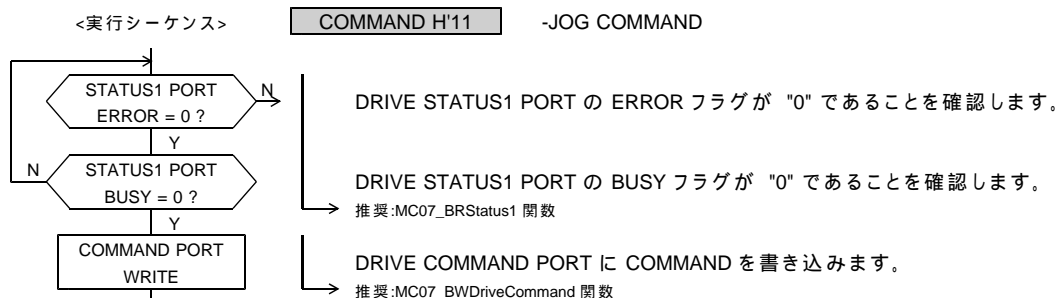


(3) +JSPD SCAN

停止指令を検出するまで、JSPD の一定速度で、+ (CW)方向のパルスを連続して出力します。

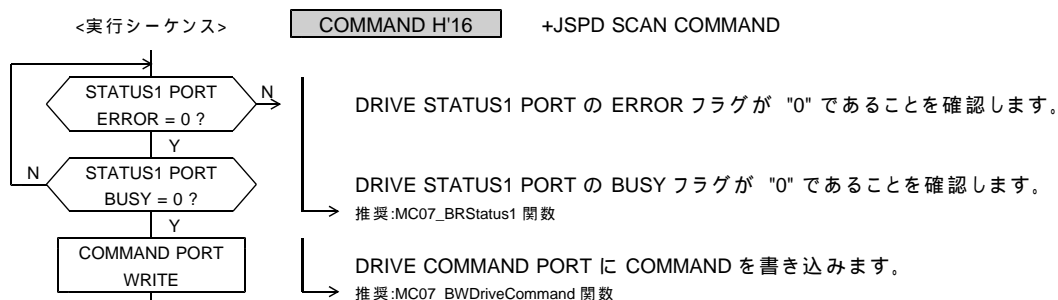


(4) -JSPD SCAN

停止指令を検出するまで、JSPD の一定速度で、- (CCW)方向のパルスを連続して出力します。

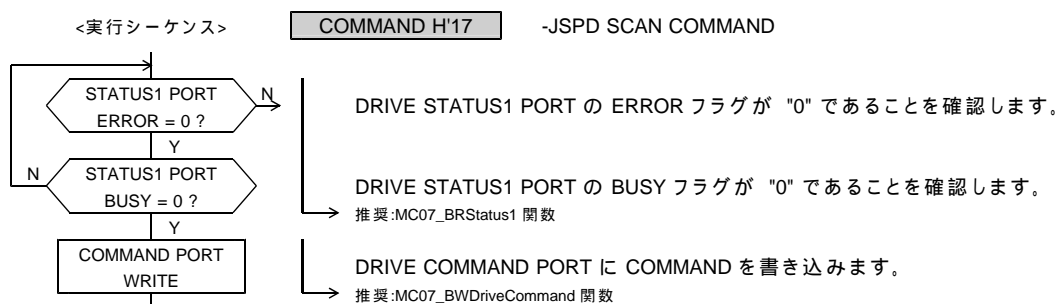


加減速ドライブの実行シーケンス

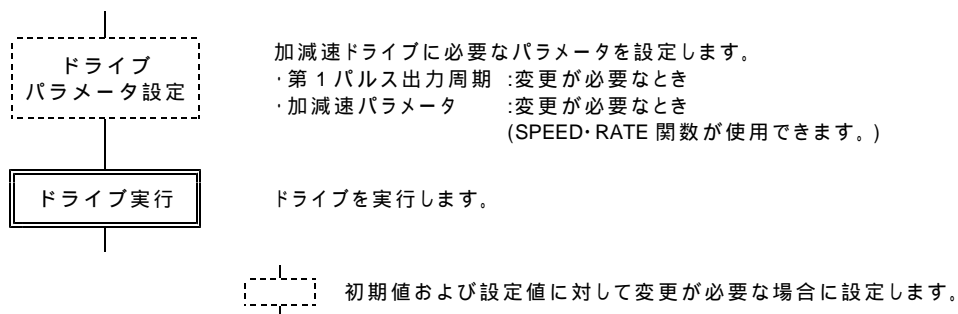


(5) +SCAN

停止指令を検出するまで、+ (CW)方向のパルスを連続して出力します。

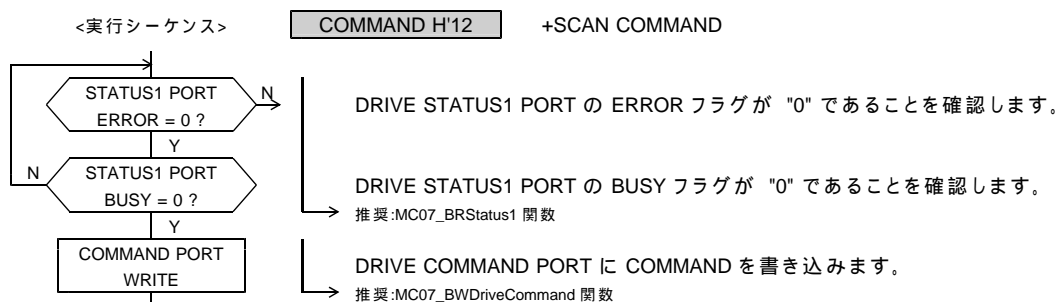


(6) -SCAN

停止指令を検出するまで、- (CCW)方向のパルスを連続して出力します。

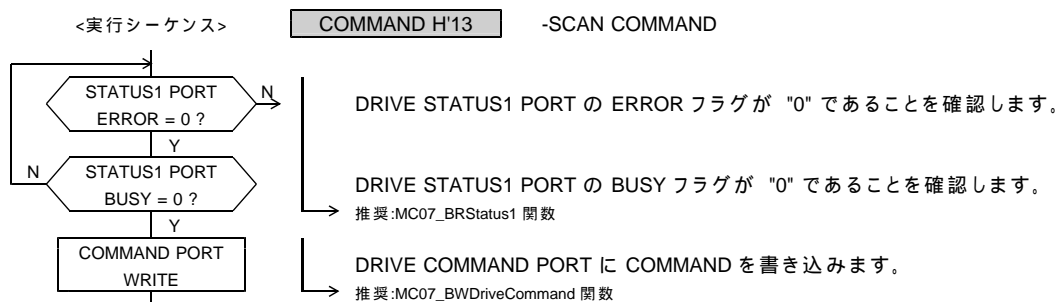

(7) INC INDEX

指定の相対アドレスに達するまで、+ (CW)方向、または - (CCW)方向のパルスを出力します。

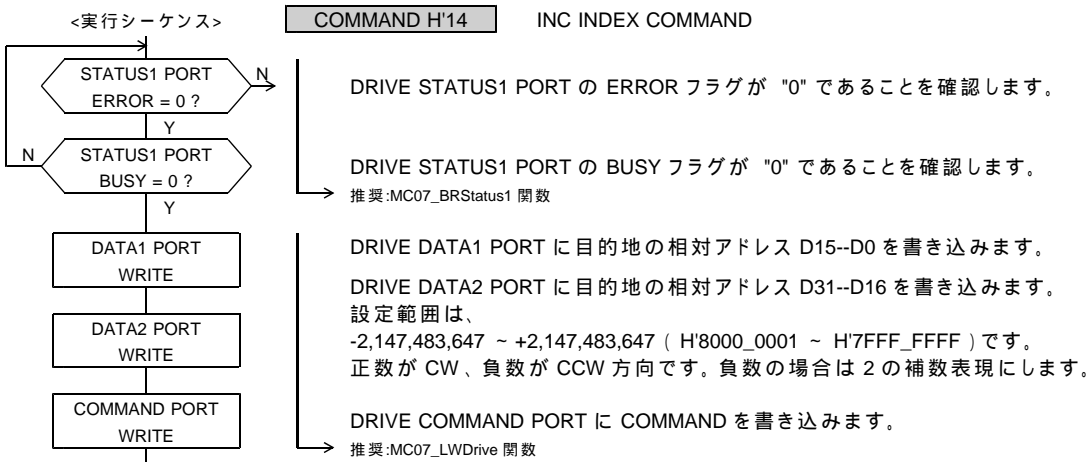

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15															D0
← 目的地の相対アドレス →															

DRIVE DATA2 PORT の設定データ


D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D31															D16
← 目的地の相対アドレス →															

指定する相対アドレスは、
起動位置から停止位置までのパルス数を、起動位置を原点として符号付きで表現した値です。

相対アドレスが "H'0000_0000" の場合は、パルス出力なしでドライブを終了します。

(8) ABS INDEX

指定の絶対アドレスに達するまで、+ (CW)方向、または - (CCW)方向のパルスを出力します。

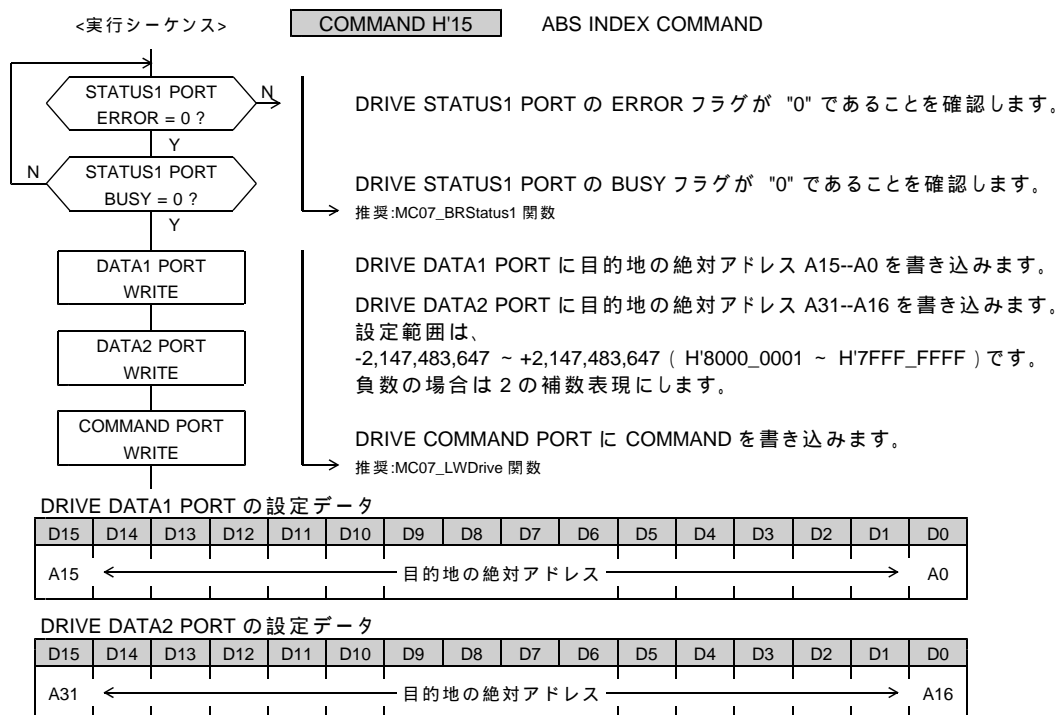

指定する絶対アドレスは、アドレスカウンタで管理している絶対アドレスです。

・出力パルス数範囲は、0 ~ 2,147,483,647 (31 ビット) です。

指定アドレスがアドレスカウンタの値と同じ場合は、パルス出力なしでドライブを終了します。

出力パルス数が 2,147,483,647 を超えるアドレスを指定した場合は、
出力パルス数のオーバーフローになります。

この場合は、ERROR STATUS の INDEX ERROR = 1 にします。

DRIVE STATUS1 PORT の ERROR = 1 となり、実行中のドライブを終了速度まで減速して停止します。

・ABS INDEX ドライブの実行で、出力パルス数がオーバーフローした

以下の場合は、ERROR STATUS の INDEX ERROR = 1 にします。

DRIVE STATUS1 PORT の ERROR = 1 となり、実行中のドライブを終了速度まで減速して停止します。

・ABS INDEX ドライブ実行中に、アドレスカウンタのオーバーフローを検出した

5-1-4. 停止コマンドの実行

パルス出力停止機能を実行して、ドライブを終了します。
停止コマンドには、減速停止コマンドと即時停止コマンドがあります。


(1) SLOW STOP

コマンドによる減速停止機能を実行します。このコマンドの実行は常時可能です。
DRIVE STATUS1 PORT の STBY = 1 または DRIVE = 1 のときに有効です。



(2) FAST STOP

コマンドによる即時停止機能を実行します。このコマンドの実行は常時可能です。
DRIVE STATUS1 PORT の BUSY = 1 のときに有効です。

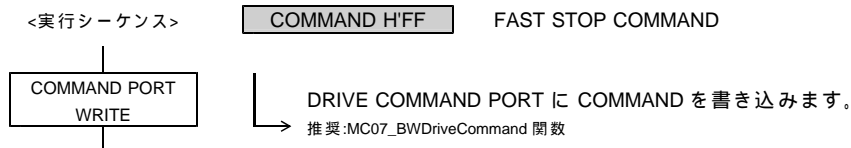

- ・ FAST STOP コマンドを検出すると、BUSY = 0 になるまで、即時停止機能が有効状態になります。

コマンド予約機能(応用機能)時の停止コマンド

SLOW STOP コマンドを受け付けると、DRIVE STATUS1 PORT の SSEND=1 になります。
FAST STOP コマンドを受け付けると、DRIVE STATUS1 PORT の FSEND=1 になります。
この停止コマンドにより停止した各 DRIVE STATUS1 PORT のフラグを ERROR STATUS MASK コマンドの設定によって、DRIVE STATUS1 PORT の ERROR=1 にする/しないの設定ができます。
DRIVE STATUS1 PORT の ERROR=1 になると、予約されているコマンドをキャンセルすることができます。

SLOW STOP コマンド

ERROR STATUS MASK コマンドで SSEND=1 で ERROR にしないとき(初期値)

- ・ 予約されている汎用コマンドの内、速度パラメータの設定は実行されます。
- ・ 実行しているドライブは減速停止した後に、次に予約されているドライブを実行します。

ERROR STATUS MASK コマンドで SSEND=1 で ERROR にしたとき

- ・ 予約されている汎用コマンドを全てキャンセルします。
- ・ 動作エラークリア関数が実行されるまで、ERROR=1 となります。

FAST STOP コマンド

ERROR STATUS MASK コマンドで FSEND=1 で ERROR にするとき(初期値)

- ・ 予約されている全ての汎用コマンドはキャンセルされます。
- ・ 動作エラークリア関数が実行されるまで、ERROR=1 となります。


ERROR STATUS MASK コマンドで FSEND=1 で ERROR にしないとき

- ・ 予約されている汎用コマンドの内、速度パラメータの設定は実行されます。
- ・ 実行しているドライブは即時停止した後に、次に予約されているドライブを実行します。

5-1-5. 出力信号の操作

(1) SIGNAL OUT

DRST は、 $\overline{\text{DRST}}/\text{MF}$ 信号から、設定された出力レベルを出力できます。
OUT0 信号, OUT1 信号は、SOUT 信号から汎用出力信号として設定された出力レベルを出力することができます。
OUT2 信号, OUT3 信号, GIO2 信号, GIO3 信号は、各種トリガ信号として操作することができます。
このコマンドの実行は常時可能です。

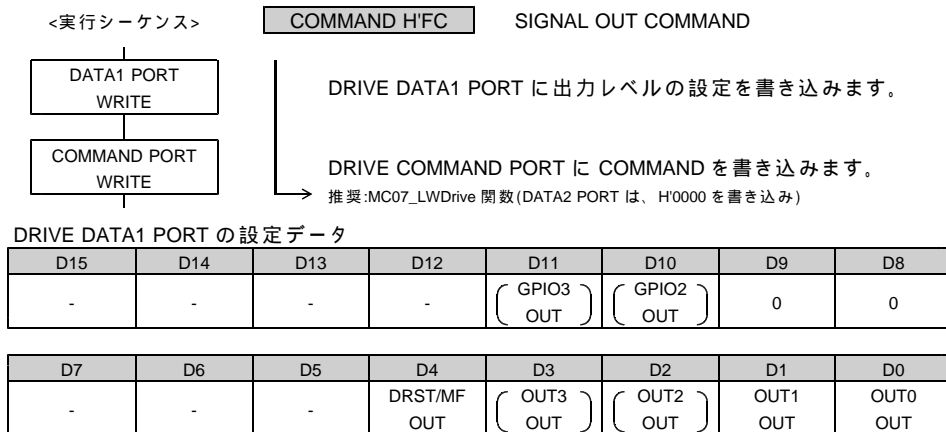

電源投入後の初期値は H'0000 (すべて OFF レベル出力) です。


- D0 : OUT0 OUT
D1 : OUT1 OUT
D2 : OUT2 OUT (仮想 I/O 出力)
D3 : OUT3 OUT (仮想 I/O 出力)
OUT 信号が出力するレベルを選択します。
0 : OFF レベル出力
1 : アクティブレベル出力
- D4 : DRST/MF OUT
出力信号が出力するレベルを選択します。
0 : OFF レベル出力 (HIGH レベル)
1 : アクティブレベル出力 (LOW レベル)
- D10 : GPIO2 OUT (仮想 I/O 出力)
D11 : GPIO3 OUT (仮想 I/O 出力)
出力信号が出力するレベルを選択します。
0 : OFF レベル出力
1 : アクティブレベル出力

SIGNAL OUT コマンドの実行で、汎用出力信号の出力レベルが変化します。
各信号は、出力機能を「汎用出力」に設定している場合に有効です。

- OUT0 OUT : HARD INITIALIZE1 コマンドで設定します。(初期値: CNTINT)
- OUT1 OUT : HARD INITIALIZE1 コマンドで設定します。(初期値: RDYINT)
- OUT2,3 OUT : HARD INITIALIZE1 コマンドで設定します。(初期値: 汎用出力)
- DRST/MF OUT : SPEC INITIALIZE3 コマンドで設定します。(初期値: 汎用出力)
- GPIO2 OUT : HARD INITIALIZE2 コマンドで設定します。(初期値: 汎用入力)
- GPIO3 OUT : HARD INITIALIZE3 コマンドで設定します。(初期値: 汎用入力)

(2) SERVO RESET

SPEC INITIALIZE3 コマンドの DRST TYPE を<サーボ対応>に設定している場合に有効です。
DRST/MF 信号から、サーボの偏差クリア信号として 10 ms 間アクティブレベルを出力します。

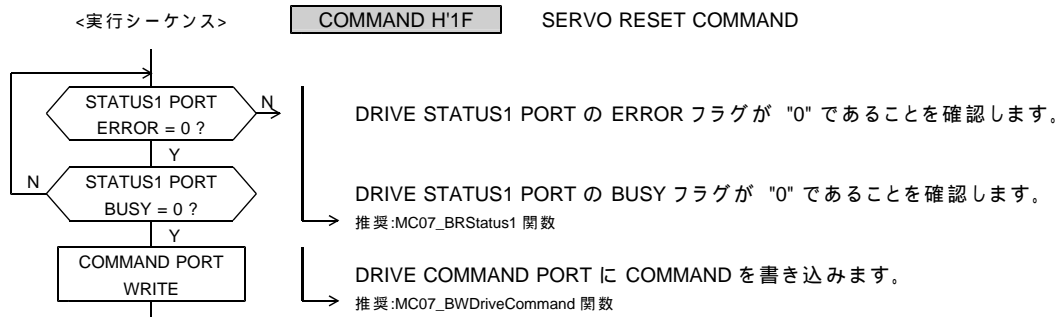

コマンドの実行で、DRST 信号出力に 10 ms 間アクティブレベルを出力します。

- ・ DRST 信号のアクティブレベル出力中は、DRIVE STATUS1 PORT の BUSY = 1 になります。
DEND 信号の<サーボ対応>も実行します。
- ・ DRST 信号の出力終了後の BUSY = 1 0 と同時に DRIVE STATUS1 PORT の DRVEND = 1 になります。

DRST TYPE を<サーボ対応>に設定していない場合は、以下のようになります。

- ・ コマンドの実行で、DRIVE STATUS1 PORT の BUSY = 1 になります。
DRST 信号は出力しません。DEND 信号の<サーボ対応>は実行します。
- ・ コマンド終了後の BUSY = 1 0 と同時に DRIVE STATUS1 PORT の DRVEND = 1 になります。

5-1-6. エラー機能の設定と読み出し

(1) ERROR STATUS MASK

ERROR に出力する ERROR STATUS を個別にマスクします。
マスクする設定にすると、マスクされた要因による DRIVE STATUS1 PORT の ERROR=1 をマスクします。
このコマンドの実行は常時可能です。



DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
1	DRST ERROR MASK	DALM ERROR MASK	ADDRESS OVF ERROR MASK	ORGEND ERROR MASK	SSEND ERROR MASK	LSEND ERROR MASK	FSEND ERROR MASK

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EXT PULSE ERROR MASK	CPP STOP ERROR MASK	0	DOWN PULSE ERROR MASK	ORIGIN ERROR MASK	SLSTOP ERROR MASK	FSSTOP ERROR MASK	COMMAND ERROR MASK

電源投入後の初期値は H'FE1E です。

D14-D0 : マスクデータ

ERROR に出力する ERROR STATUS のマスクデータを選択します。

- 0 : マスクしない
- 1 : マスクする

- ・ ERROR 出力は、ERROR に出力する ERROR STATUS の OR (論理和) 出力です。
マスクした ERROR STATUS の出力は、OR (論理和) の入力で "0" 出力にします。
- ・ マスクしても、ERROR STATUS はクリアされません。
ERROR STATUS をクリアするときは、動作エラークリア関数を実行してください。
- ・ D5 の ERROR STATUS (INDEX ERROR) は、マスクできません。
- ・ D15 の ERROR STATUS は、"1(マスクする)"にしてください。

ORIGIN ドライブ中は、ユーザが設定した ERROR STATUS MASK は無効となります。
ORIGIN ドライブが終了すると ERROR STATUS MASK は、ユーザアプリケーションが設定した状態に戻ります。

UNIT MCM 関数(応用機能)を使うときは、MCM の開始前に ERROR STATUS MASK の D1, D2, D9 ビットを必ず"マスクしない"に設定してください。

(2) ERROR STATUS READ

ERROR STATUS を読み出します。
ERROR STATUS MASK されていても ERROR STATUS はクリアされずに ERROR 要因を読み出しできます。
このコマンドの実行は常時可能です。



DRIVE DATA1 PORT の読み出しデータ (ERROR STATUS)

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
0	DRST ERROR	DALM ERROR	ADDRESS OVF ERROR	ORGEND ERROR	SSEND ERROR	LSEND ERROR	FSEND ERROR

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EXT PULSE ERROR	CPP STOP ERROR	INDEX ERROR	DOWN PULSE ERROR	ORIGIN ERROR	SLSTOP ERROR	FSSTOP ERROR	COMMAND ERROR

各 ERROR STATUS は、"1" でエラーが発生したことを示します。

ERROR STATUS READ コマンドを実行すると、
ERROR STATUS を、DRIVE DATA1 PORT (READ) にセットします。

D11--D8 は、STATUS フラグが "1" でも、次の BUSY = 0 1 ではエラーになりません。
・ BUSY = 0 1 と同時に、FSEND, LSEND, SSEND, ORGEND = 1 0 にします。

D0 : COMMAND ERROR

未定義の汎用コマンドを実行したことを示します。

以下の場合は、エラーになりません。コマンドおよび書き込みは無効にします。

- ・未定義の特殊コマンドを実行した
- ・ COMREG FL = 1 のときに、汎用コマンドを書き込んだ
- ・ SPEED FL = 1 のときに、SPEED CHANGE コマンドを書き込んだ
- ・ INDEX FL = 1 のときに、INDEX CHANGE コマンドを書き込んだ

D1 : FSSTOP ERROR

即時停止指令の入力を検出したことを示します。

- ・ FAST STOP コマンド (H'FF) の書き込みを検出した
- ・その他の各種即時停止指令のアクティブ入力を検出した

D2 : SLSTOP ERROR

減速停止指令の入力を検出したことを示します。

- ・ SLOW STOP コマンド (H'FE) の書き込みを検出した
- ・その他の各種減速停止指令のアクティブ入力を検出した

D3 : ORIGIN ERROR

ORG エッジ信号の停止機能が動作しないまま、パルス出力を終了したことを示します。


- ・ DRIVE = 1 0 (エッジ検出) のときに、DRIVE STATUS2 PORT の ORGEND = 0 を検出した

- D4 : DOWN PULSE ERROR(応用機能)
INDEXドライブの加速または減速中に、減速パルス数の減速開始を検出したことを示します。
・ DRIVE STATUS1 PORT の UP = 1 のときに、自動減速 / マニュアル減速の開始地点を検出した
・ DRIVE STATUS1 PORT の DOWN = 1 のときに、自動減速 / マニュアル減速の開始地点を検出した
- D5 : INDEX ERROR
INDEXドライブのエラーを検出したことを示します。
・ INDEX CHANGE 指令検出後の反転ドライブで、出力パルス数がオーバーフローした
・ INC INDEX CHANGE 指令検出後のドライブで、内部の相対アドレスがオーバーフローした
・ ABS INDEX CHANGE 指令検出後のドライブで、アドレスカウンタがオーバーフローした
・ ABS INDEX ドライブの実行で、出力パルス数がオーバーフローした
・ ABS INDEX ドライブ実行中に、アドレスカウンタのオーバーフローを検出した
- D6 : CPP STOP ERROR(応用機能)
補間ドライブのメイン軸の CPP STOP 機能でドライブを終了したことを示します。
- D7 : EXT PULSE ERROR(応用機能)
外部パルス出力機能を実行中に、正常な外部パルス出力ができなかったことを示します。
・ アクティブ幅の2倍の時間内に、次のカウントタイミングが入力した
- D8 : FSEND ERROR
BUSY = 1 のときに、DRIVE STATUS1 PORT の FSEND = 1 を検出したことを示します。
- D9 : LSEND ERROR
BUSY = 1 のときに、DRIVE STATUS1 PORT の LSEND = 1 を検出したことを示します。
- D10 : SSEND ERROR
BUSY = 1 のときに、DRIVE STATUS1 PORT の SSEND = 1 を検出したことを示します。
- D11 : ORGEND ERROR
BUSY = 1 のときに、DRIVE STATUS2 PORT の ORGEND = 1 を検出したことを示します。
- D12 : ADDRESS OVF ERROR
BUSY = 1 のときに、DRIVE STATUS4 PORT の ADDRESS OVF = 1 を検出したことを示します。
- D13 : DALM ERROR
DRIVE STATUS2 PORT の DALM = 1 を検出したことを示します。
- D14 : DRST ERROR
DRIVE STATUS2 PORT の DRST = 1 を検出したことを示します。

5-1-7. 速度・設定データの読み出し

(1) MCC SPEED READ

MCC09 が現在出力しているドライブパルス速度を読み出します。
このコマンドの実行は常時可能です。

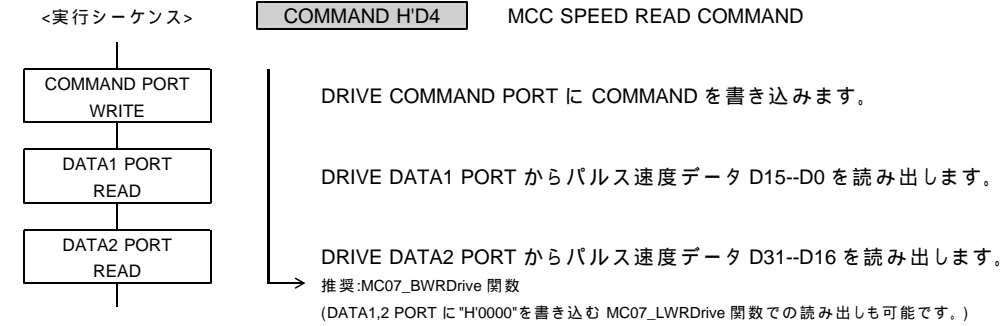

DRIVE DATA1 PORT の読み出しデータ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15	← ドライブ速度データ →														D0

DRIVE DATA2 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
-	-	-	-	-	-	-	-	D23	← ドライブ速度データ →						D16

・読み出すデータは、「1Hz 単位のドライブパルス速度」です。
ドライブパルス速度 (Hz) = ドライブ速度データ

MCC SPEED READ コマンドを実行すると、MCC09 が現在出力しているドライブパルス速度を
DRIVE DATA1, 2 PORT (READ) にセットします。


補間ドライブ実行中は、基本パルス発生軸のパルス速度の読み出しのみ有効です。

以下の場合、ドライブパルス速度の読み出しは無効です。

- ・ DRIVE STATUS1 PORT の DRIVE = 0 のとき
- ・ DRIVE STATUS1 PORT の EXT PULSE = 1 のとき (外部パルス出力機能の実行中)
- ・ サブ軸直線補間ドライブ実行中のとき
- ・ サブ軸円弧補間ドライブ実行中のとき

(2) MCC SET DATA READ

MCC09 に設定した設定データを読み出します。
このコマンドの実行は常時可能です。

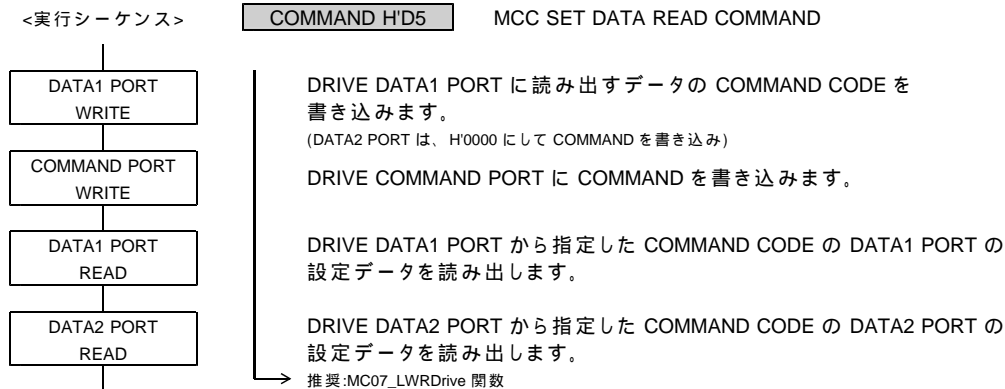

読み出すデータは、MCC09 内部で範囲補正していない設定データです。
電源投入後は、各機能の設定データの初期値が読み出されます。

SET DATA READ コマンドを実行すると、
指定したコマンドの設定データを DRIVE DATA1, 2 PORT (READ)にセットします。
設定データがないコマンドの読み出しデータは、不定になります。

読み出しできるドライブパラメータと各機能の設定データ

COMMAND CODE	汎用コマンド名称	機能
H'01	SPEC INITIALIZE1	ドライブパルス, MANUAL ドライブの設定
H'02	SPEC INITIALIZE2	LIMIT, RDYINT, SS0 の設定
H'03	SPEC INITIALIZE3	サーボ対応, STBY, 減速マスク, S 字領域の設定
H'05	FSPD SET	* 第1パルスのパルス周期の設定
H'06	HIGH SPEED SET	* 加減速ドライブの速度倍率と最高速度の設定
H'07	LOW SPEED SET	* 加減速ドライブの開始速度と終了速度の設定
H'08	RATE SET	* 加減速カーブの変速周期の設定
H'09	SCAREA SET	* 加減速カーブの S 字変速領域の設定
H'0A	DOWN PULSE ADJUST	* 減速パルス数の調整 / マニュアル設定
H'0B	SHAREA SET	* S 字変速領域 (SUH, SDH) の設定
H'0C	JSPD SET	JOG ドライブのパルス速度の設定
H'0D	JOG PULSE SET	JOG ドライブのパルス数の設定
H'0F	ORIGIN SPEC SET	* ORIGIN 停止機能の設定
H'20	CP SPEC SET	* 補間パルスの入出力機能の設定
H'22	LONG POSITION SET	* 直線補間ドライブの長軸アドレスの設定
H'23	SHORT POSITION SET	* 直線補間ドライブの短軸アドレスの設定
H'28	CIRCULAR XPOSITION SET	* 円弧補間ドライブの X 座標アドレスの設定
H'29	CIRCULAR YPOSITION SET	* 円弧補間ドライブの Y 座標アドレスの設定
H'2A	CIRCULAR PULSE SET	* 円弧補間ドライブの短軸パルス数の設定

* 応用機能です。

読み出しできる各機能の設定データ

COMMAND CODE	汎用コマンド名称	機能
H'81	ADDRESS COUNTER INITIALIZE1	アドレスカウンタの各機能の設定
H'82	ADDRESS COUNTER INITIALIZE2	アドレスカウンタの各機能の設定
H'87	ADDRESS COUNTER MAX COUNT SET *	アドレスカウンタの最大カウント数の設定
H'88	ADRINT COMPARE REGISTER1 SET	ADRINT のコンペアレジスタ 1 の設定
H'89	ADRINT COMPARE REGISTER2 SET	ADRINT のコンペアレジスタ 2 の設定
H'8A	ADRINT COMPARE REGISTER3 SET	ADRINT のコンペアレジスタ 3 の設定
H'8C	ADRINT COMP1 ADD DATA SET	ADRINT の COMP1 ADD データの設定
H'91	PULSE COUNTER INITIALIZE1	パルスカウンタの各機能の設定
H'92	PULSE COUNTER INITIALIZE2	パルスカウンタの各機能の設定
H'97	PULSE COUNTER MAX COUNT SET *	パルスカウンタの最大カウント数の設定
H'98	CNTINT COMPARE REGISTER1 SET	CNTINT のコンペアレジスタ 1 の設定
H'99	CNTINT COMPARE REGISTER2 SET	CNTINT のコンペアレジスタ 2 の設定
H'9A	CNTINT COMPARE REGISTER3 SET	CNTINT のコンペアレジスタ 3 の設定
H'9C	CNTINT COMP1 ADD DATA SET	CNTINT の COMP1 ADD データの設定
H'A1	DFL COUNTER INITIALIZE1	パルス偏差カウンタの各機能の設定
H'A2	DFL COUNTER INITIALIZE2	パルス偏差カウンタの各機能の設定
H'A3	DFL COUNTER INITIALIZE3	パルス偏差カウンタの各機能の設定
H'A8	DFLINT COMPARE REGISTER1 SET	DFLINT のコンペアレジスタ 1 の設定
H'A9	DFLINT COMPARE REGISTER2 SET	DFLINT のコンペアレジスタ 2 の設定
H'AA	DFLINT COMPARE REGISTER3 SET	DFLINT のコンペアレジスタ 3 の設定
H'AC	DFLINT COMP1 ADD DATA SET	DFLINT の COMP1 ADD データの設定
H'B0	RAM SPEC SET *	JUMP コマンドの実行タイミングの設定
H'C1	SPEED CHANGE SPEC SET *	SPEED CHANGE の変更動作点の設定
H'C3	INDEX CHANGE SPEC SET *	INDEX CHANGE の変更動作点と RFSPD の設定
H'E5	ERROR STATUS MASK	ERROR に出力する ERROR STATUS のマスク
H'E8	COUNT LATCH SPEC SET *	カウントデータのラッチタイミングの設定
H'F1	HARD INITIALIZE1 *	OUT0,1,2,3 の出力機能の設定
H'F2	HARD INITIALIZE2 *	GPIO2 の入出力機能の設定
H'F3	HARD INITIALIZE3 *	GPIO3 の入出力機能の設定
H'F7	HARD INITIALIZE7 *	入力信号のアクティブ論理の選択
H'F8	HARD INITIALIZE8 *	出力信号のアクティブ論理の選択
H'FC	SIGNAL OUT	汎用出力信号の操作

* 応用機能です。

COMMAND CODE H'88, H'98, H'A8 の COMPARE REGISTER1 SET コマンドのデータは、自動加算機能で加算された現在値が読み出されます。

5-1-8. その他

(1) NO OPERATION

コマンドの実行で、DRIVE STATUS1, 2 PORT の LSEND, SSEND, ORGEND フラグをクリアします。
16 ビットの汎用レジスタに任意の値を設定できます。



DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15															D0

汎用レジスタのデータ

電源投入後の初期値は H'1971 (製品 No.1971) です。

汎用レジスタに設定したデータは、リード PORT の NOP DATA PORT から常時読み出しできます。

・予約コマンドに 任意なデータ(例えば 0 1 2 ... n)と NO OPERATION コマンドを入れておくと、
ユーザアプリケーションの予約コマンドで実行されているある区間の状態を NOP DATA PORT から
読み出すことができます。


NO OPERATION コマンドは、MCM 機能(応用機能)の実行タイミングとしても応用できます。

5-2. カウンタコマンド

5-2-1. アドレスカウンタの設定

(1) ADDRESS COUNTER INITIALIZE1

アドレスカウンタの各機能を設定します。
このコマンドの実行は常時可能です。

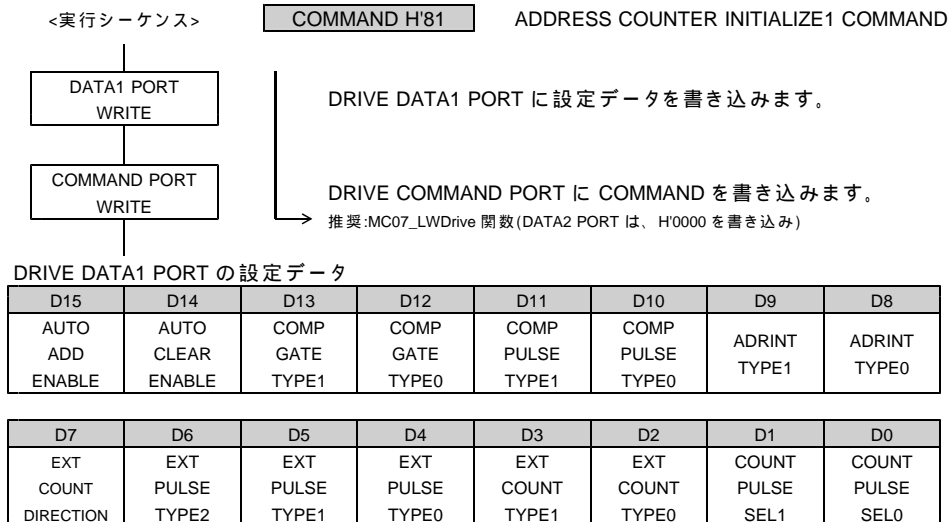

電源投入後の初期値は H'0030 (アンダーライン側) です。

D0 : COUNT PULSE SEL0

D1 : COUNT PULSE SEL1

カウンタのカウンパルスを選択します。
選択したカウンパルスは、CWP, CCWP から出力するドライブパルスになります。

< X, Z 軸に設定する場合 >

SEL1	SEL0	カウンパルス	カウント方向
0	0	自軸(X,Z 軸)の発生パルスをカウントする	+ 方向出力でカウントアップ
0	1	他軸(Y,A 軸)の発生パルスをカウントする	- 方向出力でカウントダウン
1	0	自軸(X,Z 軸)の外部パルス信号をカウントする	EXT COUNT DIRECTION で選択
1	1	他軸(Y,A 軸)の外部パルス信号をカウントする	

< Y, A 軸に設定する場合 >

SEL1	SEL0	カウンパルス	カウント方向
0	0	自軸(Y,A 軸)の発生パルスでカウントする	+ 方向出力でカウントアップ
0	1	他軸(X,Z 軸)の発生パルスをカウントする	- 方向出力でカウントダウン
1	0	他軸(X,Z 軸)の外部パルス信号をカウントする	EXT COUNT DIRECTION で選択
1	1	自軸(Y,A 軸)の外部パルス信号でカウントする	

- ・コントローラドライバ製品は、外部パルスをカウントすることはできません。
- ・DRIVE STATUS1 PORT の EXT PULSE = 0、BUSY = 1 のときに「"10", "11"」を選択した場合は、実行中の処理を終了した後 (BUSY = 0) に、EXT PULSE = 1、BUSY = 1 になります。

D2 : EXT COUNT TYPE0

D3 : EXT COUNT TYPE1

外部パルス信号入力のカウント方法を選択します。

TYPE1	TYPE0	カウント方法	パルス入力方式
0	0	EA, EB を 1 通倍でカウントする	位相差信号入力
0	1	EA, EB を 2 通倍でカウントする	
1	0	EA, EB を 4 通倍でカウントする	
1	1	EA で + 方向のカウント、EB で - 方向のカウント	独立方向パルス入力

D4 : EXT PULSE TYPE0

D5 : EXT PULSE TYPE1

D6 : EXT PULSE TYPE2

外部パルス信号のカウントタイミングのアクティブ幅を選択します。

TYPE2	TYPE1	TYPE0	アクティブ幅	TYPE2	TYPE1	TYPE0	アクティブ幅
0	0	0	100 ns	1	0	0	2.0 μs
0	0	1	200 ns	1	0	1	5.0 μs
0	1	0	500 ns	1	1	0	10 μs
0	1	1	1.0 μs	1	1	1	20 μs

EXT COUNT TYPE で選択した外部パルス信号のカウントタイミングを、
EXT PULSE TYPE で選択したアクティブ幅のパルスに変換して、
アドレスカウンタの COUNT PULSE SEL ブロックに入力します。

カウンタのカウントパルスを「外部パルス信号」に設定した場合は、
選択したアクティブ幅のパルスが、
カウンタのカウントパルスおよび CWP, CCWP の出力パルスになります。

D7 : EXT COUNT DIRECTION

外部パルス入力 EA, EB のカウント方向を選択します。

0 : + 方向入力でカウントアップ、- 方向入力でカウントダウン
1 : - 方向入力でカウントアップ、+ 方向入力でカウントダウン

カウンタのカウントパルスを「外部パルス信号」に設定した場合は、
選択したカウント方向が、
カウンタのカウント方向およびドライブパルスの出力方向になります。

D8 : ADRINT TYPE0

D9 : ADRINT TYPE1

COMP1, 2, 3 の一致出力の出力仕様を選択します。

TYPE1	TYPE0	COMP1, 2, 3 の一致出力の出力仕様	クリア条件
0	0	一致出力をレベルラッチして出力する	検出条件が不一致のときに DRIVE STATUS4 PORT のリード終了でクリア
0	1	一致出力をエッジラッチして出力する	DRIVE STATUS4 PORT の リード終了でクリア
1	0	一致出力をそのままスルーで出力する	検出条件の不一致でクリア
1	1	設定禁止	-

レベルラッチの場合は、検出条件が一致している間はクリアできません。
"10" のスルー出力の場合は、COMP PULSE TYPE で最小出力幅を選択します。

D10 : COMP PULSE TYPE0

D11 : COMP PULSE TYPE1

ADRINT TYPE = "10" (スルー出力) に設定している場合に有効です。

COMP1, 2, 3 の一致出力の最小出力幅を選択します。

TYPE1	TYPE0	一致出力の最小出力幅
0	0	200 ns
0	1	10 μs
1	0	100 μs
1	1	1,000 μs

スルー出力にオートクリア機能または自動加算機能を併用した場合も、この最小出力幅を出力します。この最小出力幅はリトリガ出力です。

D12 : COMP GATE TYPE0

D13 : COMP GATE TYPE1

COMP1, 2, 3 の一致出力の合成出力を選択します。

TYPE1	TYPE0	一致出力の合成出力			
0	0	COMP1	OR	(COMP2	OR COMP3)
0	1	COMP1	OR	(COMP2	AND COMP3)
1	0	COMP1	AND	(COMP2	OR COMP3)
1	1	COMP1	AND	(COMP2	AND COMP3)

OR : 論理和、AND : 論理積

D14 : AUTO CLEAR ENABLE

COMP1 のオートクリア機能で、カウンタを「クリアする / クリアしない」を選択します。

0 : COMP1 の一致出力でカウンタをクリアしない

1 : COMP1 の一致出力でカウンタをクリアする

オートクリア機能

COMP1 の一致検出と同時に、アドレスカウンタのデータを "0" にクリアします。

COMP1 の一致出力がスルー出力のときは、一致出力の最小出力幅を出力します。

D15 : AUTO ADD ENABLE

COMP1 の自動加算機能で、検出データを「再設定する / 再設定しない」を選択します。

0 : COMP1 の一致出力でデータを再設定しない

1 : COMP1 の一致出力でデータを再設定する

自動加算機能

COMP1 の一致検出と同時に、COMP1 ADD データに設定されているデータを、

COMPARE REGISTER1 のデータに加算して、COMPARE REGISTER1 を再設定します。

$$\text{COMPARE REGISTER1} \leq \text{COMPARE REGISTER1} + \text{COMP1 ADD データ}$$

COMP1 の一致出力がスルー出力のときは、一致出力の最小出力幅を出力します。

(2) ADDRESS COUNTER INITIALIZE2

アドレスカウンタの各機能を設定します。
このコマンドの実行は常時可能です。



DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
COMP3 TYPE1	COMP3 TYPE0	COMP2 TYPE1	COMP2 TYPE0	COMP3 STOP TYPE1	COMP3 STOP TYPE0	COMP3 STOP ENABLE	COMP3 INT ENABLE

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
COMP2 STOP TYPE1	COMP2 STOP TYPE0	COMP2 STOP ENABLE	COMP2 INT ENABLE	-	COMP1 STOP TYPE	COMP1 STOP ENABLE	COMP1 INT ENABLE

電源投入後の初期値は H'0000 (アンダーライン側) です。

D0 : COMP1 INT ENABLE

COMP1 の一致出力を、ADRINT に「出力する / 出力しない」を選択します。

- 0 : COMP1 の一致出力を ADRINT に出力しない
1 : COMP1 の一致出力を ADRINT に出力する

D1 : COMP1 STOP ENABLE

COMP1 の一致出力による停止機能を「実行する / 実行しない」を選択します。

- 0 : COMP1 の一致出力の停止機能を実行しない
1 : COMP1 の一致出力の停止機能を実行する

D2 : COMP1 STOP TYPE

COMP1 の一致出力による停止機能を選択します。

- 0 : 一致出力でパルス出力を即時停止する
1 : 一致出力でパルス出力を減速停止する

・COMP1 の検出条件は、「カウンタの値 = COMPARE REGISTER1 の値」です。

D4 : COMP2 INT ENABLE

COMP2 の一致出力を、ADRINT に「出力する / 出力しない」を選択します。

- 0 : COMP2 の一致出力を ADRINT に出力しない
1 : COMP2 の一致出力を ADRINT に出力する

D5 : COMP2 STOP ENABLE

COMP2 の一致出力による停止機能を「実行する / 実行しない」を選択します。

- 0 : COMP2 の一致出力の停止機能を実行しない
1 : COMP2 の一致出力の停止機能を実行する

D6 : COMP2 STOP TYPE0

D7 : COMP2 STOP TYPE1

COMP2 の一致出力による停止機能を選択します。

TYPE1	TYPE0	COMP2 の停止機能
0	0	一致出力でパルス出力を即時停止する
0	1	一致出力でパルス出力を減速停止する
1	0	一致出力で、+ (CW)方向のパルス出力を即時停止する
1	1	一致出力で、+ (CW)方向のパルス出力を減速停止する

D8 : COMP3 INT ENABLE

COMP3 の一致出力を、ADRINT に「出力する / 出力しない」を選択します。

0 : COMP3 の一致出力を ADRINT に出力しない

1 : COMP3 の一致出力を ADRINT に出力する

D9 : COMP3 STOP ENABLE

COMP3 の一致出力による停止機能を「実行する / 実行しない」を選択します。

0 : COMP3 の一致出力の停止機能を実行しない

1 : COMP3 の一致出力の停止機能を実行する

D10 : COMP3 STOP TYPE0

D11 : COMP3 STOP TYPE1

COMP3 の一致出力による停止機能を選択します。

TYPE1	TYPE0	COMP3 の停止機能
0	0	一致出力でパルス出力を即時停止する
0	1	一致出力でパルス出力を減速停止する
1	0	一致出力で、- (CCW)方向のパルス出力を即時停止する
1	1	一致出力で、- (CCW)方向のパルス出力を減速停止する

D12 : COMP2 TYPE0

D13 : COMP2 TYPE1

COMP2 の検出条件を選択します。

TYPE1	TYPE0	COMP2 の検出条件
0	0	カウンタの値 = COMPARE REGISTER2 の値
0	1	カウンタの値 < COMPARE REGISTER2 の値
1	0	カウンタの値 > COMPARE REGISTER2 の値
1	1	設定禁止

D14 : COMP3 TYPE0



D15 : COMP3 TYPE1

COMP3 の検出条件を選択します。

TYPE1	TYPE0	COMP3 の検出条件
0	0	カウンタの値 = COMPARE REGISTER3 の値
0	1	カウンタの値 < COMPARE REGISTER3 の値
1	0	カウンタの値 > COMPARE REGISTER3 の値
1	1	設定禁止

(3) ADDRESS COUNTER PRESET

アドレスカウンタの現在位置を設定します。
このコマンドは常時実行可能です。

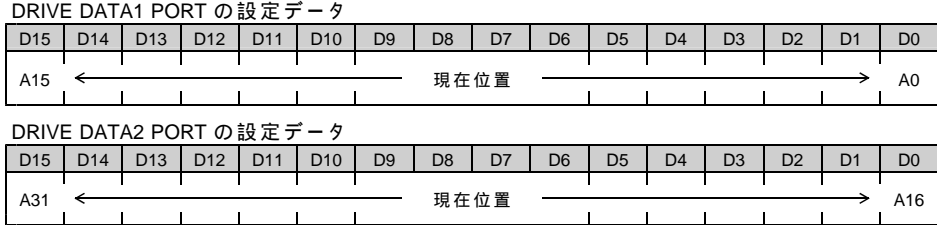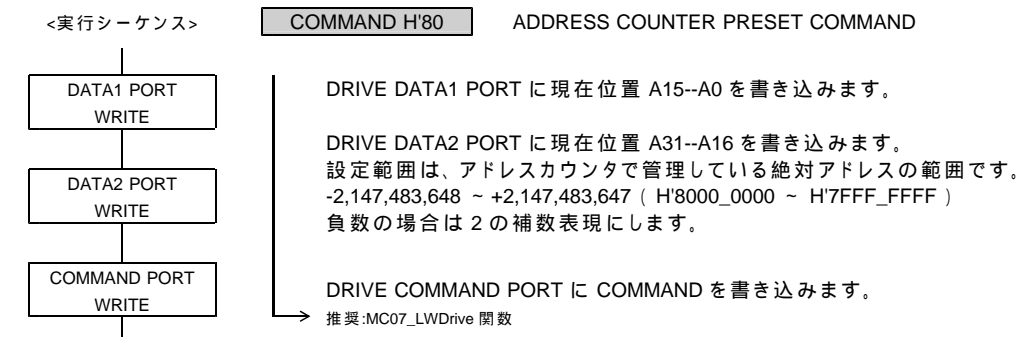


電源投入後の初期値は H'0000_0000 です。

現在位置には、H'8000_0000 を設定することもできます。
ただし、H'8000_0000 を設定すると、DRIVE STATUS4 PORT の ADDRESS OVF = 1 になります。

(4) ADRINT COMPARE REGISTER1,2,3 SET

アドレスカウンタの COMPARE REGISTER1, 2, 3 に検出位置を設定します。
このコマンドの実行は常時可能です。

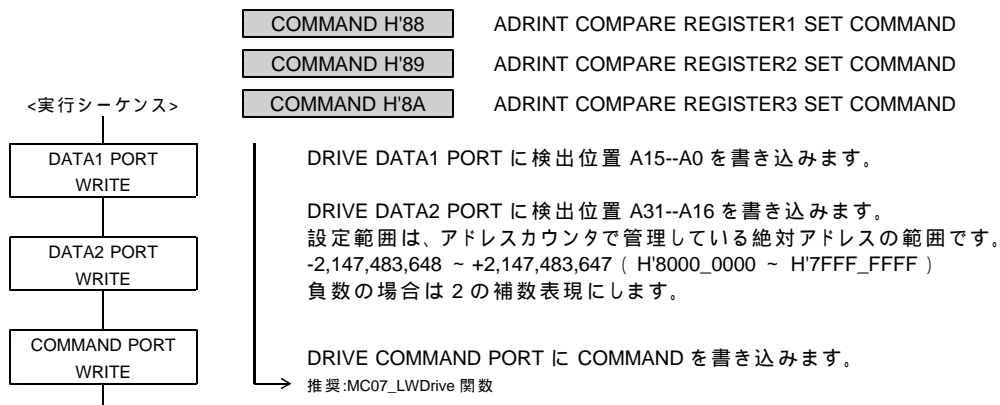

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
A15															A0


DRIVE DATA2 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
A31															A16

電源投入後の初期値は H'8000_0000 です。

(5) **ADRINT COMP1 ADD DATA SET**

アドレスカウンタの COMP1 の加算データを設定します。
このコマンドは常時実行可能です。

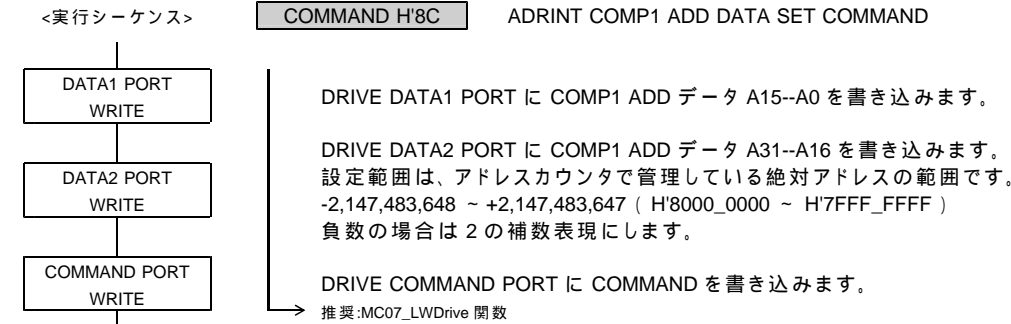

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
A15															A0

DRIVE DATA2 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
A31															A16

電源投入後の初期値は H'0000_0000 です。

5-2-2. パルスカウンタの設定

(1) PULSE COUNTER INITIALIZE1

パルスカウンタの各機能を設定します。このコマンドの実行は常時可能です。



DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
AUTO ADD ENABLE	AUTO CLEAR ENABLE	COMP GATE TYPE1	COMP GATE TYPE0	COMP PULSE TYPE1	COMP PULSE TYPE0	CNTINT TYPE1	CNTINT TYPE0

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EXT COUNT DIRECTION	COUNT PULSE SEL2	COUNT START TYPE1	COUNT START TYPE0	EXT COUNT TYPE1	EXT COUNT TYPE0	COUNT PULSE SEL1	COUNT PULSE SEL0

電源投入後の初期値は H'0000 (アンダーライン側) です。

D0 : COUNT PULSE SEL0

D1 : COUNT PULSE SEL1

D6 : COUNT PULSE SEL2

カウンタのカウントパルスを選択します。

< X, Z 軸に設定する場合 >

SEL2	SEL1	SEL0	カウントパルス	カウント方向
0	0	0	自軸(X,Z 軸)の出力パルスをカウントする	+ 方向出力でカウントアップ
0	0	1	他軸(Y,A 軸)の出力パルスをカウントする	- 方向出力でカウントダウン
0	1	0	自軸(X,Z 軸)の外部パルス信号をカウントする	EXT COUNT DIRECTION で選択
0	1	1	他軸(Y,A 軸)の外部パルス信号をカウントする	
1	0	0	1 MHz クロック	カウントアップ
1	0	1	DRIVE STATUS5 PORT の CPPIN = 0 1	カウントアップ
1	1	0	自軸(X,Z 軸)の ORIGIN 停止機能の ORG エッジ信号	カウントアップ
1	1	1	自軸(X,Z 軸)の ORIGIN 停止機能の ORG エッジ信号	カウントダウン

< Y, A 軸に設定する場合 >

SEL2	SEL1	SEL0	カウントパルス	カウント方向
0	0	0	自軸(Y,A 軸)の出力パルスをカウントする	+ 方向出力でカウントアップ
0	0	1	他軸(X,Z 軸)の出力パルスをカウントする	- 方向出力でカウントダウン
0	1	0	他軸(X,Z 軸)の外部パルス信号をカウントする	EXT COUNT DIRECTION で選択
0	1	1	自軸(Y,A 軸)の外部パルス信号をカウントする	
1	0	0	1 MHz クロック	カウントアップ
1	0	1	DRIVE STATUS5 PORT の CPPIN = 0 1	カウントアップ
1	1	0	自軸(Y,A 軸)の ORIGIN 停止機能の ORG エッジ信号	カウントアップ
1	1	1	自軸(Y,A 軸)の ORIGIN 停止機能の ORG エッジ信号	カウントダウン

D2 : EXT COUNT TYPE0

D3 : EXT COUNT TYPE1

外部パルス信号入力のカウント方法を選択します。

TYPE1	TYPE0	カウント方法	パルス入力方式
0	0	EA, EB を 1 通倍でカウントする	位相差信号入力
0	1	EA, EB を 2 通倍でカウントする	
1	0	EA, EB を 4 通倍でカウントする	
1	1	EA で + 方向のカウント、EB で - 方向のカウント	独立方向パルス入力

D4 : COUNT START TYPE0

D5 : COUNT START TYPE1

カウントを開始するタイミングを選択します。

TYPE1	TYPE0	カウント開始タイミング <レベル検出>
0	0	常時カウントする
0	1	設定禁止
1	0	設定禁止
1	1	ORIGIN 停止機能の ORG エッジ信号の検出で、カウントを開始する

D7 : EXT COUNT DIRECTION

外部パルス信号入力 EA, EB のカウント方向を選択します。

0 : + 方向入力でカウントアップ、- 方向入力でカウントダウン

1 : - 方向入力でカウントアップ、+ 方向入力でカウントダウン

カウンタのカウントパルスを「外部パルス信号」に設定した場合は、
選択したカウント方向が、カウンタのカウント方向になります。

D8 : CNTINT TYPE0

D9 : CNTINT TYPE1

DRIVE STATUS4 PORT と CNTINT に出力する COMP1, 2, 3 の一致出力の、出力仕様を選択します。

TYPE1	TYPE0	COMP1, 2, 3 の一致出力の出力仕様	クリア条件
0	0	一致出力をレベルラッチして出力する	検出条件が不一致のときに DRIVE STATUS4 PORT のリード終了でクリア
0	1	一致出力をエッジラッチして出力する	DRIVE STATUS4 PORT のリード終了でクリア
1	0	一致出力をそのままスルーで出力する	検出条件の不一致でクリア
1	1	設定禁止	—

レベルラッチの場合は、検出条件が一致している間はクリアできません。
"10" スルー出力の場合は、COMP PULSE TYPE で最小出力幅を選択します。

D10 : COMP PULSE TYPE0

D11 : COMP PULSE TYPE1

CNTINT TYPE = "10" (スルー出力) に設定している場合に有効です。

COMP1, 2, 3 の一致出力の最小出力幅を選択します。

TYPE1	TYPE0	一致出力の最小出力幅
0	0	200 ns
0	1	10 μs
1	0	100 μs
1	1	1,000 μs

スルー出力にオートクリア機能または自動加算機能を併用した場合も、この最小出力幅を出力します。この最小出力幅はリトリガ出力です。

D12 : COMP GATE TYPE0

D13 : COMP GATE TYPE1

COMP1, 2, 3 の一致出力の合成出力を選択します。

TYPE1	TYPE0	一致出力の合成出力					
0	0	COMP1	OR	(COMP2	OR	COMP3)	
0	1	COMP1	OR	(COMP2	AND	COMP3)	
1	0	COMP1	AND	(COMP2	OR	COMP3)	
1	1	COMP1	AND	(COMP2	AND	COMP3)	

OR : 論理和、AND : 論理積

D14 : AUTO CLEAR ENABLE

COMP1 のオートクリア機能で、カウンタを「クリアする / クリアしない」を選択します。

0 : COMP1 の一致出力でカウンタをクリアしない

1 : COMP1 の一致出力でカウンタをクリアする

オートクリア機能

COMP1 の一致検出と同時に、パルスカウンタのデータを "0" にクリアします。

COMP1 の一致出力がスルー出力のときは、一致出力の最小出力幅を出力します。

D15 : AUTO ADD ENABLE

COMP1 の自動加算機能で、検出データを「再設定する / 再設定しない」を選択します。

0 : COMP1 の一致出力でデータを再設定しない

1 : COMP1 の一致出力でデータを再設定する

自動加算機能

COMP1 の一致検出と同時に、COMP1 ADD データに設定されているデータを、


COMPARE REGISTER1 のデータに加算して、COMPARE REGISTER1 を再設定します。

COMPARE REGISTER1 <= COMPARE REGISTER1 + COMP1 ADD データ
--

COMP1 の一致出力がスルー出力のときは、一致出力の最小出力幅を出力します。

(2) PULSE COUNTER INITIALIZE2

パルスカウンタの各機能を設定します。
このコマンドの実行は常時可能です。

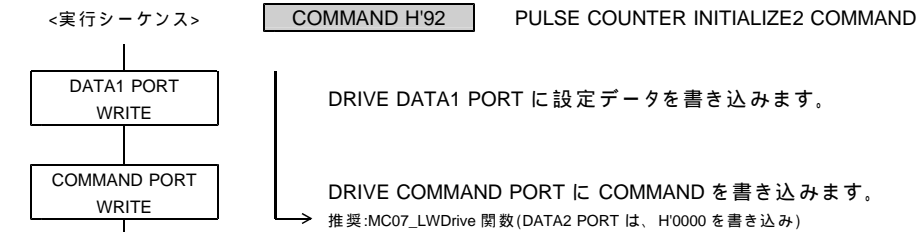

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
COMP3 TYPE1	COMP3 TYPE0	COMP2 TYPE1	COMP2 TYPE0	COMP3 STOP TYPE1	COMP3 STOP TYPE0	COMP3 STOP ENABLE	COMP3 INT ENABLE

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
COMP2 STOP TYPE1	COMP2 STOP TYPE0	COMP2 STOP ENABLE	COMP2 INT ENABLE	-	COMP1 STOP TYPE	COMP1 STOP ENABLE	COMP1 INT ENABLE

電源投入後の初期値は H'0000 (アンダーライン側) です。

D0 : COMP1 INT ENABLE

COMP1 の一致出力を、CNTINT に「出力する / 出力しない」を選択します。

- 0 : COMP1 の一致出力を CNTINT に出力しない
1 : COMP1 の一致出力を CNTINT に出力する

D1 : COMP1 STOP ENABLE

COMP1 の一致出力による停止機能を「実行する / 実行しない」を選択します。

- 0 : COMP1 の一致出力の停止機能を実行しない
1 : COMP1 の一致出力の停止機能を実行する

D2 : COMP1 STOP TYPE

COMP1 の一致出力による停止機能を選択します。

- 0 : 一致出力でパルス出力を即時停止する
1 : 一致出力でパルス出力を減速停止する

・COMP1 の検出条件は、「カウンタの値 = COMPARE REGISTER1 の値」です。

D4 : COMP2 INT ENABLE

COMP2 の一致出力を、CNTINT に「出力する / 出力しない」を選択します。

- 0 : COMP2 の一致出力を CNTINT に出力しない
1 : COMP2 の一致出力を CNTINT に出力する

D5 : COMP2 STOP ENABLE

COMP2 の一致出力による停止機能を「実行する / 実行しない」を選択します。

- 0 : COMP2 の一致出力の停止機能を実行しない
1 : COMP2 の一致出力の停止機能を実行する

D6 : COMP2 STOP TYPE0

D7 : COMP2 STOP TYPE1

COMP2 の一致出力による停止機能を選択します。

TYPE1	TYPE0	COMP2 の停止機能
0	0	一致出力でパルス出力を即時停止する
0	1	一致出力でパルス出力を減速停止する
1	0	一致出力で、+ (CW)方向のパルス出力を即時停止する
1	1	一致出力で、+ (CW)方向のパルス出力を減速停止する

D8 : COMP3 INT ENABLE

COMP3 の一致出力を、CNTINT に「出力する / 出力しない」を選択します。

0 : COMP3 の一致出力を CNTINT に出力しない

1 : COMP3 の一致出力を CNTINT に出力する

D9 : COMP3 STOP ENABLE

COMP3 の一致出力による停止機能を「実行する / 実行しない」を選択します。

0 : COMP3 の一致出力の停止機能を実行しない

1 : COMP3 の一致出力の停止機能を実行する

D10 : COMP3 STOP TYPE0

D11 : COMP3 STOP TYPE1

COMP3 の一致出力による停止機能を選択します。

TYPE1	TYPE0	COMP3 の停止機能
0	0	一致出力でパルス出力を即時停止する
0	1	一致出力でパルス出力を減速停止する
1	0	一致出力で、- (CCW)方向のパルス出力を即時停止する
1	1	一致出力で、- (CCW)方向のパルス出力を減速停止する

D12 : COMP2 TYPE0

D13 : COMP2 TYPE1

COMP2 の検出条件を選択します。

TYPE1	TYPE0	COMP2 の検出条件
0	0	カウンタの値 = COMPARE REGISTER2 の値
0	1	カウンタの値 < COMPARE REGISTER2 の値
1	0	カウンタの値 > COMPARE REGISTER2 の値
1	1	設定禁止

D14 : COMP3 TYPE0


D15 : COMP3 TYPE1

COMP3 の検出条件を選択します。

TYPE1	TYPE0	COMP3 の検出条件
0	0	カウンタの値 = COMPARE REGISTER3 の値
0	1	カウンタの値 < COMPARE REGISTER3 の値
1	0	カウンタの値 > COMPARE REGISTER3 の値
1	1	設定禁止

(3) PULSE COUNTER PRESET

パルスカウンタのカウンタ初期値を設定します。
このコマンドは常時実行可能です。

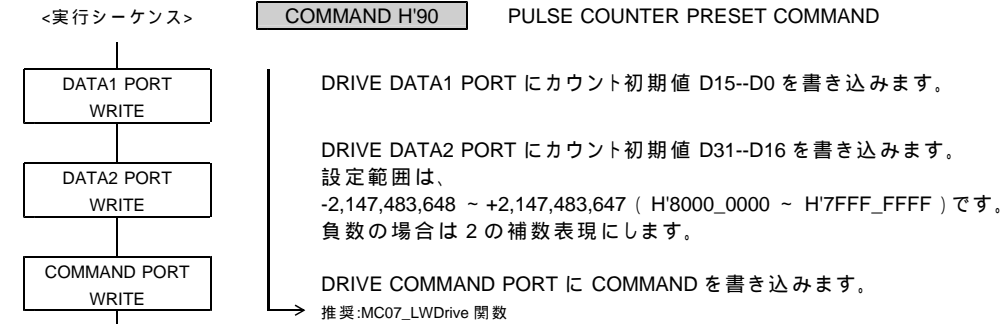

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15															D0
← カウント初期値 →															

DRIVE DATA2 PORT の設定データ


D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D31															D16
← カウント初期値 →															

電源投入後の初期値は H'0000_0000 です。

カウンタ初期値には、H'8000_0000 を設定することもできます。
ただし、H'8000_0000 を設定すると、DRIVE STATUS4 PORT の PULSE OVF = 1 になります。

(4) CNTINT COMPARE REGISTER1,2,3 SET

パルスカウンタの COMPARE REGISTER1, 2, 3 に検出値を設定します。
このコマンドの実行は常時可能です。

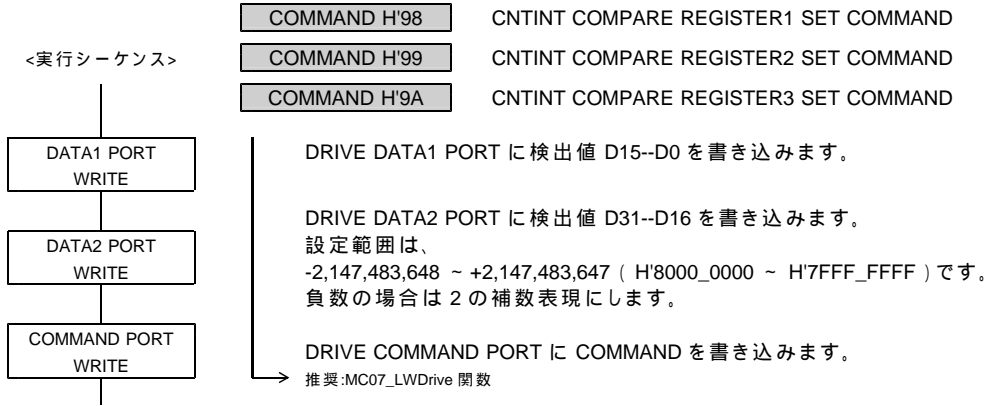

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15	← 検出値 →														D0



DRIVE DATA2 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D31	← 検出値 →														D16

電源投入後の初期値は H'8000_0000 です。

(5) CNTINT COMP1 ADD DATA SET

パルスカウンタの COMP1 の加算データを設定します。
このコマンドは常時実行可能です。

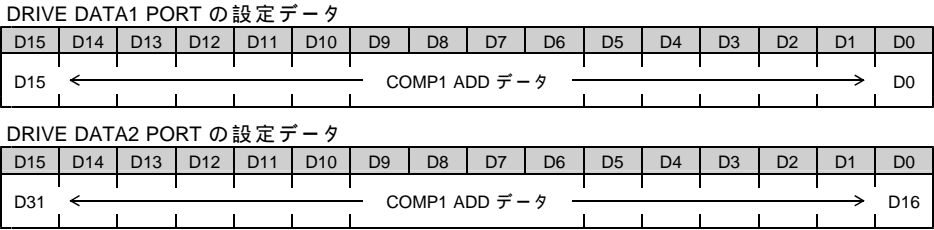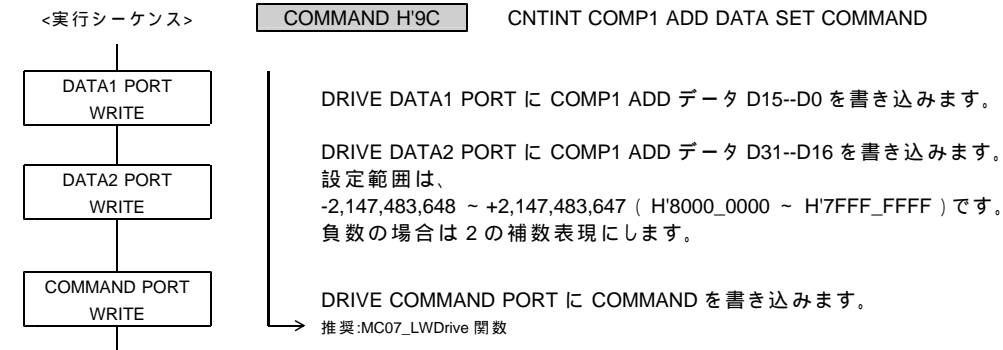


電源投入後の初期値は H'0000_0000 です。

5-2-3. パルス偏差カウンタの設定

(1) DFL COUNTER INITIALIZE1

パルス偏差カウンタの各機能を設定します。
このコマンドの実行は常時可能です。

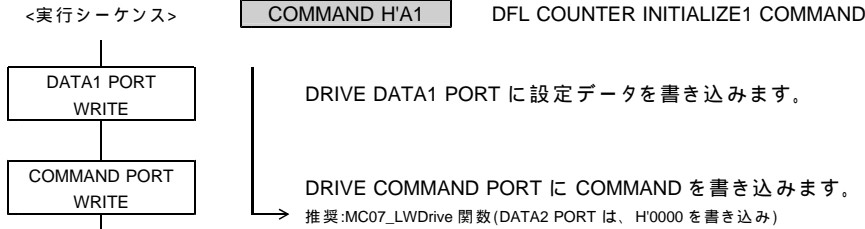

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
AUTO ADD ENABLE	AUTO CLEAR ENABLE	COMP GATE TYPE1	COMP GATE TYPE0	COMP PULSE TYPE1	COMP PULSE TYPE0	DFLINT TYPE1	DFLINT TYPE0

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
COUNT STOP TYPE	COUNT START TYPE2	COUNT START TYPE1	COUNT START TYPE0	EXT COUNT TYPE1	EXT COUNT TYPE0	COUNT PULSE SEL1	COUNT PULSE SEL0

電源投入後の初期値は H'0000 (アンダーライン側) です。

D0 : COUNT PULSE SEL0

D1 : COUNT PULSE SEL1

カウンタのカウンtpalsを選択します。

< X, Z 軸に設定する場合 >

SEL1	SEL0	カウントパルス 1	カウントパルス 2
0	0	自軸(X,Z 軸)の外部パルス信号	自軸(X,Z 軸)の出力パルス
0	1	他軸(Y,A 軸)の外部パルス信号	自軸(X,Z 軸)の出力パルス
1	0	他軸(Y,A 軸)の外部パルス信号	自軸(X,Z 軸)の外部パルス信号
1	1	1 MHz クロックでカウントアップ	自軸(X,Z 軸)の ORIGIN 停止機能の ORG エッジ信号でカウントアップ

< Y, A 軸に設定する場合 >

SEL1	SEL0	カウントパルス 1	カウントパルス 2
0	0	自軸(Y,A 軸)の外部パルス信号	自軸(Y,A 軸)の出力パルス
0	1	他軸(X,Z 軸)の外部パルス信号	自軸(Y,A 軸)の出力パルス
1	0	他軸(X,Z 軸)の外部パルス信号	自軸(Y,A 軸)の外部パルス信号
1	1	1 MHz クロックでカウントアップ	自軸(Y,A 軸)の ORIGIN 停止機能の ORG エッジ信号でカウントアップ

カウント方向

- ・カウントパルス 1 : + 方向入力でカウントアップ、- 方向入力でカウントダウン
- ・カウントパルス 2 : - 方向入力でカウントアップ、+ 方向入力でカウントダウン

外部パルス信号のカウント方向は、DFL COUNTER INITIALIZE3 コマンドの
EXT COUNT DIRECTION で選択します。

カウントパルス 1 または 2 をマスクすると、1 種の信号をカウントできます。

D2 : EXT COUNT TYPE0

D3 : EXT COUNT TYPE1

外部パルス信号入力のカウント方法を選択します。

TYPE1	TYPE0	カウント方法	パルス入力方式
0	0	EA, EB を 1 通倍でカウントする	位相差信号入力
0	1	EA, EB を 2 通倍でカウントする	
1	0	EA, EB を 4 通倍でカウントする	
1	1	EA で + 方向のカウント、EB で - 方向のカウント	独立方向パルス入力

D4 : COUNT START TYPE0

D5 : COUNT START TYPE1

D6 : COUNT START TYPE2

カウントパルスのカウントを開始するタイミングを選択します。

分周機能の分周カウンタもこのタイミングで分周を開始します。

TYPE2	TYPE1	TYPE0	カウント開始タイミング <レベル検出>
0	0	0	常時カウントする
0	0	1	設定禁止
0	1	0	カウントしない(カウントを終了する)
0	1	1	ORIGIN 停止機能の ORG エッジ信号の検出で、カウントを開始する
1	0	0	設定禁止
1	0	1	設定禁止
1	1	0	設定禁止
1	1	1	設定禁止

D7 : COUNT STOP TYPE

カウントパルスのカウントを終了するタイミングを選択します。

0 : カウントを終了しない

1 : DRIVE STATUS4 PORT の DFL OVF = 1 の検出 <レベル検出> で、カウントを終了する

DFL OVF = 1 の検出によるカウント終了中に、DFL OVF = 0 にすると、
COUNT START TYPE のカウント開始タイミングの検出で、カウントを開始します。

D8 : DFLINT TYPE0

D9 : DFLINT TYPE1

COMP1, 2, 3 の一致出力の出力仕様を選択します。

TYPE1	TYPE0	COMP1, 2, 3 の一致出力の出力仕様	クリア条件
0	0	一致出力をレベルラッチして出力する	検出条件が不一致のときに DRIVE STATUS4 PORT のリード終了でクリア
0	1	一致出力をエッジラッチして出力する	DRIVE STATUS4 PORT のリード終了でクリア
1	0	一致出力をそのままスルーで出力する	検出条件の不一致でクリア
1	1	設定禁止	-

レベルラッチの場合は、検出条件が一致している間はクリアできません。
"10" スルー出力の場合は、COMP PULSE TYPE で最小出力幅を選択します。

D10 : COMP PULSE TYPE0

D11 : COMP PULSE TYPE1

DFLINT TYPE = "10" (スルー出力) に設定している場合に有効です。
COMP1, 2, 3 の一致出力の最小出力幅を選択します。

TYPE1	TYPE0	一致出力の最小出力幅
0	0	200 ns
0	1	10 μs
1	0	100 μs
1	1	1,000 μs

スルー出力にオートクリア機能または自動加算機能を併用した場合も、
この最小出力幅を出力します。この最小出力幅はリトリガ出力です。

D12 : COMP GATE TYPE0

D13 : COMP GATE TYPE1

COMP1, 2, 3 の一致出力の合成出力を選択します。

TYPE1	TYPE0	一致出力の合成出力					
0	0	COMP1	OR	(COMP2	OR	COMP3)	
0	1	COMP1	OR	(COMP2	AND	COMP3)	
1	0	COMP1	AND	(COMP2	OR	COMP3)	
1	1	COMP1	AND	(COMP2	AND	COMP3)	

OR : 論理和、AND : 論理積

D14 : AUTO CLEAR ENABLE

COMP1 のオートクリア機能で、カウンタを「クリアする / クリアしない」を選択します。

0 : COMP1 の一致出力でカウンタをクリアしない

1 : COMP1 の一致出力でカウンタをクリアする

オートクリア機能

COMP1 の一致検出と同時に、パルス偏差カウンタのデータを "0" にクリアします。

COMP1 の一致出力がスルー出力のときは、一致出力の最小出力幅を出力します。

D15 : AUTO ADD ENABLE

COMP1 の自動加算機能で、検出データを「再設定する / 再設定しない」を選択します。

0 : COMP1 の一致出力でデータを再設定しない

1 : COMP1 の一致出力でデータを再設定する

自動加算機能

COMP1 の一致検出と同時に、COMP1 ADD データに設定されているデータを、

COMPARE REGISTER1 のデータに加算して、COMPARE REGISTER1 を再設定します。

COMPARE REGISTER1 <= COMPARE REGISTER1 + COMP1 ADD データ
--

COMP1 の一致出力がスルー出力のときは、一致出力の最小出力幅を出力します。

(2) DFL COUNTER INITIALIZE2

パルス偏差カウンタの各機能を設定します。
このコマンドの実行は常時可能です。



DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
COMP3 TYPE1	COMP3 TYPE0	COMP2 TYPE1	COMP2 TYPE0	COMP3 DETECT TYPE	COMP3 STOP TYPE	COMP3 STOP ENABLE	COMP3 INT ENABLE

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
COMP2 DETECT TYPE	COMP2 STOP TYPE	COMP2 STOP ENABLE	COMP2 INT ENABLE	COMP1 DETECT TYPE	COMP1 STOP TYPE	COMP1 STOP ENABLE	COMP1 INT ENABLE

電源投入後の初期値は H'9000 (アンダーライン側) です。

D0 : COMP1 INT ENABLE

COMP1 の一致出力を、DFLINT に「出力する / 出力しない」を選択します。

- 0 : COMP1 の一致出力を DFLINT に出力しない
1 : COMP1 の一致出力を DFLINT に出力する

D1 : COMP1 STOP ENABLE

COMP1 の一致出力による停止機能を「実行する / 実行しない」を選択します。

- 0 : COMP1 の一致出力の停止機能を実行しない
1 : COMP1 の一致出力の停止機能を実行する

D2 : COMP1 STOP TYPE

COMP1 の一致出力による停止機能を選択します。

- 0 : 一致出力でパルス出力を即時停止する
1 : 一致出力でパルス出力を減速停止する

D3 : COMP1 DETECT TYPE

COMP1 が比較するカウンタ値の、検出方法を選択します。

- 0 : カウンタ値を絶対値に変換して比較する
1 : カウンタ値を符号付きのまま比較する

・COMP1 の検出条件は、DFL COUNTER INITIALIZE3 コマンドの COMP1 TYPE で選択します。
初期値は「カウンタの値 = COMPARE REGISTER1 の値」です。

D4 : COMP2 INT ENABLE

COMP2 の一致出力を、DFLINT に「出力する / 出力しない」を選択します。

- 0 : COMP2 の一致出力を DFLINT に出力しない
1 : COMP2 の一致出力を DFLINT に出力する

D5 : COMP2 STOP ENABLE

COMP2 の一致出力による停止機能を「実行する / 実行しない」を選択します。

- 0 : COMP2 の一致出力の停止機能を実行しない
1 : COMP2 の一致出力の停止機能を実行する

D6 : COMP2 STOP TYPE

COMP2 の一致出力による停止機能を選択します。

- 0 : 一致出力でパルス出力を即時停止する
1 : 一致出力でパルス出力を減速停止する

D7 : COMP2 DETECT TYPE

COMP2 が比較するカウンタ値の、検出方法を選択します。

- 0 : カウンタ値を絶対値に変換して比較する
1 : カウンタ値を符号付きのまま比較する

D8 : COMP3 INT ENABLE

COMP3 の一致出力を、DFLINT に「出力する / 出力しない」を選択します。

- 0 : COMP3 の一致出力を DFLINT に出力しない
1 : COMP3 の一致出力を DFLINT に出力する

D9 : COMP3 STOP ENABLE

COMP3 の一致出力による停止機能を「実行する / 実行しない」を選択します。

- 0 : COMP3 の一致出力の停止機能を実行しない
1 : COMP3 の一致出力の停止機能を実行する

D10 : COMP3 STOP TYPE

COMP3 の一致出力による停止機能を選択します。

- 0 : 一致出力でパルス出力を即時停止する
1 : 一致出力でパルス出力を減速停止する

D11 : COMP3 DETECT TYPE

COMP3 が比較するカウンタ値の、検出方法を選択します。

- 0 : カウンタ値を絶対値に変換して比較する
1 : カウンタ値を符号付きのまま比較する

D12 : COMP2 TYPE0

D13 : COMP2 TYPE1

COMP2 の検出条件を選択します。

TYPE1	TYPE0	COMP2 の検出条件
0	0	カウンタの値 = COMPARE REGISTER2 の値
0	1	カウンタの値 < COMPARE REGISTER2 の値
1	0	カウンタの値 > COMPARE REGISTER2 の値
1	1	DRIVE = 1 のときに、MCC09 のパルス速度データ値 = COMPARE REGISTER2 の値

D14 : COMP3 TYPE0

D15 : COMP3 TYPE1

COMP3 の検出条件を選択します。

TYPE1	TYPE0	COMP3 の検出条件
0	0	カウンタの値 = COMPARE REGISTER3 の値
0	1	カウンタの値 COMPARE REGISTER3 の値
1	0	カウンタの値 COMPARE REGISTER3 の値
1	1	DRIVE = 1 のときに、MCC09 のパルス速度データ値 = COMPARE REGISTER3 の値

"11" を選択すると、

MCC09 が現在出力している 15 ビットのパルス速度データ値を検出します。

パルス速度データの検出は、DRIVE STATUS1 PORT の DRIVE = 1 のときに有効になります。

- ・補間ドライブ実行中は、基本パルス発生軸のパルス速度データとの比較のみ有効です。
- ・FSPD と JSPD のパルス速度は、検出できません。

(3) DFL COUNTER INITIALIZE3

パルス偏差カウンタの各機能を設定します。
このコマンドの実行は常時可能です。



DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
COMP1 TYPE1	COMP1 TYPE0	COUNT2 MASK	COUNT1 MASK	-	-	EXT COUNT DIRECTION	DIVISION TYPE

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DIVISION D7	DIVISION D6	DIVISION D5	DIVISION D4	DIVISION D3	DIVISION D2	DIVISION D1	DIVISION D0

電源投入後の初期値は H'0000 です。

D7--D0 : DIVISION D7--D0

DIVISION TYPE で選択したカウントパルスのカウントタイミングの分周数を選択します。

D7--D0	H'FF	H'FE	H'FD	~	H'03	H'02	H'01	H'00
分周数	256	255	254	~	4	3	2	1 (分周なし)

外部パルス信号の場合は、COUNT TYPE で通倍したカウントタイミングを分周します。
分周したカウントタイミングが、カウンタのカウントパルスになります。

D8 : DIVISION TYPE

分周するカウントパルスをを選択します。

- 0 : カウントパルス1を分周する
1 : カウントパルス2を分周する

D9 : EXT COUNT DIRECTION

外部パルス信号入力 EA, EB 信号のカウント方向を選択します。

- 0 : カウントパルス1 : + 方向のパルスでカウントアップ、- 方向のパルスでカウントダウン
カウントパルス2 : - 方向のパルスでカウントアップ、+ 方向のパルスでカウントダウン
1 : カウントパルス1 : - 方向のパルスでカウントアップ、+ 方向のパルスでカウントダウン
カウントパルス2 : + 方向のパルスでカウントアップ、- 方向のパルスでカウントダウン

D12 : COUNT1 MASK

カウントパルス1を「マスクする / マスクしない」を選択します。

- 0 : カウントパルス1をマスクしない (カウントする)
1 : カウントパルス1をマスクする (カウントしない)

"1"「マスクする」に設定した場合は、カウントパルス1をカウントしません。

D13 : COUNT2 MASK

カウントパルス2を「マスクする / マスクしない」を選択します。

0 : カウントパルス2をマスクしない (カウントする)

1 : カウントパルス2をマスクする (カウントしない)

"1"「マスクする」に設定した場合は、カウントパルス2をカウントしません。

D14 : COMP1 TYPE0

D15 : COMP1 TYPE1

COMP1 の検出条件を選択します。

TYPE1	TYPE0	COMP1 の検出条件
0	0	カウンタの値 = COMPARE REGISTER1 の値
0	1	カウンタの値 = COMPARE REGISTER1 の値
1	0	NO OPERATION コマンドの汎用レジスタの値 = COMPARE REGISTER1 の値
1	1	DRIVE = 1 のときに、MCC09 のパルス速度データ値 = COMPARE REGISTER1 の値

"10" を選択すると、

NO OPERATION コマンドで設定した 16 ビットの汎用レジスタの値を検出します。

"11" を選択すると、

MCC09 が現在出力している 15 ビットのパルス速度データ値を検出します。

パルス速度データの検出は、DRIVE STATUS1 PORT の DRIVE = 1 のときに有効になります。

・補間ドライブ実行中は、基本パルス発生軸のパルス速度データとの比較のみ有効です。

・FSPD と JSPD のパルス速度は、検出できません。


分周機能 (分周数4 の場合)

COUNT PULSE SEL で選択したカウントパルスのカウントタイミングを分周します。

分周したカウントタイミングで、カウンタをアップダウンカウントします。


DFL COUNTER INITIALIZE3 コマンドを実行すると、分周カウント値をクリアします。

<カウントパルスの入力>

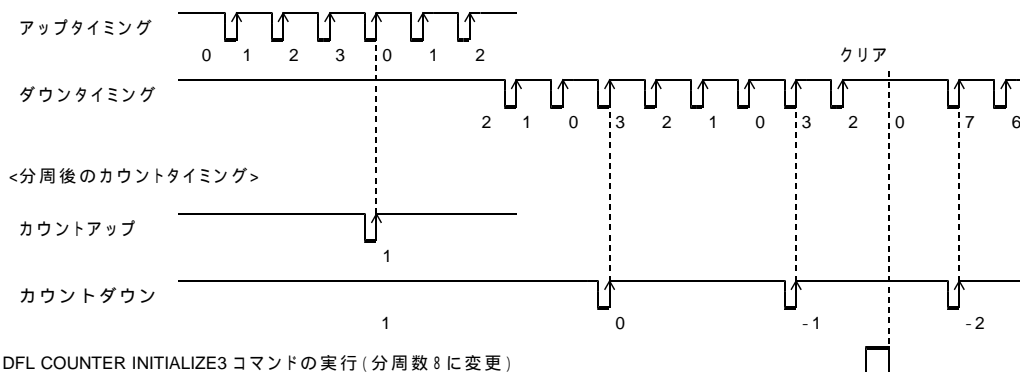

(4) DFL COUNTER PRESET

パルス偏差カウンタのカウンタ初期値を設定します。このコマンドは常時実行可能です。

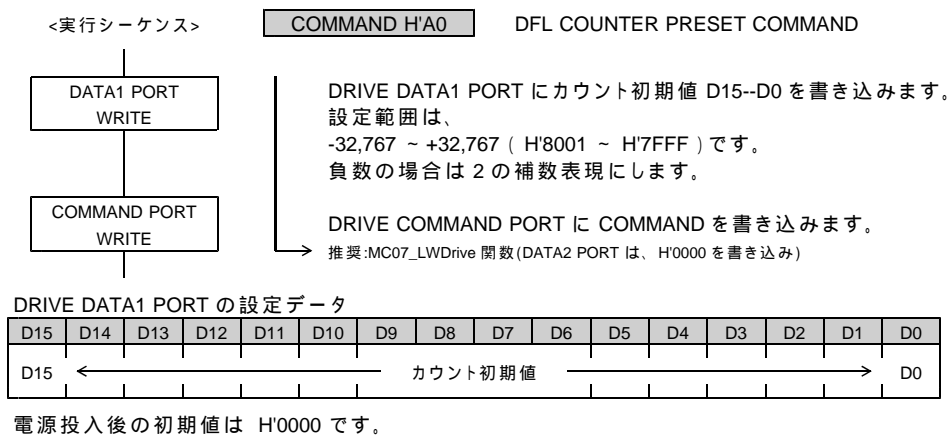

カウンタ初期値には、H'8000 を設定することもできます。
ただし、H'8000 を設定すると、DRIVE STATUS4 PORT の DFL OVF = 1 になります。

カウンタ値は、DFL COUNTER INITIALIZE2 コマンドの各 COMP DETECT TYPE の設定により、絶対値検出または符号付き検出の比較データになります。

COMP DETECT TYPE = 0 の場合 (絶対値検出)

・カウンタ値を絶対値に変換して、絶対値に変換した検出値と比較します。

|H'8001 ~ H'FFFF| = +32,767 ~ +1 にします。

|H'0000 ~ H'7FFF| = 0 ~ +32,767 にします。


COMP DETECT TYPE = 1 の場合 (符号付き検出)

・カウンタ値はそのまま符号付きの値で、符号付きの検出値と比較します。

H'8001 ~ H'7FFF = -32,767 ~ +32,767 です。

(5) DFLINT COMPARE REGISTER1,2,3 SET

パルス偏差カウンタの COMPARE REGISTER1, 2, 3 に検出値を設定します。
このコマンドの実行は常時可能です。

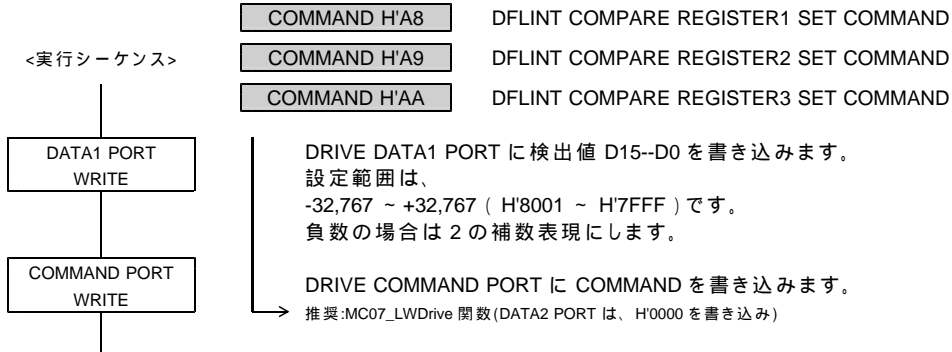

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15															D0

← 検出値 →

電源投入後の初期値は H'8000 です。

検出値は、DFL COUNTER INITIALIZE2 コマンドの各 COMP DETECT TYPE の設定により、
絶対値検出または符号付き検出の比較データになります。

COMP DETECT TYPE = 0 の場合 (絶対値検出)


- ・検出値を絶対値に変換して、絶対値に変換したカウンタ値と比較します。
|H'8001 ~ H'FFFF| = +32,767 ~ +1 にします。
|H'0000 ~ H'7FFF| = 0 ~ +32,767 にします。

COMP DETECT TYPE = 1 の場合 (符号付き検出)

- ・検出値はそのまま符号付きの値で、符号付きのカウンタ値と比較します。
H'8001 ~ H'7FFF = -32,767 ~ +32,767 です。

(6) DFLINT COMP1 ADD DATA SET

パルス偏差カウンタの COMP1 の加算データを設定します。
このコマンドは常時実行可能です。

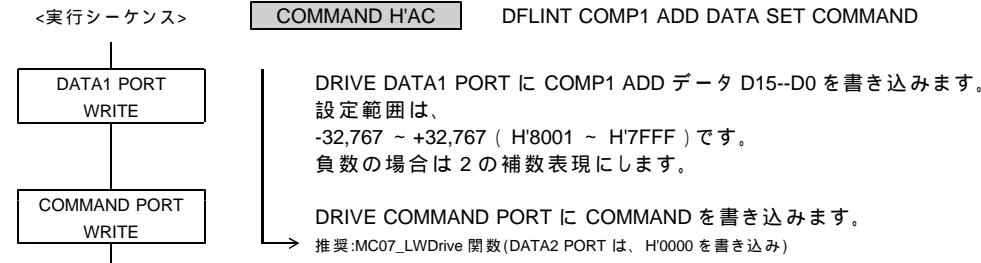

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
← COMP1 ADD データ →															

電源投入後の初期値は H'0000 です。

5-2-4. カウントデータの読み出し

カウントデータの読み出しシーケンス



DRIVE DATA1 PORT の読み出しデータ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15															D0

← カウントデータ →

DRIVE DATA2 PORT の読み出しデータ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D31															D16

← カウントデータ →

各 COUNTER READ コマンドを実行すると、
カウンタのカウントデータを DRIVE DATA1, 2 PORT (READ) にセットします。

(1) ADDRESS COUNTER READ

アドレスカウンタのカウントデータを読み出します。
このコマンドの実行は常時可能です。

COMMAND H'D8

ADDRESS COUNTER READ COMMAND

(2) PULSE COUNTER READ

パルスカウンタのカウントデータを読み出します。
このコマンドの実行は常時可能です。

COMMAND H'D9

PULSE COUNTER READ COMMAND

(3) DFL COUNTER READ

パルス偏差カウンタのカウントデータを読み出します。
このコマンドの実行は常時可能です。

COMMAND H'DA

DFL COUNTER READ COMMAND

6 . 機能説明

6-1. ドライブ仕様

6-1-1. 入出力仕様


(1) パルス出力仕様

CWP,CCWP 信号から出力するパルスの出力方式を以下の 4 種類の中から選択できます。

(初期値は独立方向出力/各軸で動作します。)

各軸のパルス出力方式は、対象の軸に SPEC INITIALIZE1 コマンドで設定します。

コントローラドライバは、パルス出力仕様を設定することはできません。

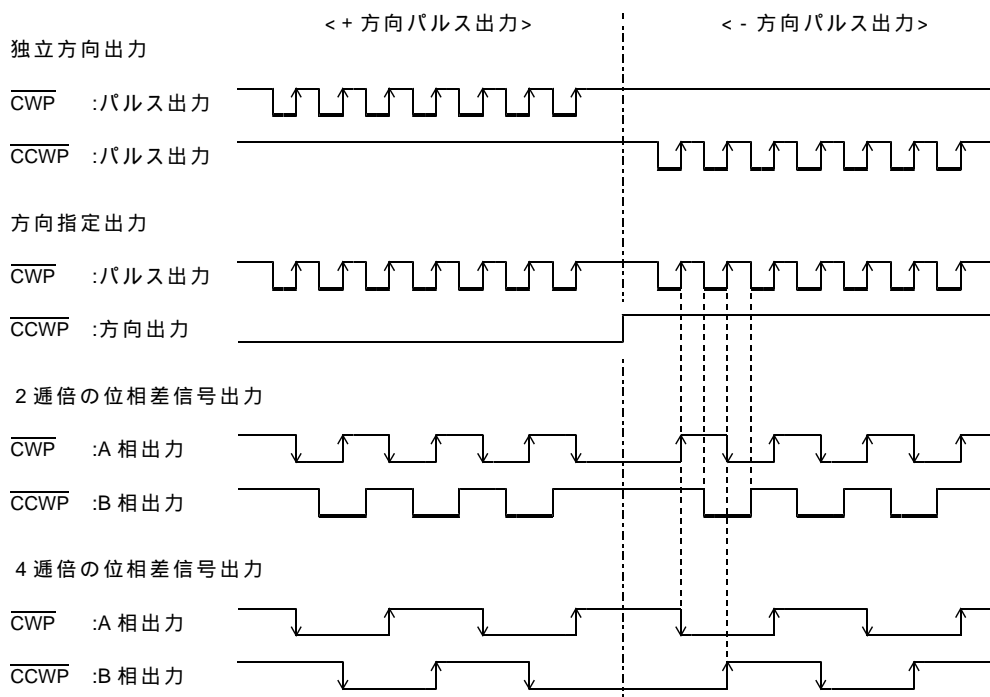

CWP, CCWP のアクティブ論理が「ローアクティブ」のときの出力仕様です。

矢印は、ドライブパルス出力の終了エッジ (アドレスカウンタのカウントエッジ) を示します。

方向指定出力の方向出力は、出力するパルスの方向が確定すると変化します。

- ・ JOG, SCAN, INDEX, JSPD SCAN, 直線補間ドライブでは、STBY = 1 で方向が確定します。
- ・ 円弧補間ドライブでは、STBY = 1 で方向確定し、パルス出力直後に次のパルスの方向が確定します。
- ・ 外部パルス出力では、出力する外部パルスの検出で方向が確定します。

位相差信号出力は、独立方向出力のパルス終了エッジのタイミングで変化します。

(2) サーボ対応機能

各軸にはサーボドライバに対応する信号として以下の信号があります。

信号名	機能	読み書きするポート	関数(コマンド)
$\overline{\text{DRST}}$ 信号出力	サーボリセット出力	DRIVE COMMAND PORT	DRIVE COMMAND 書き込み関数 (SERVO RESET または SIGNAL OUT)
$\overline{\text{DEND}}$ 信号入力	サーボ位置決め完了入力	DRIVE STATUS2 PORT	DRIVE STATUS2 読み出し関数
DALM 信号入力	ドライバアラーム入力	DRIVE STATUS2 PORT	DRIVE STATUS2 読み出し関数
S.ON 信号出力	サーボ ON	制御 I/O 出力 PORT	I/O PORT 書き込み関数
A.CLR 信号出力	サーボアラームクリア	制御 I/O 出力 PORT	I/O PORT 書き込み関数
S.RDY 信号入力	サーボレディー	制御 I/O 入力 PORT	I/O PORT 読み出し関数

下記のサーボ対応機能は、対象の軸に SPEC INITIALIZE3 コマンドで設定します。

$\overline{\text{DRST}}$ /MF 信号

サーボ対応無効時は、汎用出力としてステッピングモータドライバの M.F 信号(モータ励磁電流の ON/OFF)などに使用できます。

サーボ対応有効時は、ドライブ中に即時停止指令、または LIMIT 即時停止指令を検出すると、 $\overline{\text{DRST}}$ 信号が 10 ms 間アクティブレベルを出力します。

また、ORIGIN SPEC SET 関数の AUTO DRST ENABLE=1 の時は、ORIGIN ドライブ終了時に 10ms 間アクティブレベルを出力します。初期設定はサーボ対応無効です。

- ・ $\overline{\text{DRST}}$ 信号がサーボ対応でアクティブレベルを出力中は DRIVE STATUS1 PORT の BUSY=1 となります。
DRST 信号および DEND 信号の<サーボ対応>終了後に、ドライブを終了します。
- ・ SIGNAL OUT コマンドで ON/OFF レベルを出力することができます。

また、汎用コマンドの SERVO RESET コマンドでも、DRST 信号から 10ms 間のアクティブレベルを出力することができます。

$\overline{\text{DEND}}$ /PO 信号

サーボ対応無効時は、ステッピングモータドライバの PO 信号入力、または汎用入力として使用できます。サーボ対応有効時は、ドライブ実行時にパルス出力が終了しても、 $\overline{\text{DEND}}$ /PO 信号のアクティブレベルを検出するまでドライブを終了しません。初期設定はサーボ対応無効です。

DEND 信号の状態は、MCC09 の DRIVE STATUS2 PORT から確認することができます。

- ・ $\overline{\text{DEND}}$ /PO 信号がサーボ対応でアクティブレベルの検出待ちの間は、DRIVE STATUS1 PORT の BUSY = 1、DRIVE STATUS2 PORT の DEND BUSY = 1 になります。
- ・ 即時停止指令を検出した場合は、サーボ対応を中止してドライブを終了します。
即時停止指令の検出で、BUSY = 0、DEND BUSY = 0 になります。

DALM 信号

MCC09 の入力機能を選択すると、ドライバからのアラーム信号入力によって、減速停止、または即時停止させることができます。初期設定は汎用入力です。

DALM 信号の状態は、MCC09 の DRIVE STATUS2 PORT から確認することができます。

また、DALM 信号によって、ERROR とすることができます。

- ・ ERROR の設定は ERROR STATUS MASK コマンドで設定します。

S.ON, A.CLR, S.RDY 信号

制御 I/O PORT からサーボオン信号、アラームクリア信号の操作、サーボレディー信号の確認ができます。

- ・ 制御 I/O PORT は、ユニットアクセス関数または I/O 関数で操作できます。

6-1-2. ドライブパラメータ

(1) 第 1 パルス出力周期

ドライブ開始時の第 1 パルス目は FSPD で設定したパルス周期を出力します。


FSPD を調整することにより、パルス出力の指令を与えてからパルス出力開始までの時間を速くすることができます。

- ・初期値は 5kHz (1 周期 200 μ s) です。
- ・駆動するドライバ側の入力応答周波数の範囲内で調整してください。

コマンド予約機能と第 1 パルス出力周期を組み合わせることで、連続したドライブを作ることができます。

FSPD は SPEED・RATE 関数で設定します。

FSPD …… ドライブ開始時の第 1 パルスの出力周期を 1Hz 単位で設定します。
(0 ~ 8,388,607Hz)

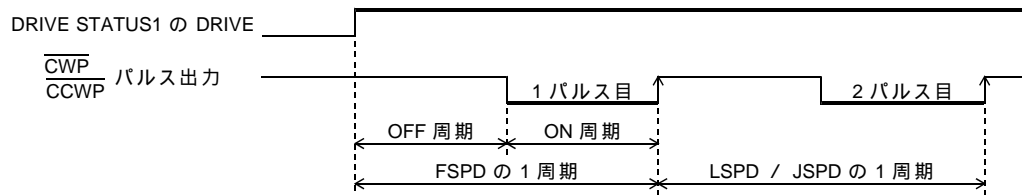

- ・ FSPD の設定値と実際に出力する第 1 パルス周期

FSPD の設定値	第 1 パルスのパルス周期(パルス速度)		
8,388,607 ~ 6,666,667 Hz	OFF 周期 = 50 ns	ON 周期 = 50 ns	(10,000,000 Hz)
6,666,666 ~ 5,000,001 Hz	OFF 周期 = 50 ns	ON 周期 = 100 ns	(6,666,666 Hz)
5,000,000 ~ 4,000,001 Hz	OFF 周期 = 100 ns	ON 周期 = 100 ns	(5,000,000 Hz)
4,000,000 ~ 3,333,334 Hz	OFF 周期 = 100 ns	ON 周期 = 150 ns	(4,000,000 Hz)
3,333,333 ~ 2,857,143 Hz	OFF 周期 = 150 ns	ON 周期 = 150 ns	(3,333,333 Hz)

FSPD による DELAY TIME の挿入

FSPD の第 1 パルスは、各ドライブの起動時に必ず出力します。

コマンド予約機能(応用機能)で連続ドライブを行う場合には、次のドライブの FSPD の周期を調整して、FSPD を連続ドライブ時の DELAY TIME として利用できます。

FSPD で停止しない連続ドライブを行う

現在のドライブ …… 次の連続ドライブ間を、開始速度のパルス周期でつなげます。

- ・最初のドライブ実行中に、予約コマンドで「次の連続ドライブ」を設定します。
- ・「次の連続ドライブ」の FSPD を、「次の連続ドライブ」と同じ値に設定します。
- ・MCC09 は、現在のドライブ終了後に予約コマンドの処理を行います。
- ・「次の連続ドライブ」の 1 パルス目 (FSPD) に「次の連続ドライブ」の開始速度を 1 周期出力します。
- ・2 パルス目以降は、「次の連続ドライブ」の開始速度からパルス出力します。

FSPD で反転ドライブの停止時間を挿入する

現在のドライブ …… 次の反転ドライブ間に、50 ms (20 Hz) の DELAY TIME を挿入します。

- ・最初のドライブ実行中に、予約コマンドで「次の反転ドライブ」を設定します。
- ・「次の反転ドライブの FSPD 」を、20 Hz に設定します。
- ・MCC09 は、現在のドライブ終了後に予約コマンドの処理を行います。
- ・「次の反転ドライブ」の 1 パルス目 (FSPD) に 20 Hz を 1 周期出力します。
- ・2 パルス目以降は、「次の反転ドライブの開始速度」からパルス出力します。

DELAY TIME の挿入としては、

SPEC INITIALIZE1 コマンドの PULSE OUTPUT MASK の機能を使用して、

「パルス出力をマスクしたドライブの実行時間」を DELAY TIME として利用できます。

(2) 加減速パラメータ

RESOL No.により、RESOL (速度倍率)を設定します。
RESOL No.は、SPEED・RATE セット関数で設定します。

RESOL No.と RESOL (速度倍率) の対応

RESOL No.	RESOL [Hz]	RESOL No.	RESOL [Hz]
0	-	6	10
1	-	7	20
2	-	8	50
3	1	9	100
4	2	10	200
5	5	11	400

SPEED パラメータ設定機能

SPEED・RATE セット関数で加減速ドライブに必要な第1パルス目の速度および速度パラメータを 1Hz 単位で設定します。
第1パルスの速度(FSPD)は 1Hz 単位のまま、MCC09 に設定されます
加減速ドライブに必要な速度パラメータは、速度データに変換後、MCC09 に設定されます

- ・ FSPD … ドライブ開始時の第1パルス目の速度を 1Hz 単位で設定します。
- ・ HSPD … 加減速ドライブの最高速時の PULSE 速度(最高速度)を 1Hz 単位で設定します。
- ・ LSPD … 加減速ドライブの加速開始時の PULSE 速度(開始速度)を 1Hz 単位で設定します。
- ・ ELSPD … 加減速ドライブの減速終了時の PULSE 速度(終了速度)を 1Hz 単位で設定します。
- ・ SUAREA … 加速カーブの S 字変速領域を 1Hz 単位で設定します。(*1 加速開始部)
設定が 0 のとき、直線加速カーブになります。
- ・ SDAREA … 減速カーブの S 字変速領域を 1Hz 単位で設定します。(*1 減速終了部)
設定が 0 のとき、直線減速カーブになります。
- ・ SUH … 加速カーブの S 字変速領域を 1Hz 単位で設定します。(*1 加速終了部)
- ・ SDH … 減速カーブの S 字変速領域を 1Hz 単位で設定します。(*1 減速開始部)
- ・ URATE … 加速時定数を設定します。(RATE テーブル表の RATE No.で指定してください。)
- ・ DRATE … 減速時定数を設定します。(RATE テーブル表の RATE No.で指定してください。)

- *1 SPEC INITIALIZE3 コマンドの SCAREA MODE = 1 のときに有効です。
SCAREA MODE = 0 のときは、SCAREA と SDAREA の領域が有効です。
- ・ SUAREA…加速カーブの開始部と終了部の S 字変速領域
 - ・ SDAREA…減速カーブの開始部と終了部の S 字変速領域

- ・設定した SPEED の値が設定範囲を越えていた場合は、最大値に補正します。
- ・設定した RESOL No.、URATE No.、DRATE No.が設定範囲を越えていた場合、関数エラーとなります。

最高速度、開始速度、終了速度、SUAREA、SDAREA、SUH、SDH の設定範囲

RESOL No.	RESOL (速度倍率)	HSPD,LSPD,ELSPD 設定範囲	SUAREA,SDAREA 設定範囲
0	-	-	-
1	-	-	-
2	-	-	-
3	1	0 ~ 32,767Hz	0 ~ 32,767Hz
4	2	0 ~ 65,534Hz	0 ~ 65,534Hz
5	5	0 ~ 163,835Hz	0 ~ 163,835Hz
6	10	0 ~ 327,670Hz	0 ~ 327,670Hz
7	20	0 ~ 655,340Hz	0 ~ 655,340Hz
8	50	0 ~ 1,638,350Hz	0 ~ 1,638,350Hz
9	100	0 ~ 3,276,700Hz	0 ~ 3,276,700Hz
10	200	0 ~ 6,553,400Hz	0 ~ 6,553,400Hz
11	400	0 ~ 10,000,000Hz	0 ~ 10,000,000Hz

RATE テーブル表

RATE No.	RATE (ms/kHz)	RESOL No.0	RESOL No.1	RESOL No.2	RESOL No.3	RESOL No.4	RESOL No.5
		—	—	—	RESOL=1 U/D CYCLE	RESOL=2 U/D CYCLE	RESOL=5 U/D CYCLE
0	5,000				10,000		
1	3,000				6,000	12,000	
2	2,000				4,000	8,000	
3	1,000				2,000	4,000	10,000
4	500				1,000	2,000	5,000
5	300				600	1,200	3,000
6	200				400	800	2,000
7	100				200	400	1,000
8	50				100	200	500
9	30				60	120	300
10	20				40	80	200
11	10				20	40	100
12	5				10	20	50
13	3				6	12	30
14	2				4	8	20
15	1				2	4	10
16	0.5				1	2	5
17	0.3					1	3
18	0.2						2
19	0.1						1
20	0.05						
21	0.03						
22	0.02						
23	0.01						
24	0.005						
25	0.0025						

数値は U/D CYCLE (単位 0.5 μ s)です。

RATE テーブル表(続き)

		RESOL No.6	RESOL No.7	RESOL No.8	RESOL No.9	RESOL No.10	RESOL No.11
RATE	RATE	RESOL=10	RESOL=20	RESOL=50	RESOL=100	RESOL=200	RESOL=400
No.	(ms/kHz)	U/D CYCLE	U/D CYCLE	U/D CYCLE	U/D CYCLE	U/D CYCLE	U/D CYCLE
0	5,000						
1	3,000						
2	2,000						
3	1,000						
4	500	10,000					
5	300	6,000	12,000				
6	200	4,000	8,000				
7	100	2,000	4,000	10,000			
8	50	1,000	2,000	5,000	10,000		
9	30	600	1,200	3,000	6,000	12,000	
10	20	400	800	2,000	4,000	8,000	16,000
11	10	200	400	1,000	2,000	4,000	8,000
12	5	100	200	500	1,000	2,000	4,000
13	3	60	120	300	600	1,200	2,400
14	2	40	80	200	400	800	1,600
15	1	20	40	100	200	400	800
16	0.5	10	20	50	100	200	400
17	0.3	6	12	30	60	120	240
18	0.2	4	8	20	40	80	160
19	0.1	2	4	10	20	40	80
20	0.05	1	2	5	10	20	40
21	0.03		1	3	6	12	24
22	0.02			2	4	8	16
23	0.01			1	2	4	8
24	0.005				1	2	4
25	0.0025					1	2
26	0.00125						1

数値は U/D CYCLE (単位 0.5 μ s)です。

直線加減速ドライブの動作

直線加減速ドライブは、S字加速の変速領域を "0" に設定して、加減速を行うドライブです。

- ・開始速度から最高速度まで、S字変速領域がない直線加速カーブで加速します。
- ・最高速度から終了速度まで、S字変速領域がない直線減速カーブで減速します。

直線加速カーブ

SCAREA SET コマンドの SUAREA を "0" に設定します。

SHAREA SET コマンドの SUH を "0" に設定します。

- ・SPEC INITIALIZE3 コマンドの SCAREA MODE = 0 の場合は、SUH の設定は不要です。

開始速度から最高速度まで、UCYCLE の直線加速カーブで加速します。


直線減速カーブ

SCAREA SET コマンドの SDAREA を "0" に設定します。

SHAREA SET コマンドの SDH を "0" に設定します。

- ・SPEC INITIALIZE3 コマンドの SCAREA MODE = 0 の場合は、SDH の設定は不要です。

最高速度から終了速度まで、DCYCLE の直線減速カーブで減速します。

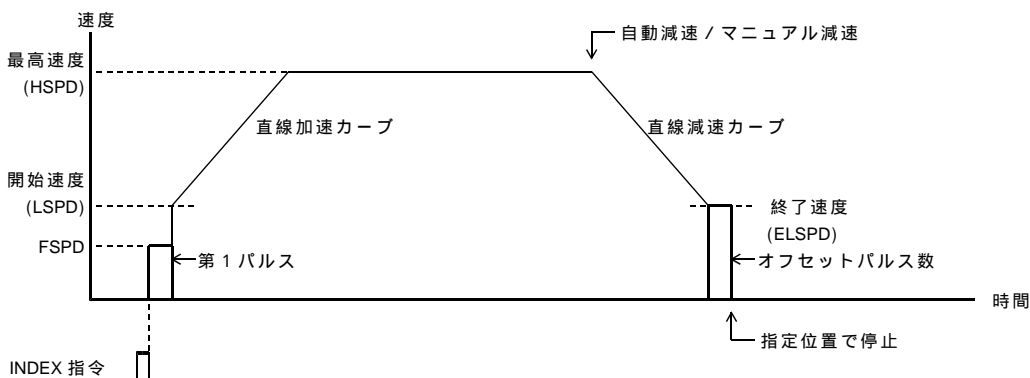

オフセットパルス数の設定は、

SPEC INITIALIZE3 コマンドの SCAREA MODE = 0 に設定している場合に有効です。

S 字加減速ドライブの動作

S 字加減速ドライブは、S 字加速の変速領域を設定して、加減速を行うドライブです。

- ・加速開始時の S 字変速領域と加速終了部の S 字変速領域を、S 字加速カーブで加速します。
- ・減速開始時の S 字変速領域と減速終了部の S 字変速領域を、S 字減速カーブで減速します。

S 字加速カーブ

SCAREA SET コマンドの SUAREA で S 字加速開始部の変速領域を設定します。

SHAREA SET コマンドの SUH で S 字加速終了部の変速領域を設定します。(応用機能)

- ・ SPEC INITIALIZE3 コマンドの SCAREA MODE = 0 の場合は、SUH の設定は不要です。

SUH = SUAREA にして、S 字加速カーブを形成します。

SUAREA と SUH で設定した変速領域が、S 字加速カーブを形成します。

残りの速度領域は、UCYCLE の直線加速カーブで加速します。

S 字減速カーブ

SCAREA SET コマンドの SDAREA で S 字減速終了部の変速領域を設定します。


SHAREA SET コマンドの SDH で S 字減速開始部の変速領域を設定します。

- ・ SPEC INITIALIZE3 コマンドの SCAREA MODE = 0 の場合は、SDH の設定は不要です。

SDH = SDAREA にして、S 字減速カーブを形成します。

SDAREA と SDH で設定した変速領域が、S 字減速カーブを形成します。

残りの速度領域は、DCYCLE の直線減速カーブで減速します。

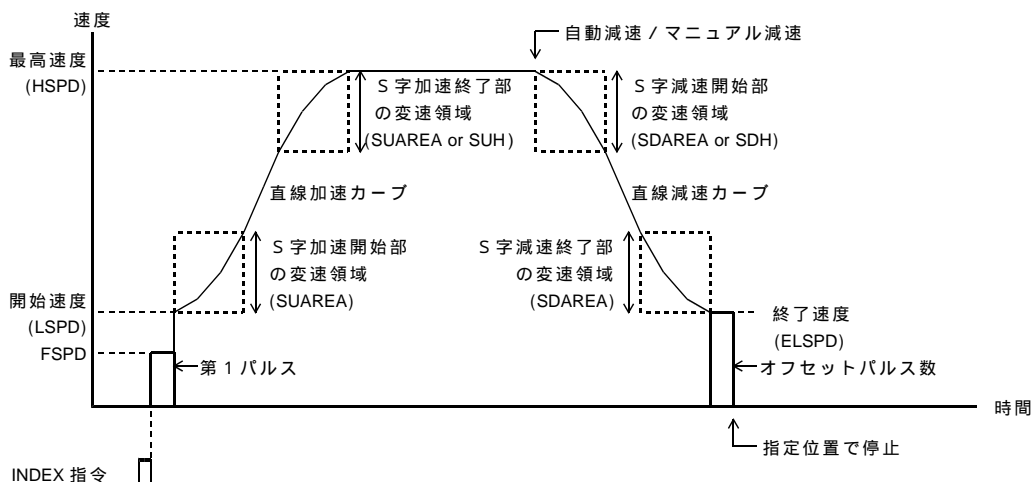


オフセットパルス数の設定は、

SPEC INITIALIZE3 コマンドの SCAREA MODE = 0 に設定している場合に有効です。

S 字加減速 INDEX ドライブの三角駆動回避動作


SPEC INITIALIZE3 コマンドの SCAREA MODE = 0 の場合

S 字加減速の INDEX ドライブで、停止位置までのパルス数が少なく、最高速度 (目標速度) に達しない場合は、自動的に最高速度を引き下げて、滑らかな S 字加速カーブで加速を行い、S 字加速終了後から S 字減速カーブ (または補正した S 字減速カーブ) で減速を開始し、指定位置で INDEX ドライブを停止します。

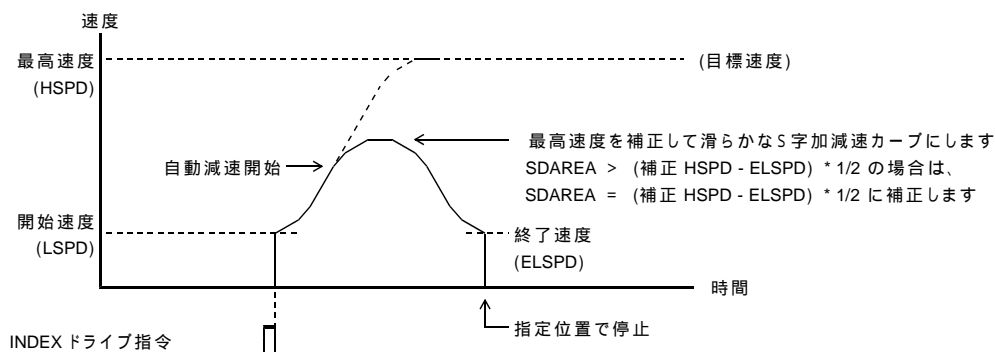

SPEC INITIALIZE3 コマンドの SCAREA MODE = 1 の場合 (応用機能)


このモードの INDEX ドライブでは、マニュアル設定した減速パルス数で減速を開始します。停止位置までのパルス数が少なく、最高速度に達しないまま減速を開始した場合は、加速途中から補正しない減速カーブで終了速度まで減速し、指定位置で INDEX ドライブを停止します。

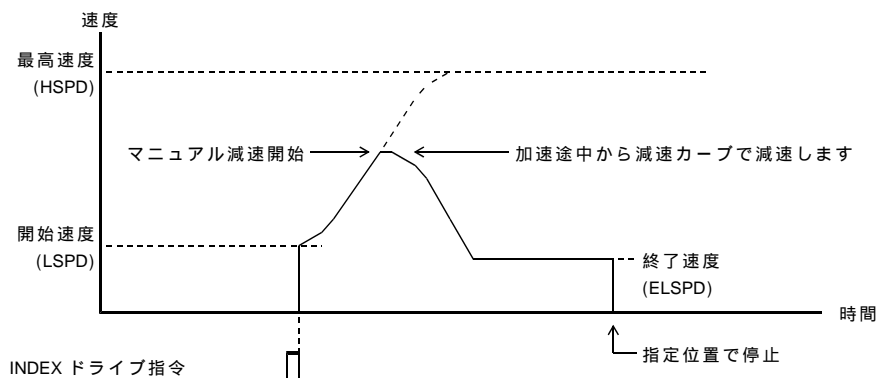

減速停止指令検出時の三角駆動回避動作

SPEC INITIALIZE3 コマンドの SCAREA MODE = 0 の場合


S 字加速中に減速停止指令を検出した場合は、
SUAREA の S 字加速終了カーブで滑らかに加速を終了し、
S 字減速カーブ (または補正した S 字減速カーブ) で減速停止します。

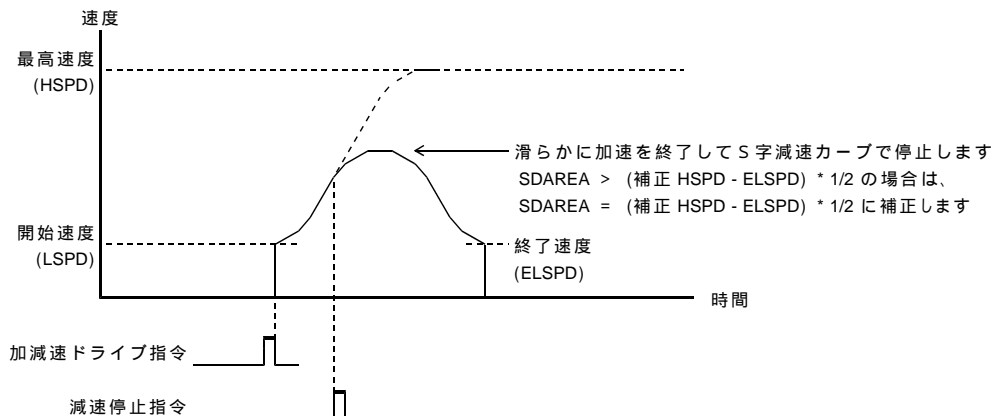

S 字加減速の INDEX ドライブでは、減速停止指令を検出すると、自動減速機能をマスクして、
S 字減速カーブ (または補正した S 字減速カーブ) で減速停止します。
減速中に INDEX ドライブの指定位置を検出した場合は、指定位置で即時停止します。

SPEC INITIALIZE3 コマンドの SCAREA MODE = 1 の場合

加速中に減速停止指令を検出した場合は、最高速度まで加速してから減速停止します。

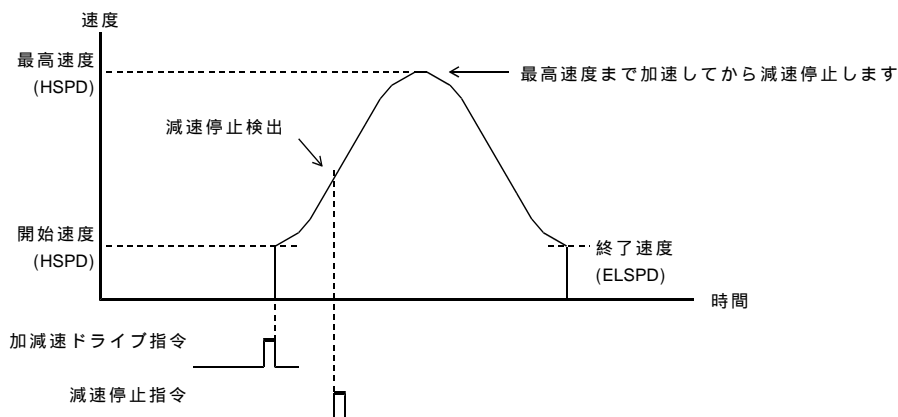

減速停止指令検出後の加速動作中に、
INDEX ドライブのマニュアル設定した減速パルス数で減速を開始した場合は、
加速途中から補正しない減速カーブで減速を開始し、
終了速度または指定位置で INDEX ドライブを停止します。

(3) JOG パラメータ

JOG パルス速度


JOG ドライブを実行すると設定した JOG パルス速度の一定速でドライブを行います。
JOG パルス速度の設定範囲は 1 ~ 8,388,607Hz(1Hz 単位)です。

- ・ JOG パルス速度は JSPD SET コマンドで設定します。

JOG パルス数

JOG ドライブを実行すると設定した JOG パルス数のパルスを出力します。
JOG パルス数設定範囲は、0 ~ 65,535 (H'0000 ~ H'FFFF)です。


- ・ JOG ドライブパルス数は JOG PULSE SET コマンドで設定します。
- ・ JOG パルス速度はボード ORIGIN ドライブによる CONSTANT SCAN ドライブ工程の
パルス速度にも適用します。

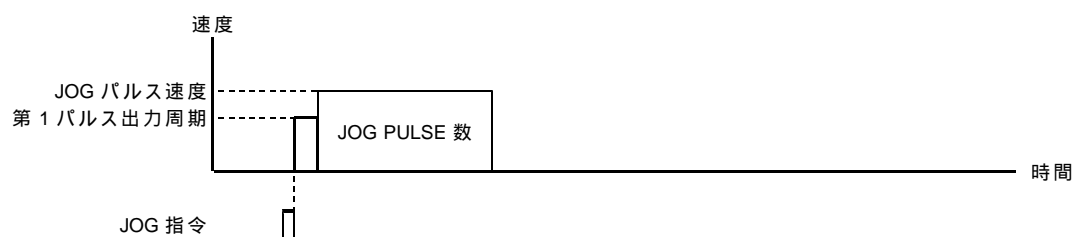

6-1-3. 基本ドライブ


(1) JOG ドライブ

- +/- JOG コマンドを実行すると、JSPD の一定速で、JOG PULSE 数のパルスを出力します。
- ・減速停止指令を検出すると、パルス出力を即時停止してドライブを終了します。
 - ・即時停止指令を検出すると、パルス出力を即時停止してドライブを終了します。

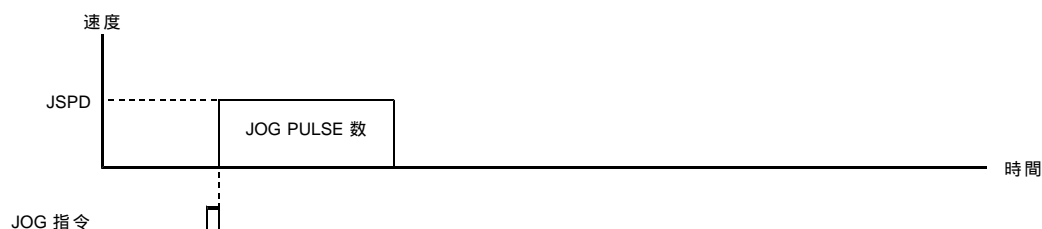

(2) JSPD SCAN ドライブ

- +/- JSPD SCAN コマンドを実行すると、停止指令を検出するまで、JSPD の一定速度で、連続してパルスを出力します。
- ・減速停止指令を検出すると、パルス出力を即時停止してドライブを終了します。
 - ・即時停止指令を検出すると、パルス出力を即時停止してドライブを終了します。

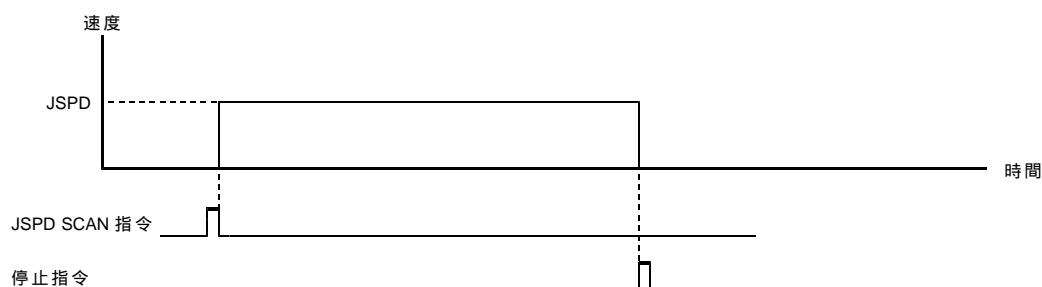


(3) SCAN ドライブ


+/- SCAN コマンドを実行すると、停止指令を検出するまで、連続してパルスを出力します。

- ・減速停止指令を検出すると、パルス出力を減速停止してドライブを終了します。
- ・即時停止指令を検出すると、パルス出力を即時停止してドライブを終了します。

減速停止指令による停止動作

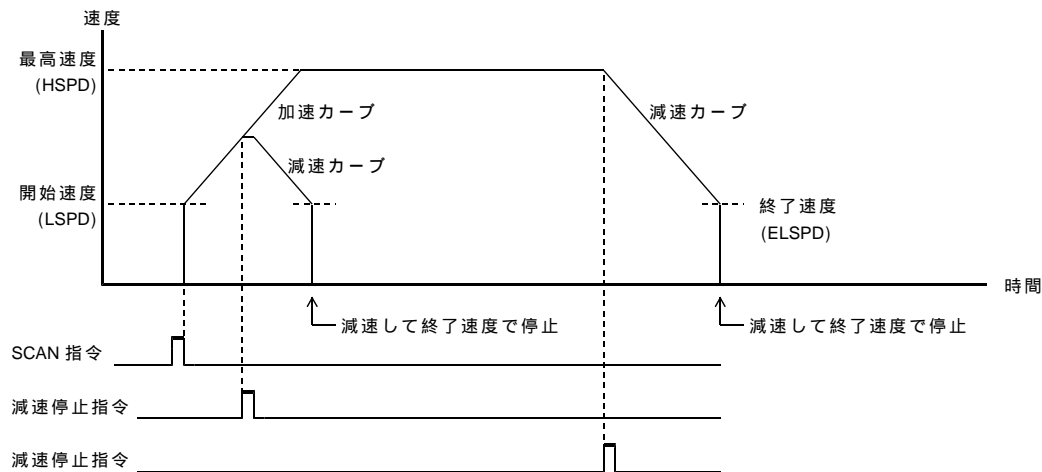

即時停止指令による停止動作

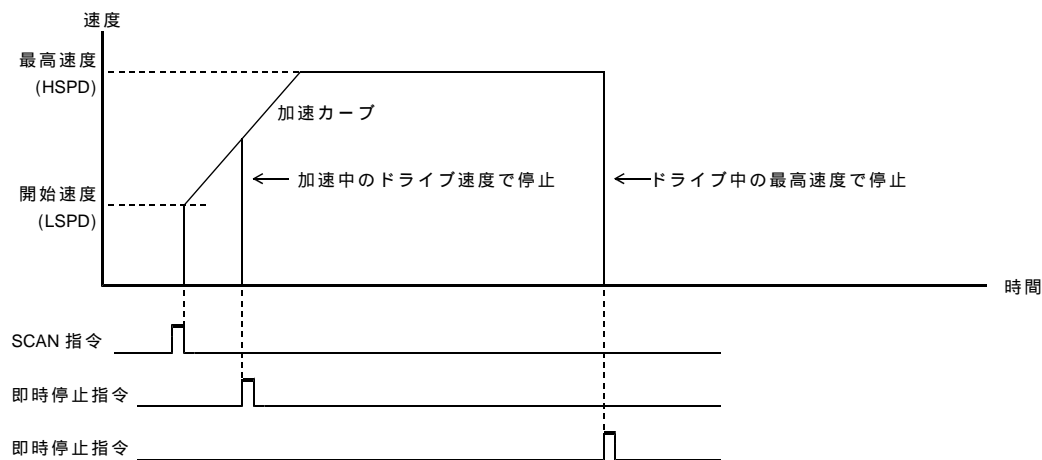


(4) INDEX ドライブ

- INC INDEX コマンドを実行すると、指定した相対アドレスに達するまでパルスを出力します。
- ABS INDEX コマンドを実行すると、指定した絶対アドレスに達するまでパルスを出力します。
- 減速停止指令を検出すると、パルス出力を減速停止してドライブを終了します。
- 即時停止指令を検出すると、パルス出力を即時停止してドライブを終了します。

停止位置への減速停止動作は、SPEC INITIALIZE3 コマンドの SCAREA MODE で異なります。


- 2つのS字変速領域でドライブするモード (SCAREA MODE = 0) では、INDEXドライブのパルス速度を自動減速して指定位置で停止します。
- 4つのS字変速領域でドライブするモード (SCAREA MODE = 1: 応用機能) では、INDEXドライブの減速停止動作を開始するための減速パルス数をマニュアル設定します。設定した減速パルス数とINDEXドライブの残アドレス(残パルス数)が同じパルス数になると、INDEXドライブの停止位置への減速停止動作を開始します。

自動減速機能による停止動作 (SCAREA MODE = 0 の場合)

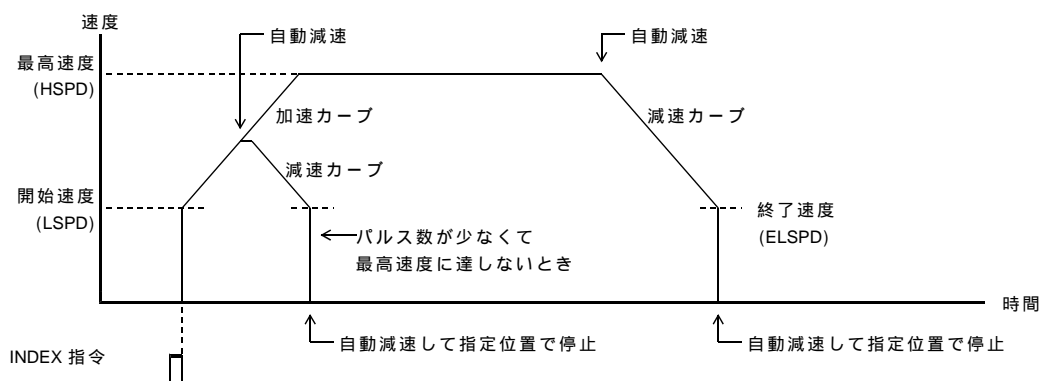

- 現在速度が終了速度以下の場合、減速停止指令を検出すると終了速度に向かって加速します。
- 自動減速地点を検出すると終了速度に向かって加速し、指定位置でパルス出力を停止します。

マニュアル減速機能による停止動作 (SCAREA MODE = 1 の場合)

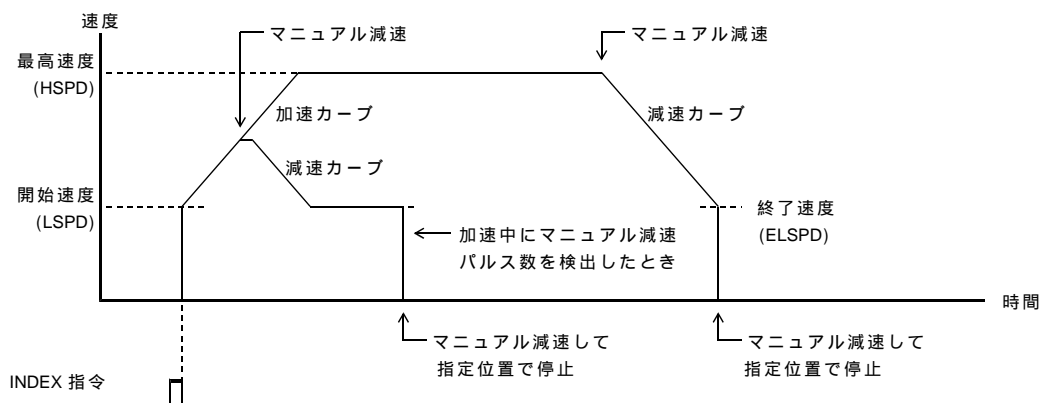

6-1-4. ORIGIN ドライブ

(1) ORIGIN ドライブ仕様

ORIGIN ドライブは、センサを検出する各種ドライブ工程を順次行い、機械原点信号を検出してドライブを終了します。
ORIGIN ドライブは、MCC09 が持っている ORIGIN ドライブを組み合わせて、コントローラが ORIGIN ドライブを実現する機能です。
ORIGIN ドライブには、ORG-0 ~ 5, 10, 11, 12 の 9 種類のドライブ型式があります。

ドライブ型式の特徴

ドライブ 型式	検出する センサ数	検出完了時の センサの状態	ドライブ 工程数	所要時間	精度	CWLM信号の 入力機能	CCWLM信号の 入力機能
ORG-0	1	OFF	2	短	低	+ 方向のLIMIT	- 方向のLIMIT
ORG-1	1	ON	2	短	低	+ 方向のLIMIT	- 方向のLIMIT
ORG-2	1	OFF	4	長	中	+ 方向のLIMIT	- 方向のLIMIT
ORG-3	1	ON	4	長	中	+ 方向のLIMIT	- 方向のLIMIT
ORG-4	2	OFF	4/5	最長	高	+ 方向のLIMIT	- 方向のLIMIT
ORG-5	2	ON	4/5	最長	高	+ 方向のLIMIT	- 方向のLIMIT
ORG-10	2	ON	2	最短	低	+ 方向のLIMIT	- 方向のLIMIT
ORG-11	1	OFF	2	短	低	+ 方向のLIMIT 検出信号	検出信号 - 方向のLIMIT
ORG-12	1	OFF	4	長	中	+ 方向のLIMIT 検出信号	検出信号 - 方向のLIMIT

ORG-0 ~ 5, 10 で検出するセンサ信号は、 $\overline{\text{ORG}}$, $\overline{\text{NORG}}$, \pm ZORG 信号入力を合成した ORG, NORG 検出信号です。
・ NORG 検出信号は、ORIGIN SPEC SET 関数の NORG SIGNAL TYPE で選択します。
・ ORG 検出信号は、ORIGIN SPEC SET 関数の ORG SIGNAL TYPE で選択します。

機械原点近傍アドレスまでの INDEX ドライブ

ORG-0 ~ 5, 11, 12 の各工程では 1 度検出された機械原点アドレスを記憶し、以後の機械原点検出を短時間で行う機能を付加することができます。

初期値は機械原点近傍アドレスまでの INDEX ドライブを行わず、毎回センサ位置を検出する動作になります。
この機械原点近傍アドレスまでの INDEX ドライブを禁止する/禁止しないの設定は、ORIGIN SPEC SET 関数の ORIGIN FLAG DISABLE で設定します。

- ・ ORIGIN ドライブで正常に機械原点が検出されたとき、ORIGIN STATUS の ORIGIN FLAG = 1 になります
- ・ ORIGIN FLAG = 1 の状態で ORIGIN ドライブを実行すると、機械原点近傍アドレスまで INDEX ドライブで移動し、その後に原点検出の工程を行います。
ただし、ORIGIN ドライブの動作仕様の ORIGIN FLAG DISABLE = 1 の場合は、ORIGIN FLAG = 1 であっても、機械原点近傍アドレスまでの INDEX ドライブは行いません。
- ・ ORIGIN FLAG = 0 の状態で ORIGIN ドライブを実行すると、機械原点近傍アドレスまで INDEX ドライブを行わずに、原点検出の工程を行います。
- ・ 機械原点近傍アドレスは、機械原点アドレスに OFFSET パルス数を加算したアドレスです。

記憶される機械原点アドレスは、ORIGIN ドライブのドライブ型式により異なります。
・ ORG-0 ~ 3, 11, 12 の場合は、機械原点検出位置が機械原点アドレスとして記憶されます
・ ORG-4, 5 の場合は、NORG 信号検出位置が機械原点アドレスとして記憶されます

ADDRESS COUNTER PRESET コマンドを実行すると、記憶された機械原点アドレスも更新されます。
このため、物理的な位置はユーザは何も考慮する必要はありません。

ORIGIN FLAG ON 条件

ORIGIN ドライブで正常に機械原点が検出されたとき。

ただし、以下の場合、正常に機械原点が検出されても ORIGIN FLAG = 1 になりません。

- ・アドレスカウンタの最大カウント数を FFFFFFFF 以外に設定している場合
- ・アドレスカウンタがオーバーフローしている場合
- ・ORIGIN ドライブの動作仕様の AUTO DRST ENABLE = 1 の場合

ORIGIN FLAG OFF 条件

- ・コントローラの電源投入時
- ・ORIGIN FLAG RESET 関数実行時
- ・ORIGIN SPEC SET 関数実行時
- ・ORIGIN MARGIN PULSE SET 関数実行時
- ・ORIGIN DELAY SET 関数実行時
- ・ORIGIN ERROR PULSE SET 関数実行時
- ・ORIGIN OFFSET PULSE SET 関数実行時
- ・ORIGIN PRESET PULSE SET 関数実行時
- ・即時停止指令によるドライブ終了時
 - ORIGIN ドライブ中は、ORIGIN STATUS の FSEND = 1
 - ORIGIN ドライブ中以外は、DRIVE STATUS1 PORT の FSEND = 1
- ・LIMIT 減速停止指令または LIMIT 即時停止指令によるドライブ終了時
 - ORIGIN ドライブ中は、ORIGIN STATUS の LSEND = 1
 - ORIGIN ドライブ中以外は、STATUS1 PORT の LSEND = 1
- ・CPP STOP 機能によるドライブ終了時
- ・アドレスカウンタがオーバーフローした時
- ・ORIGIN STATUS の ORIGIN ERROR = 1 で ORIGIN ドライブを終了
- ・前回の ORIGIN ドライブと異なる型式の ORIGIN ドライブを起動した時
- ・ADDRESS COUNTER MAX COUNT SET コマンドを実行した時
- ・機械原点アドレスが ± 2,147,483,647 の範囲を超えた時
- ・SERVO RESET コマンドを実行した時

ORIGIN ドライブの各種ドライブ工程

ORIGIN ドライブには、SCAN 工程、CONSTANT SCAN 工程、1PULSE 送り工程の 3 つの工程があります。

SCAN 工程

加減速ドライブのパラメータで SCAN ドライブを行います。センサ信号を検出すると減速停止します。

CONSTANT SCAN 工程

JSPD 速度で JSPD SCAN ドライブ(一定速ドライブ)を行います。センサ信号を検出すると停止します。

1PULSE 送り工程

PULSE DELAY TIME の間隔で 1 パルスずつ出力します。センサ信号を検出すると停止します。

- ・ORIGIN SPEC SET 関数の PULSE SENSOR TYPE = 0、または AUTO DRST ENABLE = 1 の場合、PULSE DELAY TIME を SPEED 換算して、JSPD SCAN ドライブ(一定速ドライブ)を行います。

例) PULSE DELAY TIME=20ms のとき、50Hz でドライブします。

AUTO DRST ENABLE=1 のとき、PULSE SENSOR TYPE の設定にかかわらず、機械原点検出のエッジを検出して工程を終了します。

- ・ORIGIN SPEC SET 関数の PULSE SENSOR TYPE = 1、且つ AUTO DRST ENABLE = 0 の場合、PULSE DELAY TIME の時間間隔で 1PULSE ドライブを繰り返し行います。

PULSE DELAY TIME は、ORIGIN DELAY SET 関数で設定します。

ORIGIN ドライブの LIMIT 信号について

ORIGIN ドライブでは、CWLM, CCWLM 信号を LIMIT 信号として使用します。
CWLM, CCWLM 信号にはシステムの LIMIT センサ信号を入力してください。

ORIGIN ドライブ(SCAN 工程、CONSTANT SCAN 工程、1PULSE 送り工程)では、
CWLM 信号を + 方向、CCWLM 信号を - 方向の LIMIT 停止信号として検出します。

ORG-11,ORG-12 では、CWLM,CCWLM 信号の一方が機械原点信号になります。
・ ORIGIN ドライブの起動方向が CCW 方向の場合は、CCWLM 信号が機械原点になり、
CWLM 信号は LIMIT 停止信号になります。
・ ORIGIN ドライブの起動方向が CW 方向の場合は、CWLM 信号が機械原点になり、
CCWLM 信号は LIMIT 停止信号になります。

機械原点近傍アドレスまでの INDEX ドライブ、および PRESET ドライブの実行中、CWLM, CCWLM 信号は
以下のように機能します。

- ・ SPEC INITIALIZE2 コマンドで設定されている「CWLM TYPE」と、「CCWLM TYPE」で機能します。
- ・ 入力機能が LIMIT 停止機能の場合は、LIMIT 停止後に ORIGIN ドライブを終了します。

PRESET ドライブ

機械原点検出ドライブが正常終了後、PRESET PULSE 数で設定された位置までドライブを行います。
PRESET PULSE 数は、ORIGIN PRESET PULSE SET 関数で設定します。

ERROR PULSE ERROR 検出機能

CONSTANT SCAN 工程、1PULSE 送り工程実行中に検出信号を検出できずに出力したパルス数がエラー判定
する最大パルス数に達した場合、ORIGIN STATUS の ERROR PULSE ERROR = 1 で ORIGIN ドライブが終了します。
ORIGIN SPEC SET 関数の ERROR PULSE ERROR ENABLE = 1 の場合に有効です。
エラー判定 PULSE 数は、ORIGIN ERROR PULSE SET 関数で設定します。

MARGIN パルス機能

SCAN 工程および CSCAN 工程のときに MARGIN パルスを挿入します。
SCAN 工程では、ORIGIN SPEC SET 関数の SCAN MARGIN ENABLE=1 のときに有効です。

NORG 検出工程および ORIGIN ドライブの最終工程では、MARGIN PULSE を挿入しません。
・ CONSTANT SCAN 工程では、機械原点信号を検出すると進行方向へ MARGIN パルス分の進入を
行ってから停止します。
・ SCAN 工程では機械原点信号を検出し、ドライブを減速停止した後、MARGIN パルス数分の進入を行います。
MARGIN パルスは、MARGIN PULSE SET 関数で設定します。

DELAY TIME

- ・ SCAN 工程、および CSCAN 工程の動作反転時に SCAN DELAY TIME を挿入します。
ORIGIN DELAY SET 関数の SCAN DELAY TIME で設定します。
- ・ SCAN 工程に LIMIT 停止し、反転する場合に LIMIT DELAY TIME を挿入します。
ORIGIN DELAY SET 関数の LIMIT DELAY TIME で設定します。
- ・ 1 パルス送り工程時、PULSE DELAY TIME の時間間隔で 1 パルスずつパルス出力します。
ORIGIN DELAY SET 関数の PULSE DELAY SET 関数で設定します。

ORIGIN ドライブの実行シーケンス

直線加減速ドライブ、または S 字加減速ドライブに必要なパラメータ、CONSTANT SCAN 工程のパルス速度、ORIGIN ドライブパラメータを設定し、ORIGIN ドライブを実行します。

加減速ドライブに必要なパラメータは、以下の工程に適用されます。

- ・機械原点近傍アドレスまでの INDEX ドライブ
- ・PRESET ドライブ
- ・SCAN 工程


ORIGIN ドライブの実行シーケンス



(2) ORG-0 ドライブ型式

ORIGIN ドライブの起動方向が - (CCW)方向の場合


CCW 方向の ORG-0 型式は、ORG 検出信号の CW 側エッジ検出で機械原点を検出します。
ORG 検出信号には、1つのパルス、または - (CCW)側レベル保持のセンサ信号を入力します。
最高速度でセンサを通過したときに、1ms 以上の幅の信号が検出されるようにします。

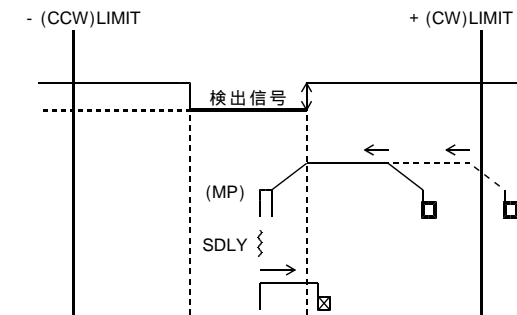

□ 開始位置 (MP): MARGIN パルス挿入
☒ 終了位置 (LE): レベルエラーチェック
SDLY: SCAN DELAY LDLY: LIMIT DELAY

開始位置が CW 側のとき
SCAN 工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で減速停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

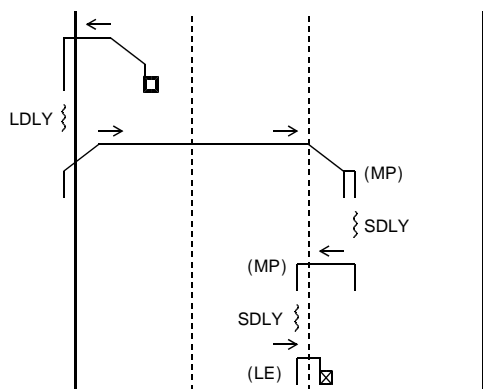


開始位置が CCW 側のとき
SCAN 工程を行います
CCWLM 信号の検出で停止します

LIMIT DELAY TIME を挿入します

SCAN 工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で減速停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

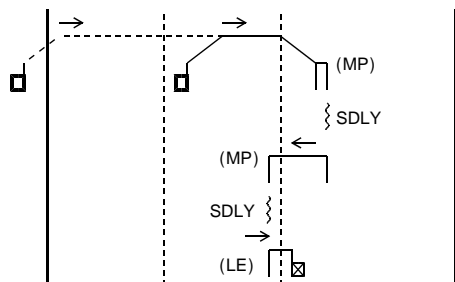


開始位置がセンサ内 / CCW LIMIT 内のとき
SCAN 工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で減速停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

ORIGIN ドライブの起動方向が + (CW) 方向の場合


起動方向が CW 方向の場合は、CCW 方向と対称の動作で、対称方向のエッジを検出します。
CW 方向の ORG-0 型式は、ORG 検出信号の CCW 側エッジ検出で機械原点を検出します。
ORG 検出信号には、1つのパルス、または + (CW)側レベル保持のセンサ信号を入力します。
最高速度でセンサを通過したときに、1ms 以上の幅の信号が検出されるようにします。

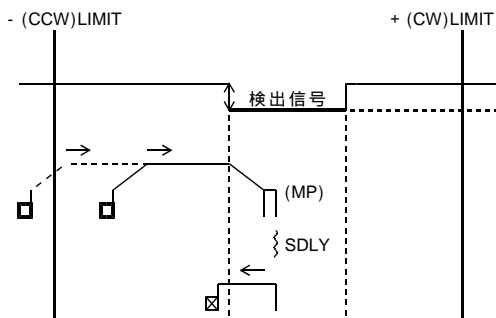

□ 開始位置 (MP): MARGIN パルス挿入
☒ 終了位置 (LE): レベルエラーチェック
SDLY: SCAN DELAY LDLY: LIMIT DELAY

開始位置が CCW 側のとき
SCAN 工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で減速停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で停止します

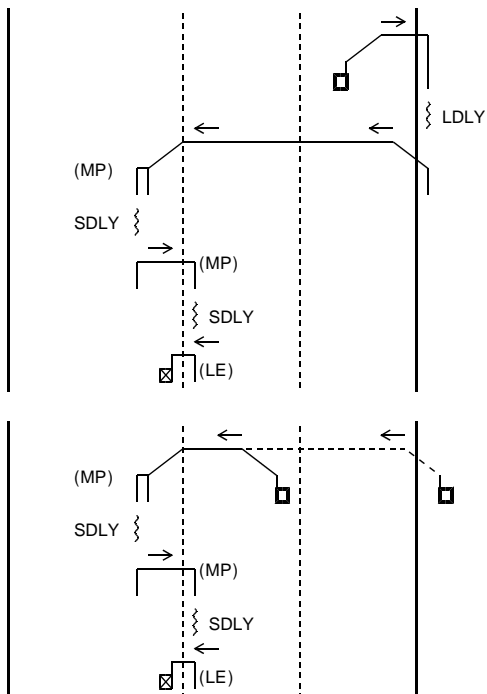

開始位置が CW 側のとき
SCAN 工程を行います
CWLM 信号の検出で停止します
LIMIT DELAY TIME を挿入します

SCAN 工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で減速停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で停止します

開始位置がセンサ内 / CW LIMIT 内のとき
SCAN 工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で減速停止します


SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で停止します

(3) ORG-1 ドライブ型式


ORIGIN ドライブの起動方向が - (CCW)方向の場合

CCW 方向の ORG-1 型式は、ORG 検出信号の CCW 側エッジ検出で機械原点を検出します。
ORG 検出信号には、1 つのパルス、または + (CW)側レベル保持のセンサ信号を入力します。
最高速度でセンサを通過したときに、1ms 以上の幅の信号が検出されるようにします。

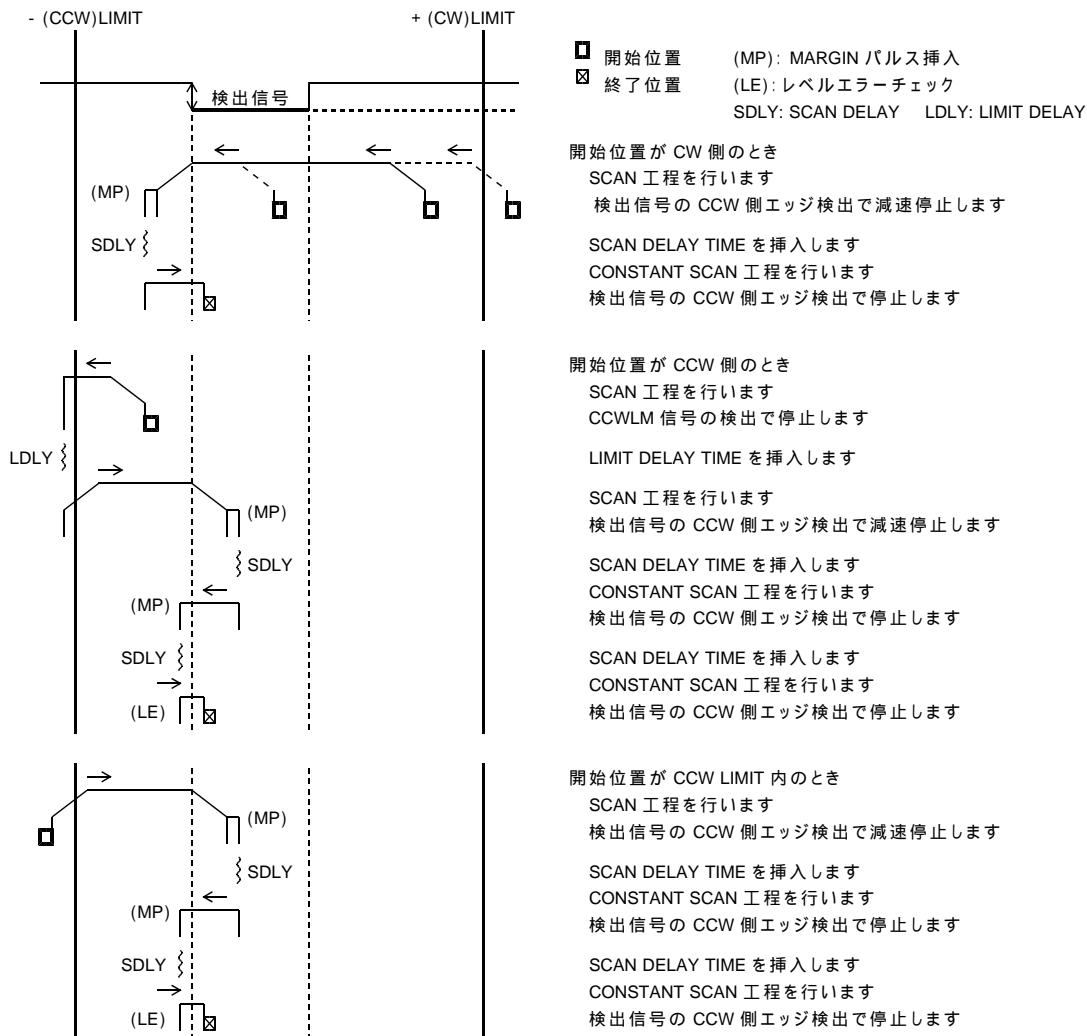

ORIGIN ドライブの起動方向が + (CW)方向の場合


起動方向が CW 方向の場合は、CCW 方向と対称の動作で、対称方向のエッジを検出します。
 CW 方向の ORG-1 型式は、ORG 検出信号の CW 側エッジ検出で機械原点を検出します。
 ORG 検出信号には、1つのパルス、または - (CCW)側レベル保持のセンサ信号を入力します。
 最高速度でセンサを通過したときに、1ms 以上の幅の信号が検出されるようにします。

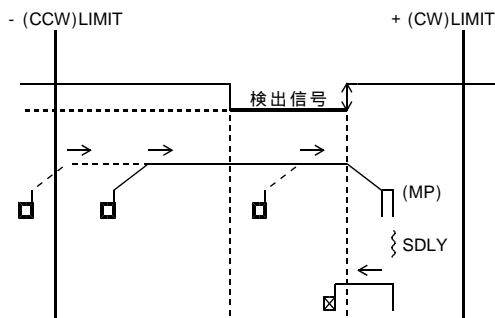


- 開始位置 (MP): MARGIN パルス挿入
 ☒ 終了位置 (LE): レベルエラーチェック
 SDLY: SCAN DELAY LDLY: LIMIT DELAY

開始位置が CCW 側のとき
 SCAN 工程を行います
 検出信号の CW 側エッジ検出で減速停止します

 SCAN DELAY TIME を挿入します
 CONSTANT SCAN 工程を行います
 検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

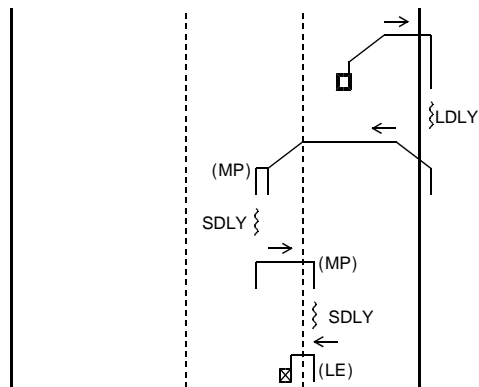

開始位置が CW 側のとき
 SCAN 工程を行います
 CWLM 信号の検出で停止します
 LIMIT DELAY TIME を挿入します
 SCAN 工程を行います
 検出信号の CW 側エッジ検出で減速停止します
 SCAN DELAY TIME を挿入します
 CONSTANT SCAN 工程を行います
 検出信号の CW 側エッジ検出で停止します
 SCAN DELAY TIME を挿入します
 CONSTANT SCAN 工程を行います
 検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

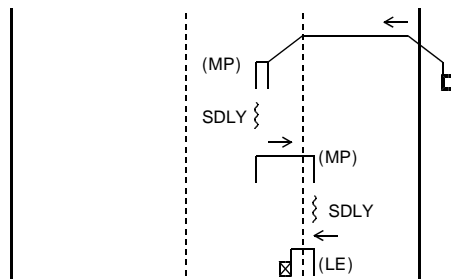


開始位置が CW LIMIT 内のとき
 SCAN 工程を行います
 検出信号の CW 側エッジ検出で減速停止します
 SCAN DELAY TIME を挿入します
 CONSTANT SCAN 工程を行います
 検出信号の CW 側エッジ検出で停止します
 SCAN DELAY TIME を挿入します
 CONSTANT SCAN 工程を行います
 検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

(4) ORG-2 ドライブ型式

ORIGIN ドライブの起動方向を、- (CCW) 方向として説明します。

ORG-2 型式は、ORG-0 型式に 1PULSE 送り工程を付加して精度を高めた型式です。

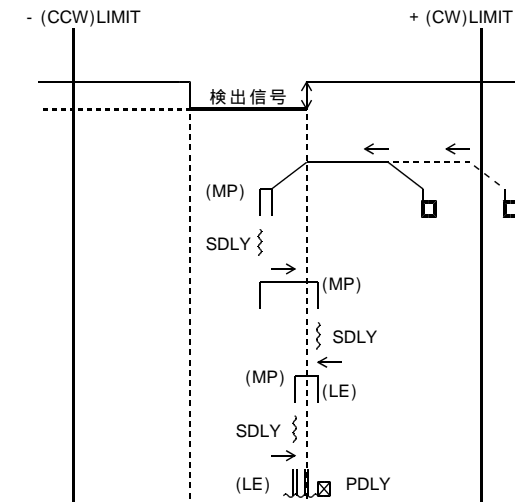


□ 開始位置 (MP): MARGIN パルス挿入
☒ 終了位置 (LE): レベルエラーチェック
SDLY: SCAN DELAY LDLY: LIMIT DELAY
PDLY: PULSE DELAY

開始位置が CW 側のとき
SCAN 工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で減速停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
1PULSE 送り工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

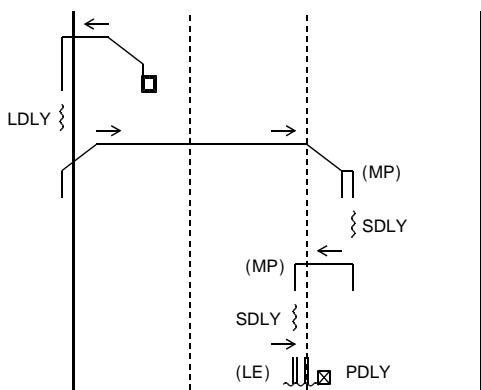


開始位置が CCW 側のとき
SCAN 工程を行います
CCWLM 信号の検出で停止します

LIMIT DELAY TIME を挿入します

SCAN 工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で減速停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
1PULSE 送り工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

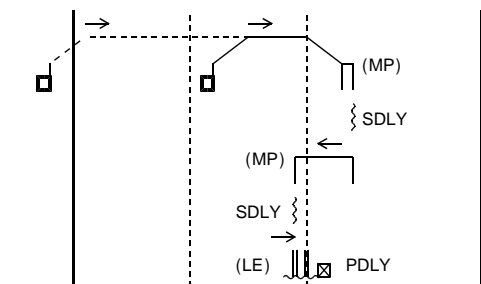

開始位置がセンサ内 / CCW LIMIT 内のとき
SCAN 工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で減速停止します


SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
1PULSE 送り工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

(5) ORG-3 ドライブ型式

ORIGIN ドライブの起動方向を、- (CCW) 方向として説明します。

ORG-3 型式は、ORG-1 型式に 1PULSE 送り工程を付加して精度を高めた型式です。

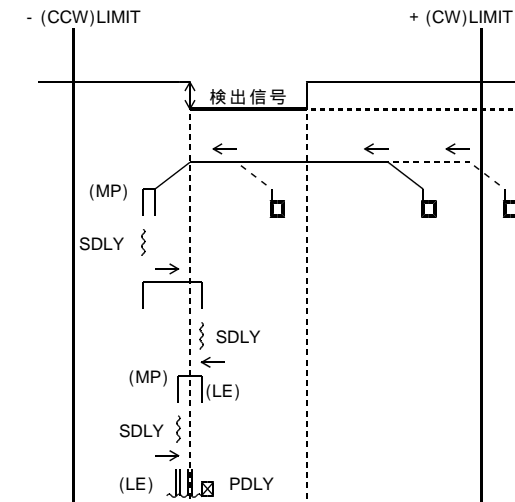


- 開始位置 (MP): MARGIN パルス挿入
- ☒ 終了位置 (LE): レベルエラーチェック
- SDLY: SCAN DELAY LDLY: LIMIT DELAY
- PDLY: PULSE DELAY

開始位置が CW 側のとき
SCAN 工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
1PULSE 送り工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で停止します

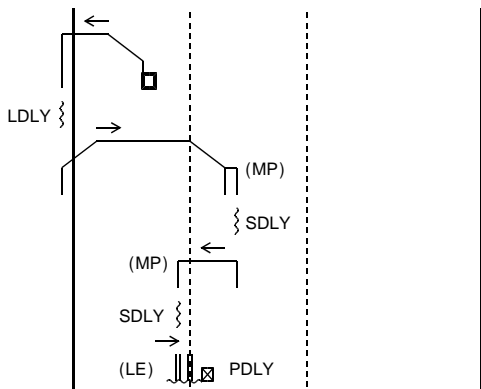


開始位置が CCW 側のとき
SCAN 工程を行います
CCWLM 信号の検出で停止します

LIMIT DELAY TIME を挿入します

SCAN 工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で減速停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
1PULSE 送り工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で停止します

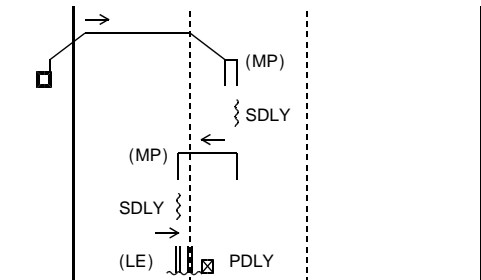

開始位置が CCW LIMIT 内のとき
SCAN 工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で減速停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
1PULSE 送り工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で停止します


(6) ORG-4, ORG-5 ドライブ型式

ORG-4, ORG-5 型式は、NORG 検出信号と ORG 検出信号で機械原点を検出します。
ORG-4, ORG-5 型式は、最初に NEAR ORIGIN 工程を実行します。次に ORIGIN 工程を実行します。

ORG-4、ORG-5 型式の NEAR ORIGIN 工程

ORIGIN ドライブの起動方向を、- (CCW) 方向として説明します。
起動方向が CW 方向の場合は、対称の動作で、対称方向のエッジを検出します。

NORG 検出信号には、1つのパルス、または - (CCW) 側レベル保持のセンサ信号を入力します。
最高速度でセンサを通過したときに、1ms 以上の幅の信号が検出されるようにします。

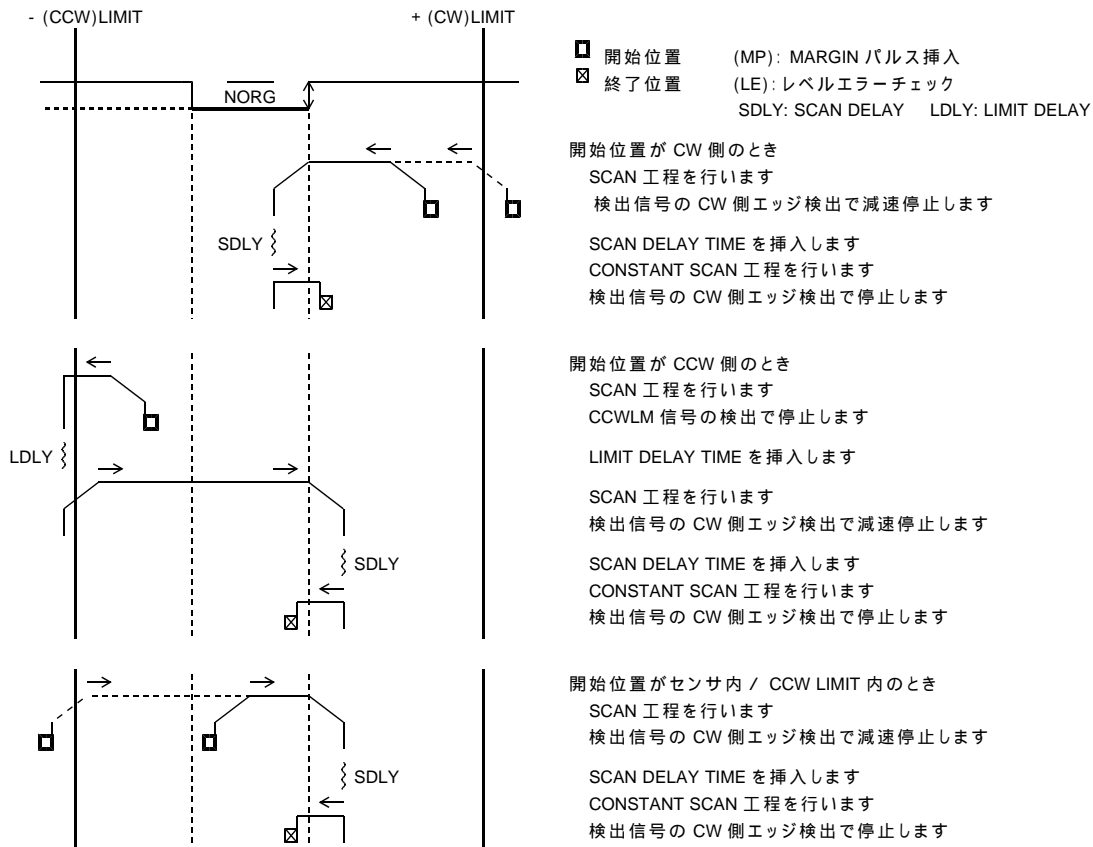


ORG-4 型式の ORIGIN 工程

ORIGIN ドライブの起動方向を、- (CCW) 方向として説明します。

起動方向が CW 方向の場合は、対称の動作で対称方向のエッジを検出します。

ORG 検出信号には、回転軸のスリットなど周期的に信号を発生するセンサ信号を入力します。

CONSTANT SCAN 工程の速度でセンサを通過したときに、1ms 以上の幅の信号が検出されるようにします。

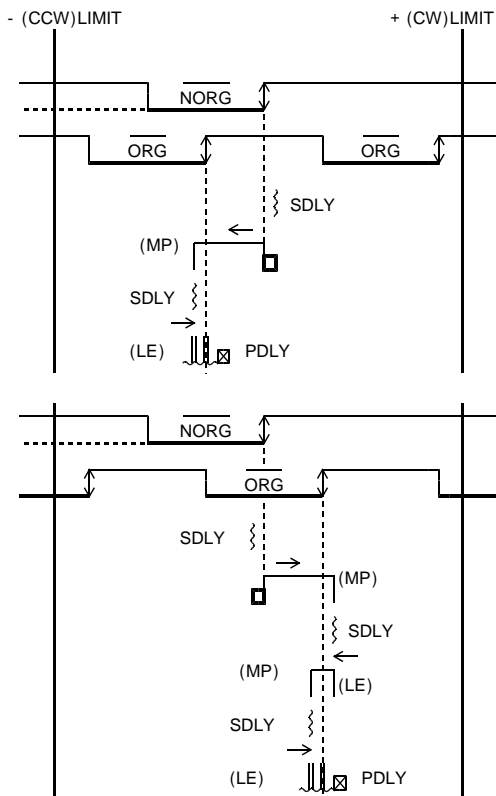

- 開始位置 (MP): MARGIN バルス挿入
- ☒ 終了位置 (LE): レベルエラーチェック
- SDLY: SCAN DELAY LDLY: LIMIT DELAY
- PDLY: PULSE DELAY

NORG 検出時に ORG がハイレベルのとき
SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
1PULSE 送り工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

NORG 検出時に ORG がローレベルのとき
SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
1PULSE 送り工程を行います
検出信号の CW 側エッジ検出で停止します

* 原点センサに検出幅が狭い Z 相を用いる場合、レベルエラーになる場合があります。
このようなときは、ORIGIN SPEC SET 関数の SENSOR ERROR TYPE を
「レベルエラーを無視して次工程に進む」の設定にしてください。


ORG-5 型式の ORIGIN 工程

ORIGIN ドライブの起動方向を、- (CCW) 方向として説明します。

起動方向が CW 方向の場合は、対称の動作で、対称方向のエッジを検出します。

ORG 検出信号には、回転軸のスリットなど周期的に信号を発生するセンサ信号を入力します。

CONSTANT SCAN 工程の速度でセンサを通過したときに、1ms 以上の幅の信号が検出されるようにします。

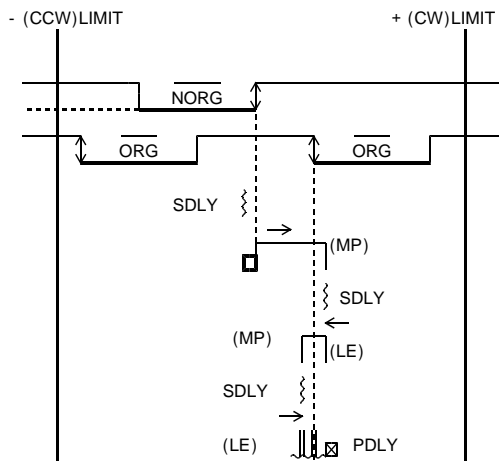


- 開始位置 (MP): MARGIN パルス挿入
- ☒ 終了位置 (LE): レベルエラーチェック
- SDLY: SCAN DELAY LDLY: LIMIT DELAY
- PDLY: PULSE DELAY

NORG 検出時に ORG がハイレベルのとき
SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
1PULSE 送り工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で停止します

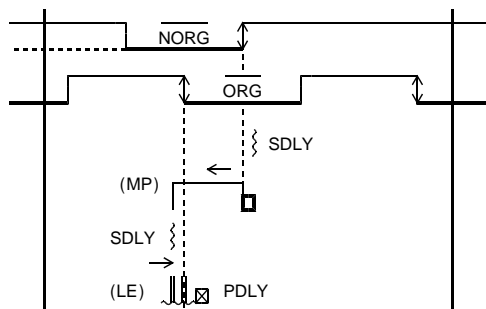


NORG 検出時に ORG がローレベルのとき
SCAN DELAY TIME を挿入します
CONSTANT SCAN 工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で停止します

SCAN DELAY TIME を挿入します
1PULSE 送り工程を行います
検出信号の CCW 側エッジ検出で停止します

* 原点センサに検出幅が狭い Z 相を用いる場合、レベルエラーになる場合があります。
このようなときは、ORIGIN SPEC SET 関数の SENSOR ERROR TYPE を
「レベルエラーを無視して次工程に進む」の設定にしてください。

(7) ORG-10 ドライブ型式

ORIGINドライブの起動方向を、- (CCW)方向として説明します。
起動方向が + (CW)方向の場合は、対称の動作で、対称方向のエッジを検出します。
ORG-10 型式は、NORG 検出信号と ORG 検出信号で機械原点を検出します。
検出信号には、1つのパルス、または - (CCW)側レベル保持のセンサ信号を入力します。
最高速度でセンサを通過したときに、1ms 以上の幅の信号が検出されるようにします。

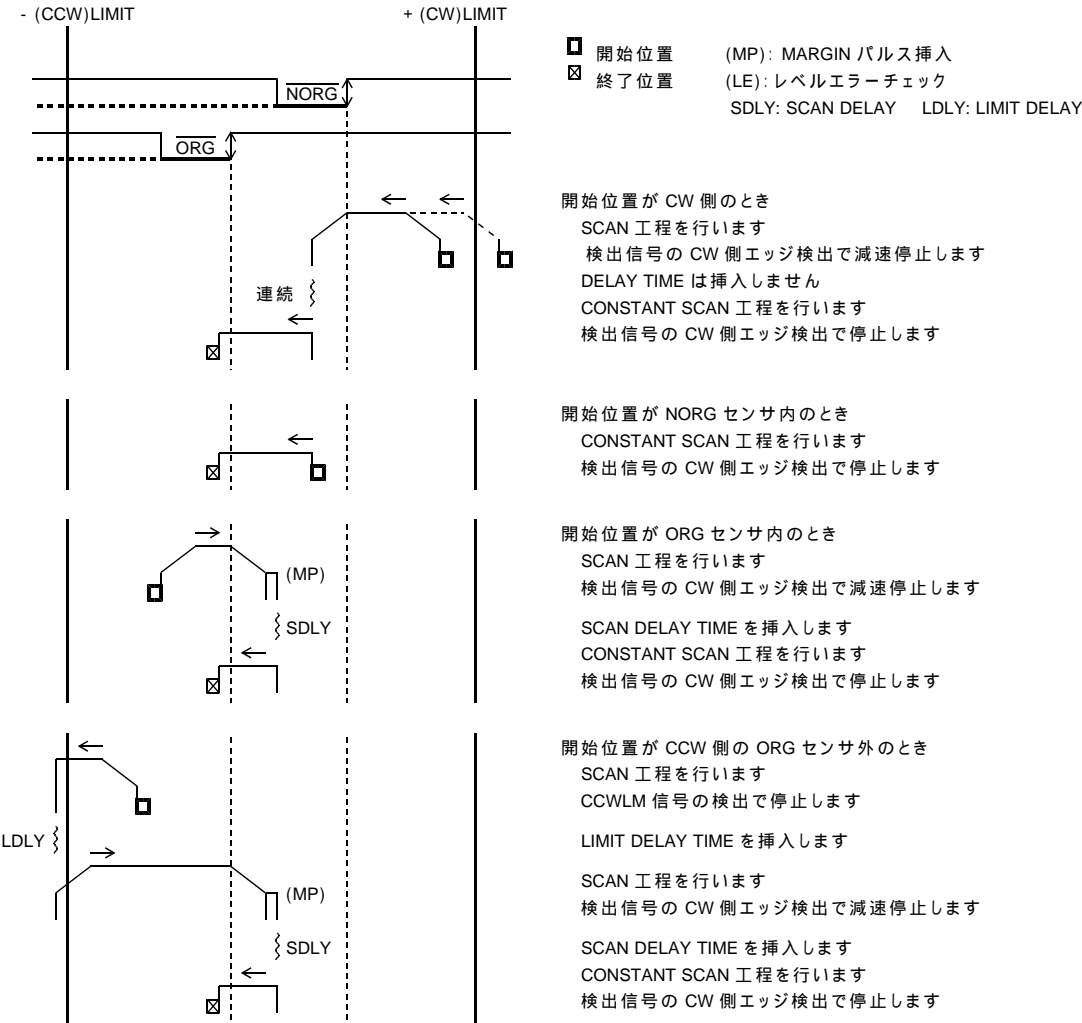


(8) ORG-11 ドライブ型式

⚠ 注意


メカ限界点へぶつかり、メカや加工品などを破損させるおそれがあります。
速度パラメータを変更した場合、停止点が変化するのでメカ限界点までの距離を
確認し直してください。

ORG-11 型式では ORG 検出中での LIMIT 停止は、「減速停止」になります。

起動方向が CCW 方向の場合は、CCWLM 信号の CW 側エッジ検出で機械原点を検出します。
起動方向が CW 方向の場合は、CWLM 信号の CCW 側エッジ検出で機械原点を検出します。
ORIGIN ドライブの起動方向を、-(CCW)方向として説明します。
起動方向が+(CW)方向の場合は、対称の動作で、機械原点を検出します。
CCWLM 信号には、1つのパルス、または -(CCW)側レベル保持のセンサ信号を入力します。
最高速度でセンサを通過したときに、1ms 以上の幅の信号が検出されるようにします。
SCAN 工程では、CCWLM 信号検出後の停止機能は減速停止になります。
CCWLM 信号からシステムの -(CCW)方向の限界までの距離は、減速停止するのに十分な距離にします。

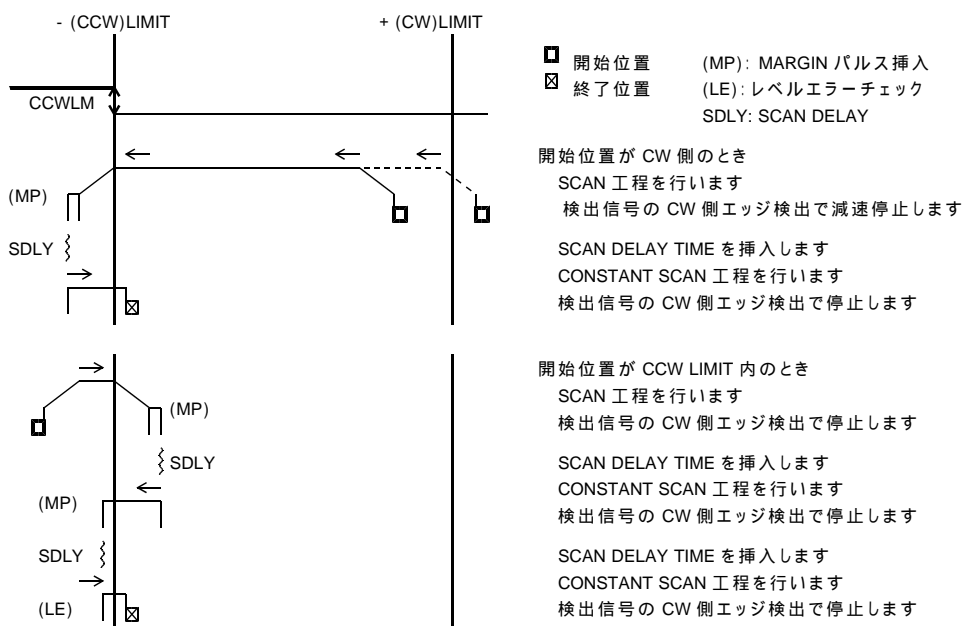

 
(9) ORG-12 ドライブ型式



注意

メカ限界点へぶつかり、メカや加工品などを破損させるおそれがあります。
速度パラメータを変更した場合、停止点が変化するのでメカ限界点までの距離を
確認し直してください。
ORG-12 型式では ORG 検出中での LIMIT 停止は、「減速停止」になります。

起動方向が CCW 方向の場合は、CCWLM 信号の CW 側エッジ検出で機械原点を検出します。
起動方向が CW 方向の場合は、CWLM 信号の CCW 側エッジ検出で機械原点を検出します。
ORIGIN ドライブの起動方向を、-(CCW)方向として説明します。
ORG-12 型式は、ORG-11 型式に 1PULSE 送り工程を付加して精度を高めた型式です。

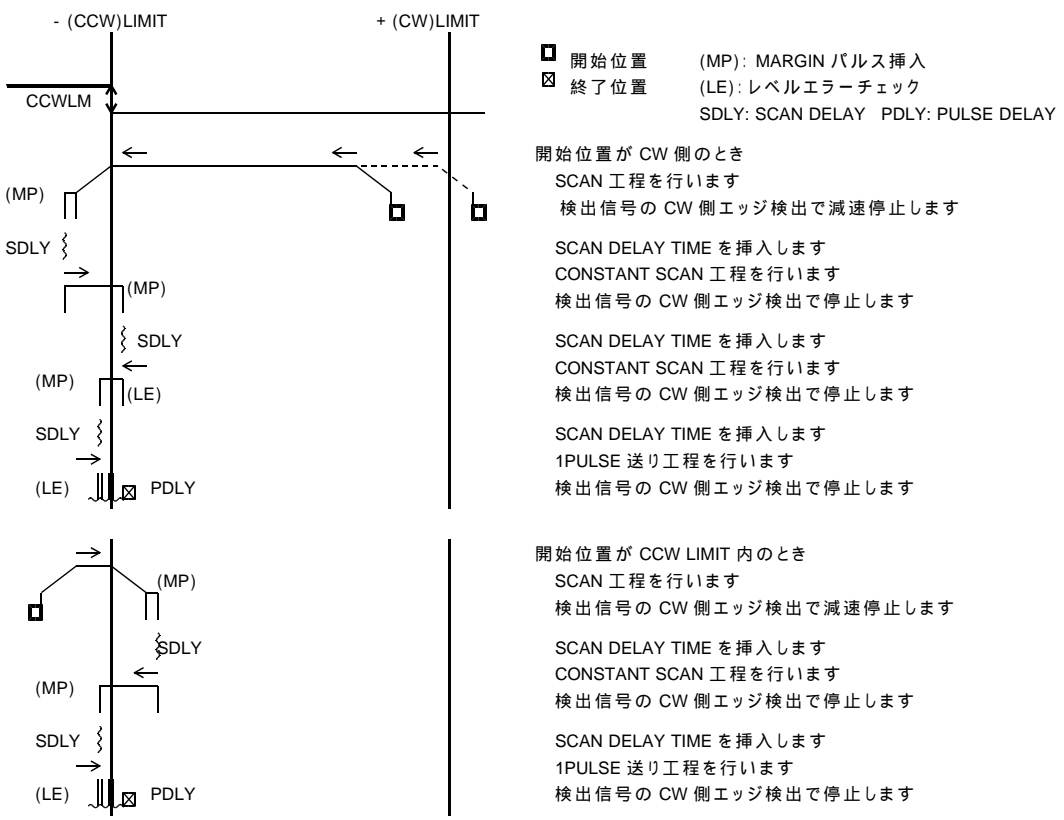

6-1-5. 補間ドライブ

(1) 補間ドライブ仕様

デバイスドライバでは、次の補間ドライブ関数を用意しています。

- ・ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数
- ・ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数
- ・ 円の中心点ゲット関数
- ・ 相対アドレス変換関数

2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数

相対アドレスで指定された目的地まで、任意な 2 軸間で直線補間ドライブを行います。


2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数

相対アドレスで指定された中心点と目的地で、任意な 2 軸間で円弧補間ドライブを行います。

- ・ メイン軸の加減速パラメータで補間ドライブの基本パルスを発生し、発生した基本パルスを補間演算して補間パルスを出力します。

- ・ 2 軸/1 チップの MCC09 を 2 チップ搭載してデジチェーン接続されています。

機種	チップ上の 2 軸	
UC-7660	X 軸と Y 軸	Z 軸と A 軸

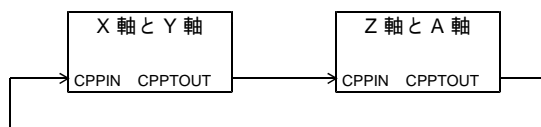

* 1 台のユニット上で、チップ間をまたいだ任意 2 軸の補間ドライブを行う場合は、同時に同じユニット上の他の軸(デジチェーン接続内の他の軸)で補間ドライブを行うことはできません。

* 1 台のコントローラ上で任意多軸(2 軸 ~ 4 軸)の直線補間ドライブを行う場合は、応用機能編をご覧ください。

円の中心点ゲット関数

円の中心点ゲット関数では、通過点、目的地から中心点を演算します。

この関数により通過点と目的地による円弧補間ドライブが容易に実現できます。

相対アドレス変換関数

相対アドレス変換関数では、絶対アドレスから相対アドレスへの変換を行います。


この関数により絶対アドレス指定での補間ドライブが容易に実現できます。

(2) 直線補間ドライブ仕様

相対アドレスで指定された目的地まで、2 軸直線補間ドライブを行います。

- ・指定直線に対する位置誤差は、 $\pm 0.5\text{LSB}$ です。
- ・座標指定できる相対アドレス範囲は、 $-2,147,483,648 \sim +2,147,483,647$ (32 ビット) です。

直線補間ドライブの軌跡(長軸 20:短軸 9 の例)

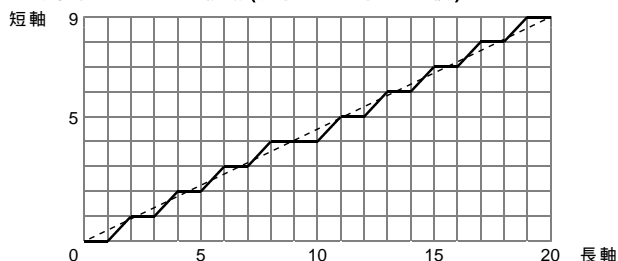

直線補間ドライブの軌跡は、現在位置と目的地を結ぶ直線に沿います。


直線補間 SCAN ドライブの場合は、停止指令を検出するまで目的地の指定方向にパルス出力を続けます。

直線補間 INDEX ドライブの場合は、長軸のパルス数が目的地のパルス数になるとドライブを終了します。

直線補間の長軸と短軸

補間パルス数が大きい方の軸が長軸、小さい方の軸が短軸になります。

任意 2 軸直線補間ドライブの実行シーケンス

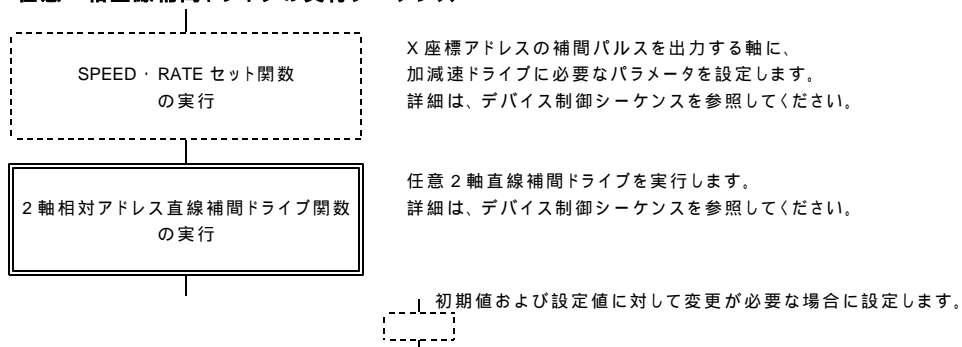


(3) 円弧補間ドライブ仕様

相対アドレスで指定された中心点と目的地で、2 軸円弧補間ドライブを行います。

- ・円弧曲線に対する位置誤差は、 $\pm 1\text{LSB}$ です。
- ・座標指定できる相対アドレス範囲は、 $-8,388,607 \sim 8,388,607$ です。


円弧補間ドライブの軌跡(CCW 回転の例)

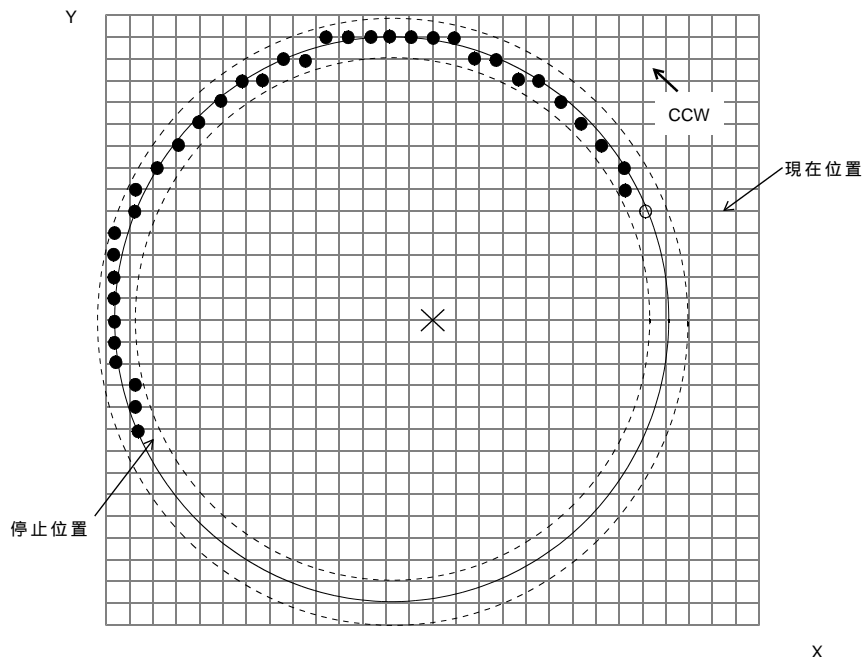


円弧補間ドライブの軌跡は、現在位置と円弧の中心点の距離を半径とした円周に沿います。
目的地が円周上に存在しない場合は、目的地と同じ象限内の短軸が一致した位置でドライブを終了します。

円弧補間の短軸


円弧補間の中心点(0, 0)としたときに補間座標(X, Y)の絶対値が小さい方の軸が短軸になります。

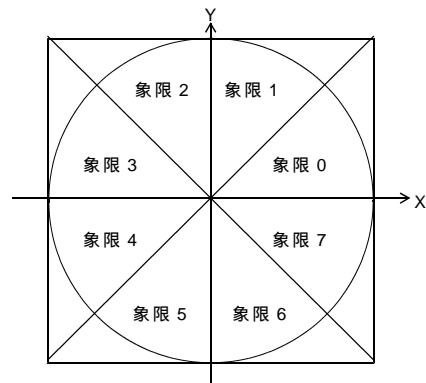

目的地が円周上に存在しない場合は、目的地と同じ象限内の短軸が一致した位置でドライブが終了しますが、目的地を下図の斜線部分に指定した場合は、各斜線部分と円周が接した点(下図の矢印)でドライブが終了します。

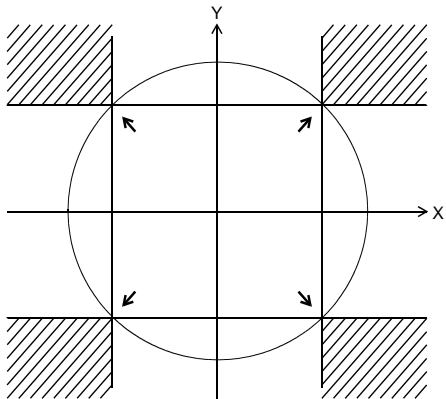

任意 2 軸円弧補間ドライブの実行シーケンス

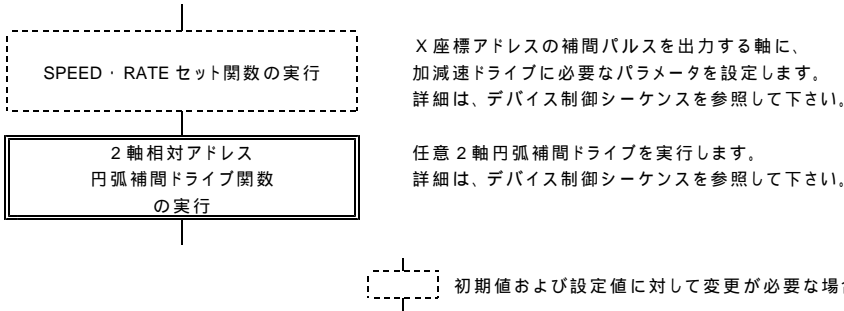


(4) コマンド予約機能使用時の任意 2 軸補間ドライブの制限

2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数、および 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数を実行し、コマンド予約機能を使用した任意 2 軸直線補間・任意 2 軸円弧補間ドライブを行う場合、以下の使用方法に制限があります。

- ・コマンド予約機能の使用を開始するときは、両軸の DRIVE STATUS1 PORT の BUSY=0 および ERROR=0 を確認してください。
- ・補間ドライブ前に、予約コマンドを挿入する場合、補間の基本パルスを出力する軸(速度パラメータを設定する軸)にのみ挿入できます。
- ・コマンド予約機能を使用中は、補間の基本パルスを出力する軸を固定にしてください。

コマンド予約機能を使用した任意 2 軸補間ドライブの実行シーケンス

X 座標の補間パルスを出力する軸を Y 軸、Y 座標の補間パルスを出力する軸を Z 軸とした 2 軸相対アドレス直線補間ドライブの例で、コマンド予約機能を使用した任意 2 軸補間ドライブのシーケンスを示します。

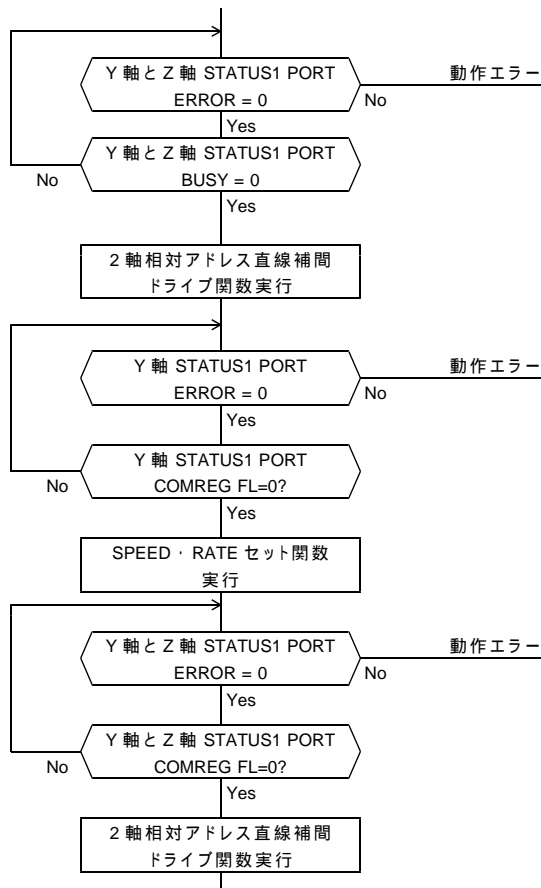

実行する任意補間 2 軸(Y 軸:補間基本パルスと Z 軸:補間パルス)の DRIVE STATUS1 PORT の ERROR = 0 を確認します。

実行する任意補間 2 軸(Y 軸と Z 軸)の DRIVE STATUS1 PORT の BUSY = 0 を確認します。

*コマンド予約機能を実行するときに、両軸の DRIVE STATUS1 PORT の BUSY=0 と ERROR=0 を確認します。

実行する任意補間 2 軸(Y 軸と Z 軸)として、2 軸相対アドレス直線補間ドライブを実行します。

Y 軸(補間基本パルス発生軸)で DRIVE STATUS1 PORT の ERROR = 0 を確認します。

Y 軸(補間基本パルス発生軸)で DRIVE STATUS1 PORT の COMREG FL = 0 を確認し、SPEED・RATE セット関数を実行します。

補間ドライブ前に、コマンド予約機能を挿入する場合、補間基本パルスを出力する軸にのみ予約コマンドが挿入できます。

実行する任意 2 補間軸(Y 軸:補間基本パルスと Z 軸:補間パルス)の DRIVE STATUS1 PORT の ERROR = 0 を確認します。

実行する任意補間 2 軸(Y 軸と Z 軸)の DRIVE STATUS1 PORT の COMREG FL = 0 を確認します。

実行する任意補間 2 軸(Y 軸と Z 軸)として、2 軸相対アドレス直線補間ドライブを実行します。


*コマンド予約機能を使用中は、補間基本パルスを出力する軸と補間パルスを出力する軸を固定します。

(5) 線速一定制御

補間ドライブする2軸の合成速度を一定にする制御です。
コマンド実行軸が発生する補間ドライブの基本パルスを線速一定制御します。
コマンド実行軸に設定された速度が合成速度に反映されます。
2軸同時にパルス出力したときに、次の基本パルスの出力周期を1.414倍にします。

線速一定の補間パルス出力(2軸直線補間ドライブの例)


ON 周期の幅はそのまま、OFF 周期の幅が長くなります。

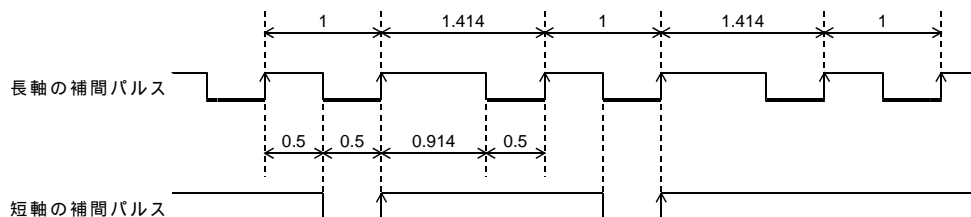

- ・直線補間ドライブでは、コマンド実行軸の長軸と短軸の2軸間で、線速一定制御します。
- ・円弧補間ドライブでは、X座標軸とY座標軸の2軸間で、線速一定制御します。
- ・線速一定制御は各補間ドライブの関数を実行するときに設定します。


直線補間ドライブの軌跡(長軸 10:短軸 10 の例)

<線速一定制御なしのとき>

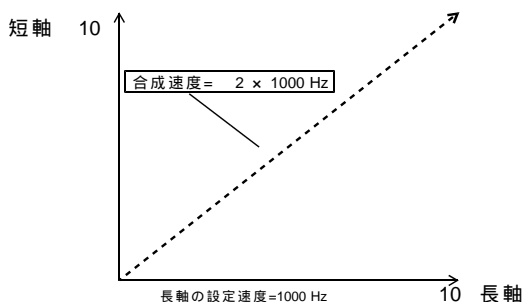


長軸の速度を一定速の 1000Hz とすると、
2軸直線補間で描かれる軌跡の合成速度は
 $2 \times 1000\text{Hz}$ でドライブします。

<線速一定制御ありのとき>

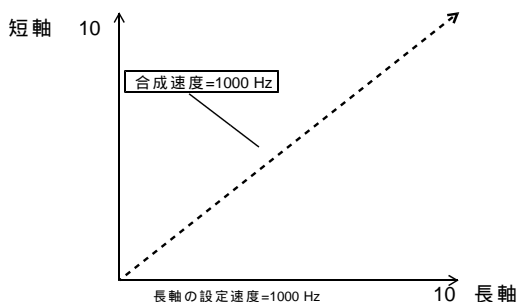

コマンド実行軸の速度を一定速の 1000Hz として
線速一定制御を設定すると、2軸直線補間で
描かれる軌跡の合成速度が 1000Hz となるように
ドライブします。

線速一定で加減速ドライブを行うと、減速後の終了速度でのドライブが長くなります。

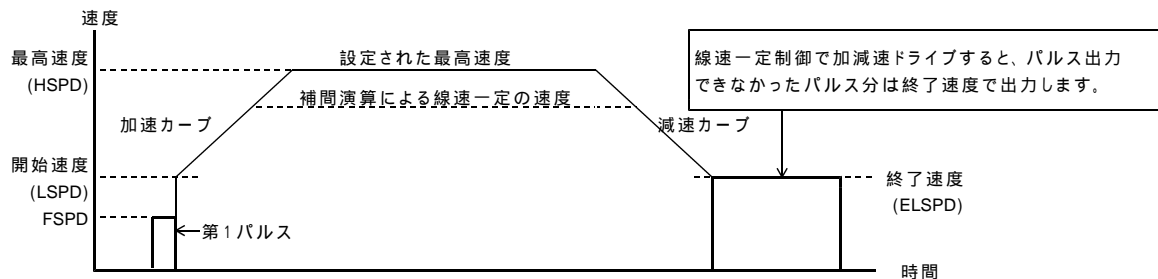

6-1-6. パルス出力停止機能

パルス出力停止機能は、実行中のドライブを終了させる機能です。

パルス出力停止機能には、減速停止機能、即時停止機能、LIMIT 停止機能があります。

ドライブパルス出力がアクティブレベルを出力中に停止指令を検出した場合は、出力中のドライブパルスのアクティブ幅を確保した後にパルス出力を終了します。

ORIGIN ドライブ中の停止機能には、以下の制限があります。

- ・ LIMIT 信号(CWLM, CCWLM)による即時停止
- ・ センサ信号(SS0)による減速停止、および即時停止
- ・ DEND 信号による減速停止、および即時停止
- ・ 各種カウンタのコンパレータの一致による減速停止、および即時停止

(1) 減速停止機能

減速停止機能には、以下の減速停止指令があります。

- ・ SLOW STOP コマンド
- ・ 入力機能を減速停止に設定した SS0, DEND, DALM 信号
- ・ 停止機能を減速停止に設定した各種カウンタのコンパレータ出力

DRIVE STATUS1 PORT の STBY = 1 または DRIVE = 1 のときに有効になる停止機能です。

減速停止指令のアクティブを検出すると、実行中のドライブパルス出力を終了速度まで減速してから、パルス出力を停止後にドライブを終了します。

- ・ STBY = 1 のときに検出した場合は、パルス出力なしでドライブを終了します。
- ・ 基本パルスを発生しない軸の補間ドライブ実行中に検出した場合は、減速なしで停止します。

減速停止指令の検出と同時に、DRIVE STATUS1 PORT の SSEND = 1 にします。

(2) 即時停止機能

即時停止機能には、以下の即時停止指令があります。

- ・ FAST STOP コマンド
- ・ FSSTOP 信号入力による即時停止
- ・ 入力機能を即時停止に設定した SS0, DEND, DALM 信号
- ・ 入力機能を即時停止に設定した CWLM, CCWLM 信号
- ・ 停止機能を即時停止に設定した各種カウンタのコンパレータ出力

DRIVE STATUS1 PORT の BUSY = 1 のときに有効になる停止機能です。

即時停止指令を検出すると、BUSY = 0 になるまで、即時停止機能のアクティブを維持します。

- ・ 即時停止機能がアクティブでも、データ設定コマンドの処理は正常に実行します。

即時停止指令を検出すると、実行中のドライブを強制終了します。

- ・ DEND BUSY = 1 で検出した場合は、DEND 信号の<サーボ対応>を中止して、DEND BUSY = 0 にします。
- ・ DRST 信号の<サーボ対応>実行中は BUSY = 1 です。<サーボ対応>終了後に BUSY = 0 にします。
- ・ ORIGIN 停止機能の AUTO DRST 出力中に検出した場合は、DRST 信号の<サーボ対応>も実行します。DRST 出力終了後に BUSY = 0 にします。この場合の DRST 出力はリトリガ出力になります。
- ・ EXT PULSE = 1 で検出した場合は、ドライブの強制終了後も BUSY = 1 のままです。EXT PULSE = 1 の場合は、EXT PULSE = 0 にすると、BUSY = 0 になります。

即時停止指令の検出と同時に、DRIVE STATUS1 PORT の FSEND = 1 にします。

(3) LIMIT 停止機能

LIMIT 停止機能は、方向別のドライブパルス出力停止機能です。

LIMIT 停止機能には、LIMIT 減速停止機能と LIMIT 即時停止機能があります。

LIMIT 停止機能は、SPEC INITIALIZE2 コマンドで設定します。

- + 方向の LIMIT 停止機能 (CWLM 信号、各種カウンタの COMP2)
- + 方向の LIMIT 停止指令を検出すると、+ 方向のドライブを減速停止または即時停止します。
- 方向のドライブでは、+ 方向の LIMIT 停止指令は無効です。

- 方向の LIMIT 停止機能 (CCWLM 信号、各種カウンタの COMP3)
- 方向の LIMIT 停止指令を検出すると、- 方向のドライブを減速停止または即時停止します。
- + 方向のドライブでは、- 方向の LIMIT 停止指令は無効です。

LIMIT 減速停止機能

LIMIT 減速停止機能には、以下の LIMIT 減速停止指令があります。

- ・入力機能を LIMIT 減速停止に設定した CWLM, CCWLM 信号
- ・停止機能を LIMIT 減速停止に設定した各種カウンタのコンパレータ出力

DRIVE STATUS1 PORT の STBY = 1 または DRIVE = 1 のときに有効になる停止機能です。
DRIVE STATUS1 PORT の EXTPULSE = 1 の場合は、DRIVE = 1 のときに有効になります。
DRIVE STATUS2 PORT の DEND BUSY = 1 のときには、LIMIT 停止指令の検出のみ行います。

LIMIT 減速停止指令を検出すると、実行中のドライブパルス出力を終了速度まで減速してから、ドライブパルス出力を停止します。パルス出力停止後にドライブを終了します。

- ・ STBY = 1 のときに検出した場合は、パルス出力なしでドライブを終了します。
- ・ DEND BUSY = 1 で検出した場合は、LSEND = 1 になりますが、DEND BUSY = 1 は継続します。
- ・基本パルスを発生しない軸の補間ドライブ実行中に検出した場合は、減速なしで停止します。

LIMIT 減速停止指令の検出と同時に、DRIVE STATUS1 PORT の LSEND = 1 にします。

LIMIT 即時停止機能

LIMIT 即時停止機能には、以下の LIMIT 即時停止指令があります。

- ・入力機能を LIMIT 即時停止に設定した CWLM, CCWLM 信号
- ・停止機能を LIMIT 即時停止に設定した各種カウンタのコンパレータ出力

DRIVE STATUS1 PORT の STBY = 1 または DRIVE = 1 のときに有効になる停止機能です。
DRIVE STATUS1 PORT の EXTPULSE = 1 の場合は、DRIVE = 1 のときに有効になります。
DRIVE STATUS2 PORT の DEND BUSY = 1 のときには、LIMIT 停止指令の検出のみ行います。

LIMIT 即時停止指令を検出すると、実行中のドライブを強制終了します。

- ・ STBY = 1 のときに検出した場合は、パルス出力なしでドライブを終了します。
- ・ DEND BUSY = 1 で検出した場合は、LSEND = 1 になりますが、DEND BUSY = 1 は継続します。
- ・ DEND 信号または DRST 信号の<サーボ対応>実行中は BUSY = 1 にします。
- ・ EXT PULSE = 1 で検出した場合は、ドライブの強制終了後も BUSY = 1 のままです。
DEND BUSY = 0 の場合は、LIMIT 停止方向と逆方向のパルス出力ができます。

LIMIT 即時停止指令の検出と同時に、DRIVE STATUS1 PORT の LSEND = 1 にします。

6-1-7. MCC09 エラー機能

- DRIVE STATUS1 PORT の ERROR フラグには、15 個の ERROR STATUS を OR (論理和) で出力します。
- ・ ERROR STATUS は、エラーの発生を検出して、"1" になります。
 - ・ ERROR STATUS は、ERROR STATUS READ コマンドで読み出しできます。
 - ・ ERROR STATUS は、動作エラークリア関数でクリアします。
 - ・ ERROR に出力する ERROR STATUS は、ERROR STATUS MASK コマンドで個別にマスクできます。

DRIVE STATUS1 PORT の ERROR = 1 になると、以下のコマンドの書き込みを無効にします。
DRIVE STATUS1 PORT の ERROR = 0 にクリアすると、コマンドの書き込みを有効にします。


- ・ 汎用コマンド
- ・ SPEED CHANGE コマンド(応用機能)
- ・ INDEX CHANGE コマンド(応用機能)

- ドライブ中に DRIVE STATUS1 PORT の ERROR = 1 を検出した場合は、以下のようになります。
- ・ STBY = 1 のときに ERROR = 1 を検出した場合は、パルス出力なしでドライブを終了します。
 - ・ ドライブ実行中に停止要因の ERROR = 1 を検出した場合は、停止要因の停止機能で停止します。
 - ・ ドライブ実行中に停止要因以外の ERROR = 1 を検出した場合は、減速停止します。
 - ・ コマンド予約機能(応用機能)によりコマンドを予約している状態で ERROR フラグ=1 になると、予約コマンドを全てクリアしてインターロック状態になります。
 - ・ ERROR フラグ=1 の間は COMREG FL=1, COMREG EP=1 になります。

ERROR STATUS

ERROR STATUS	エラー内容
COMMAND ERROR	未定義の汎用コマンドを実行した。
FSSTOP ERROR	即時停止指令の入力を検出した。
SLSTOP ERROR	減速停止指令の入力を検出した。
ORIGIN ERROR	ORG エッジ信号の停止機能が働かないまま、パルス出力が終了した。
DOWN PULSE ERROR	INDEX ドライブの加速/減速中に減速パルス数の減速開始を検出した。
INDEX ERROR	INDEX ドライブのエラーを検出した。
CPP STOP ERROR	補間ドライブのメイン軸の CPP STOP 機能でドライブを終了した。
EXT PULSE ERROR	外部パルス出力機能を実行中に正常な外部パルス出力ができなかった。
FSEND ERROR	BUSY = 1 のときに、DRIVE STATUS1 PORT の FSEND = 1 を検出した。
LSEND ERROR	BUSY = 1 のときに、DRIVE STATUS1 PORT の LSEND = 1 を検出した。
SSEND ERROR	BUSY = 1 のときに、DRIVE STATUS1 PORT の SSEND = 1 を検出した。
ORGEND ERROR	BUSY = 1 のときに、DRIVE STATUS2 PORT の ORGEND = 1 を検出した。
ADDRESS OVFL ERROR	BUSY = 1 のときに、DRIVE STATUS4 PORT の ADDRESS OVFL = 1 を検出した。
DALM ERROR	DRIVE STATUS2 PORT の DALM = 1 を検出した。
DRST ERROR	DRIVE STATUS2 PORT の DRST = 1 を検出した。
-	-

エラー発生要因と ERROR 出力の構成

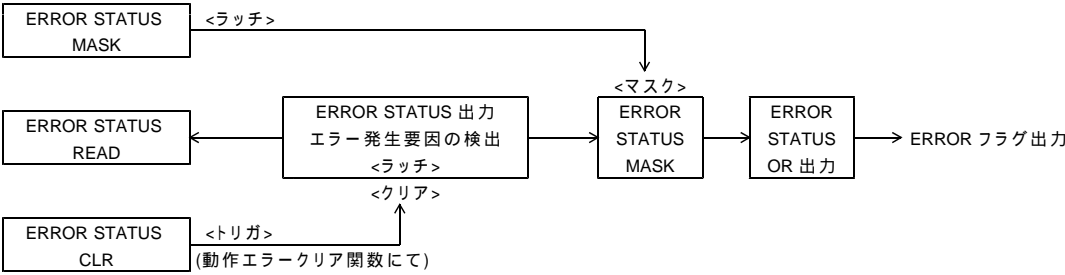

6-1-8. 読み出し機能

(1) ステータス読み出し

これらの STATUS PORT の読み出しは、3-7.章の制限事項を除き、常時可能です。

DRIVE STATUS1 PORT

ドライブコントロールの現在の状態を表示する PORT です。
DRIVE STATUS1 PORT 読み出し関数で読み出します。

DRIVE STATUS2 PORT

外部入出力信号の状態を表示する PORT です。
DRIVE STATUS2 PORT 読み出し関数で読み出します。

DRIVE STATUS3 PORT

割り込み要求出力とステータス信号の状態を表示する PORT です。
DRIVE STATUS3 PORT 読み出し関数で読み出します。

DRIVE STATUS4 PORT

カウンタのコンパレータ出力状態とオーバーフローを表示する PORT です。
DRIVE STATUS4 PORT 読み出し関数で読み出します。

DRIVE STATUS5 PORT

入力信号とドライブ CHANGE 指令の現在の状態を表示する PORT です。
DRIVE STATUS5 PORT 読み出し関数で読み出します。

DRIVE STATUS バッファ

上記 DRIVE STATUS1 PORT から DRIVE STATUS5 PORT までと ORIGIN STATUS を一括で読み出すことができます。
DRIVE STATUS バッファ読み出し関数で読み出します。

NOP データの読み出し

NO OPERATION コマンドで設定した任意なデータを読み出すことができます。
NOP DATA PORT 読み出し関数で読み出します。

(2) 各データの読み出し

これらデータの読み出しは、3-7.章の制限事項を除き、常時可能です。

以降の読み出しは、下記の関数にて、コマンドの書き込みと、データの読み出しを一括で処理することができます。
これらの関数は、コマンドの書き込みからデータの読み出しまで、関数内で排他処理されています。
マルチスレッドプログラミングのように、複数のスレッドで処理される場合は、この関数によって読み出しすることを推奨します。

- ・ユニット単位 ... ユニット DRIVE COMMAND 書き込み / 読み出し関数
- ・デバイス単位 ... DRIVE COMMAND 32 ビット書き込み / 読み出し関数
DRIVE COMMAND PORT 書き込み / 読み出し関数

設定データの読み出し

SET DATA READ コマンドを実行すると、MCC09 に設定したデータが読み出せます。

出力中のドライブ速度の読み出し

MCC SPEED READ コマンドを実行すると、MCC09 に現在出力中のドライブパルス速度が読み出せます。
読み出されたデータは、「1 Hz 単位のドライブパルス速度」です。

エラーステータスの読み出し

ERROR STATUS READ コマンドを実行すると、MCC09 で発生しているエラーの状態が読み出せます。


カウントデータの読み出し

各カウンタ READ コマンドを実行すると、MCC09 の現在のカウンタデータが読み出せます。
ADDRESS COUNTER READ コマンドを実行すると、アドレスカウンタのカウントデータが読み出せます。
PULSE COUNTER READ コマンドを実行すると、パルスカウンタのカウントデータが読み出せます。
DFL COUNTER READ コマンドを実行すると、パルス偏差カウンタのカウントデータが読み出せます。

6-2.カウンタ仕様


(1) エンコーダパルス入力方式

EA, EB 信号に外部パルス信号を入力して各カウンタでカウントできます。
カウント方法はカウンタ毎に以下の 4 種類の中から選択できます。

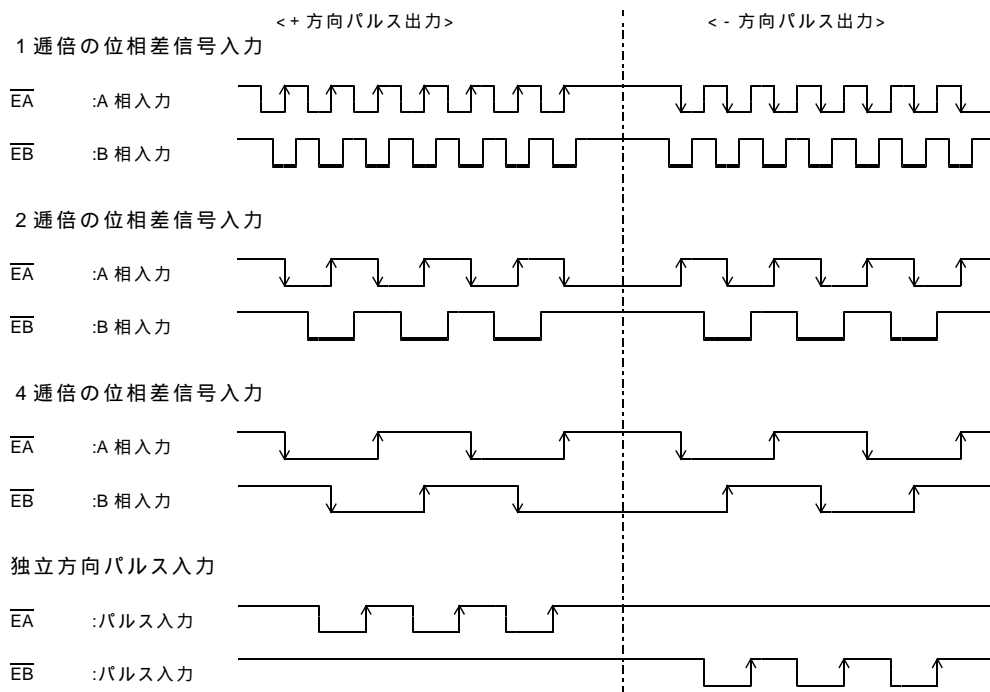

- ・矢印は入力パルスのカウントエッジです。
- ・各カウンタのパルスカウント方法は各 COUNTER INITIALIZE1 コマンドで行います。

[位相差信号入力タイミング]

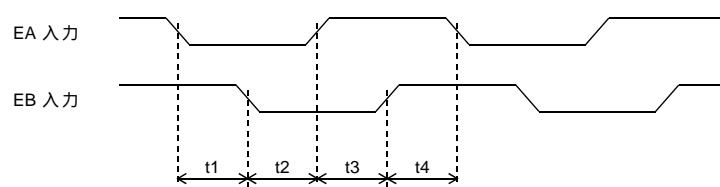

・アドレスカウンタの場合

2 通倍のとき $t1, t2, t3, t4 > 50 \text{ ns}$
 $t1 + t2 \quad 200 \text{ ns}$
 $t3 + t4 \quad 200 \text{ ns}$


4 通倍のとき $t1, t2, t3, t4 \quad 200 \text{ ns}$

・その他のカウンタの場合

$t1, t2, t3, t4 > 50 \text{ ns}$

[独立方向パルス入力タイミング]

独立方向の外部パルス信号は、負論理パルスとしてカウントします。

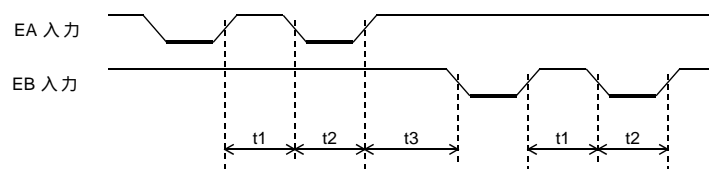

・アドレスカウンタの場合

$t1, t2, t3 > 50 \text{ ns}$
 $t1+t2 \quad 200 \text{ ns}$

・その他のカウンタの場合

$t1, t2, t3 > 50 \text{ ns}$

COUNTER INITIALIZE1 コマンドの EXT COUNT DIRECTION = 0 のときのカウント方向です。

(2) 外部パルス出力機能

アドレスカウンタのカウンtpルスを「外部パルス信号」に設定すると、CWP, CCWP 端子から、外部パルス信号のカウンtpタイミングをパルス出力します。カウンtpルスを「自軸のパルス」に設定すると、外部パルス信号の出力を終了します。

外部パルス出力は、ADDRESS COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。

- ・ COUNT PULSE SEL で、出力する外部パルスを選択します。
- ・ EXT COUNT TYPE で、出力する外部パルスのカウンtp方法を選択します。
- ・ EXT COUNT DIRECTION で、出力する外部パルスの出力方向を選択します。
- ・ EXT PULSE TYPE で、出力する外部パルスのアクティブ幅を選択します。

EXT PULSE TYPE で選択したアクティブ幅の2倍の時間内に、次の外部パルスのカウンtpタイミングが入力した場合は、正常なパルス出力ができません。この場合は、ERROR STATUS の EXT PULSE ERROR = 1 にします。


LIMIT 停止指令を検出すると、検出方向の外部パルス出力を停止して、STBY 状態にします。減速停止指令、即時停止指令、ORGEND = 1 または ERROR = 1 を検出すると、外部パルス出力を停止して、外部パルス出力機能を無効状態にします。

DRIVE STATUS1 PORT の EXT PULSE = 1 でも、コマンド予約機能、同期スタート機能、DEND, DRST 信号のサーボ対応機能が有効です。また、DRIVE STATUS1, 2 PORT の以下のフラグも有効です。

- ・ BUSY、STBY、DRIVE、DRVEND、ERROR、LSEND、SSEND、FSEND、PAUSE、COMREG EP、COMREG FL、ORGEND、DEND BUSY


<入力パルス>

2 通倍の位相差信号入力

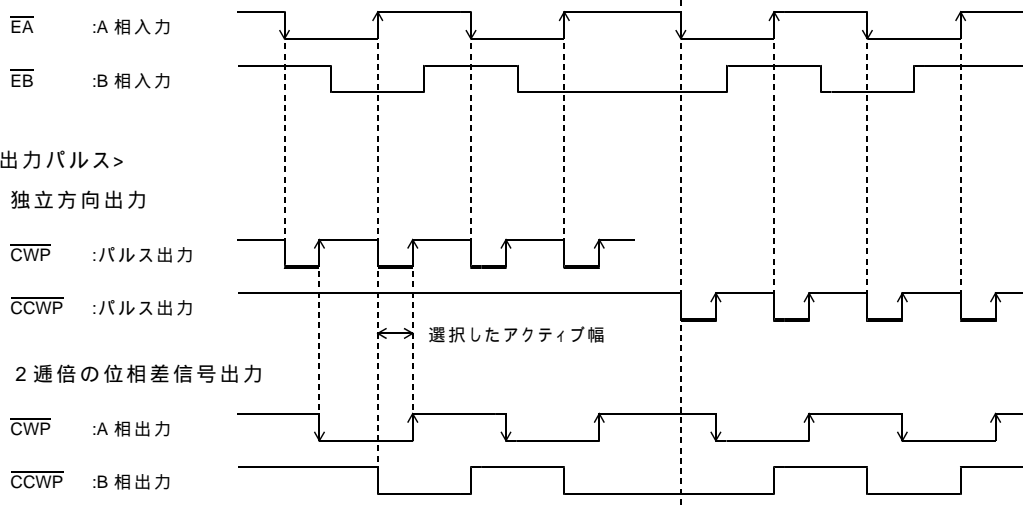

<出力パルス>

独立方向出力

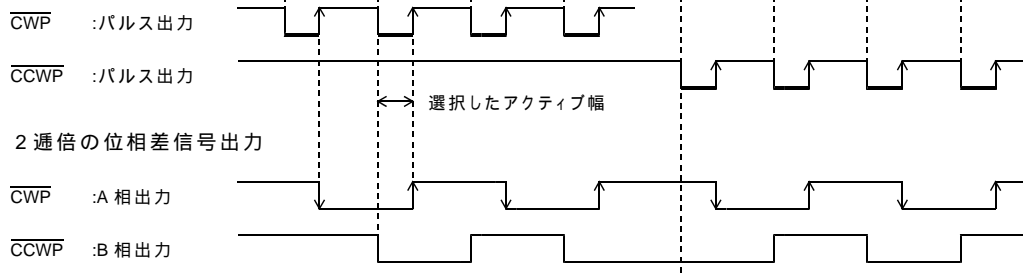

- ・ 方向指定出力の場合は、カウンtpタイミングの入力でパルスの出力方向が確定するため、方向出力信号の変化とアクティブ幅の立ち下がりエッジ出力が同時になります。

- ・ 2 通倍の位相差信号出力の場合は、EXT PULSE TYPE で選択したアクティブ幅が、出力信号の位相差になります。

外部パルス出力中のステータスと停止機能

外部パルス出力がアクティブレベルを出力中に、外部パルス出力の停止要因を検出した場合は、出力中のパルスのアクティブ幅を確保した後にパルス出力を停止します。

外部パルス出力中のステータスフラグは、以下のように変化します。

外部パルス出力の開始と終了

- ・ EXT PULSE = 0、BUSY = 0、ERROR = 0 のときに、COUNT PULSE SEL の「01, 10, 11」(他軸の発生パルス、外部パルス信号)設定を検出すると、EXT PULSE = 1、BUSY = 1、STBY = 1、DRIVE = 0 になります。
- ・ EXT PULSE = 0、BUSY = 1 のときに、COUNT PULSE SEL を「01, 10, 11」に設定すると、現在の BUSY = 1 状態終了後に、EXT PULSE = 1、BUSY = 1 になります。
- ・ EXT PULSE = 1、STBY = 1 の状態は、出力する外部パルス信号の入力待ちの状態です。
- ・ 出力する外部パルス信号を検出すると、外部パルス出力を開始して、EXT PULSE = 1、BUSY = 1、STBY = 0、DRIVE = 1 になります。EXT PULSE = 1、DRIVE = 1 の状態は、外部パルス出力中の状態です。
- ・ EXT PULSE = 1 のときに、COUNT PULSE SEL の「00」(自軸の発生パルス)設定を検出すると、EXT PULSE = 0、BUSY = 0 になります。EXT PULSE = 0、BUSY = 0 の状態は、外部パルス出力を終了した状態です。
- ・ STBY = 1 または DRIVE = 1 のときに COUNT PULSE SEL の「00」を検出した場合は、DEND 信号の<サーボ対応>も実行します。<サーボ対応>実行中は、EXT PULSE = 1 です。

LIMIT 停止機能による外部パルス出力の停止

- ・ EXT PULSE = 1 のときに、LIMIT 停止指令を検出すると、外部パルス出力を停止して、EXT PULSE = 1、BUSY = 1、STBY = 1、DRIVE = 0 にします。EXT PULSE = 1、STBY = 1 の状態は、出力する外部パルス信号の入力待ちの状態です。LIMIT 停止指令がアクティブ状態でも、LIMIT 停止指令と反対方向の外部パルスが出力できます。
- ・ LIMIT 減速停止指令は、DRIVE = 1、DEND BUSY = 1 のときに検出します。LIMIT 即時停止指令は、DRIVE = 1、DEND BUSY = 1 のときに検出します。
- ・ LSEND フラグも変化します。DEND 信号または DRST 信号の<サーボ対応>も実行します。<サーボ対応>実行中は、STBY = 0、DRIVE = 0 です。

その他の停止機能による外部パルス出力機能の無効


- ・ EXT PULSE = 1 のときに、減速停止指令、即時停止指令、ORGEND = 1 または ERROR = 1 を検出すると、外部パルス出力を停止して、EXT PULSE = 1、BUSY = 1、STBY = 0、DRIVE = 0 にします。
- ・ 減速停止指令は、STBY = 1 または DRIVE = 1 のときに検出します。即時停止指令、ORGEND = 1 および ERROR = 1 は、BUSY = 1 のときに検出します。
- ・ SSEND、FSEND、ORGEND フラグも変化します。DEND 信号または DRST 信号の<サーボ対応>も実行します。
- ・ SSEND = 1、FSEND = 1、ORGEND = 1 または ERROR = 1 で外部パルス出力を停止した状態は、外部パルス出力機能が無効の状態です。COUNT PULSE SEL を「00」に設定して、外部パルス出力を終了させてください。

(3) アドレスカウンタ

ドライブパルス出力をカウントして、絶対アドレスを管理する 32 ビットのカウンタです。
カウントパルスを入力パルス信号に設定すると、「外部パルス出力」になります。
3 個の専用コンパレータは、任意のカウント値を検出して ADRINT を出力します。
コンパレータの一致検出で、ドライブパルス出力を停止させることができます。


- ・+(CW)方向のパルスでカウントアップ、-(CCW)方向のパルスでカウントダウンします。
- ・カウンタの有効範囲は、-2,147,483,647 ~ +2,147,483,647 (H'8000_0001 ~ H'7FFF_FFFF) です。
負数の場合は、2 の補数表現になります。

アドレスカウンタのパルス選択部

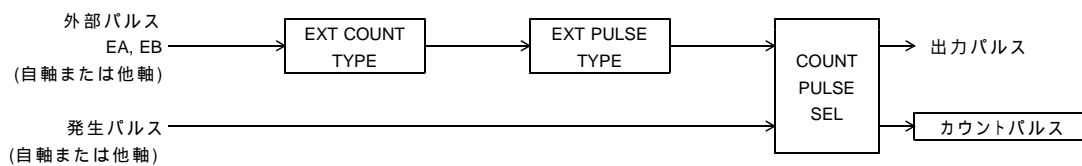

- ・アドレスカウンタのパルス選択機能は ADDRESS COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。
- ・アドレスカウンタのパルス選択機能で外部パルスを選択した場合、CWP, CCWP から出力するパルスは外部パルスのタイミングで発生します。詳細は 5-2-2.章「外部パルス出力機能」を参照してください。

アドレスカウンタとコンパレータの構成

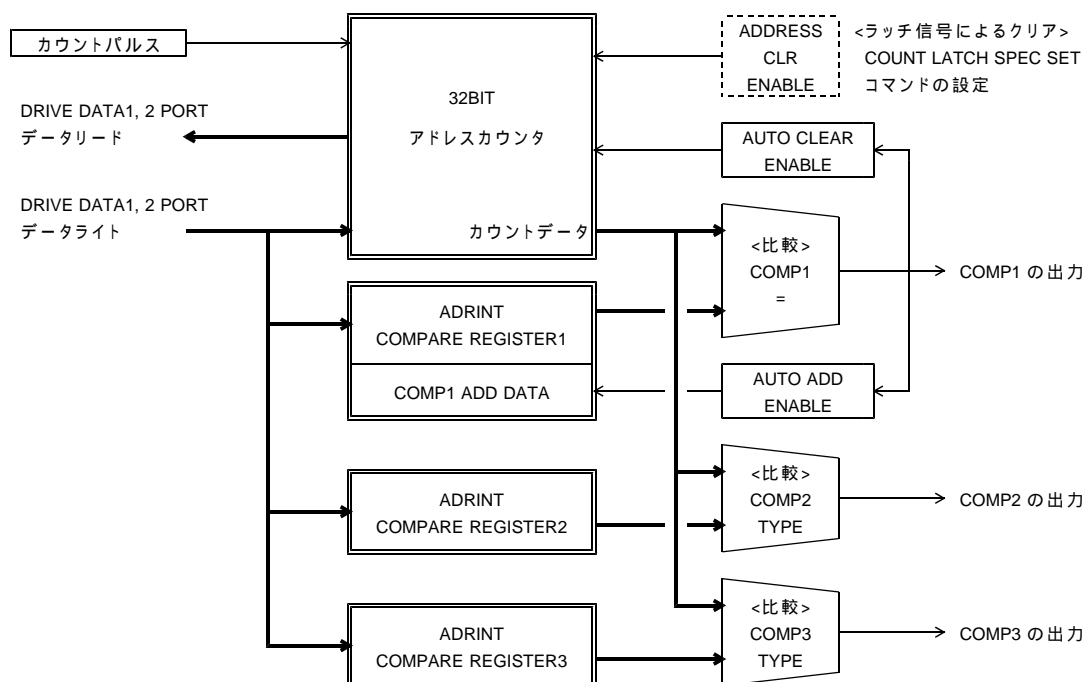


- ・アドレスカウンタとコンパレータの機能は ADDRESS COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。
- ・アドレスカウンタの現在値は ADDRESS COUNTER PRESET コマンドで設定します。
- ・アドレスカウンタの現在値は ADDRESS COUNTER READ コマンドで読み出せます。

(4) パルスカウンタ

外部パルス信号をカウントして、実位置を管理する 32 ビットのカウンタです。
ドライブパルス出力、1 MHz クロックおよび ORG エッジ信号をカウントすることもできます。
3 個の専用コンパレータは、任意のカウント値を検出して割り込み要求 CNTINT を出力します。
コンパレータの一致検出で、ドライブパルス出力を停止させることができます。


- ・+(CW)方向のパルスでカウントアップ、-(CCW)方向のパルスでカウントダウンします。
- ・カウンタの有効範囲は、-2,147,483,647 ~ +2,147,483,647 (H'8000_0001 ~ H'7FFF_FFFF) です。
負数の場合は、2 の補数表現になります。

パルスカウンタのパルス選択部

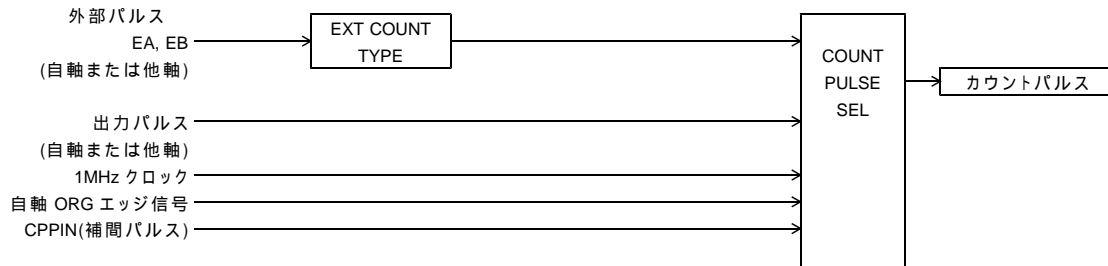

- ・パルスカウンタのパルス選択機能は PULSE COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。

パルスカウンタとコンパレータの構成

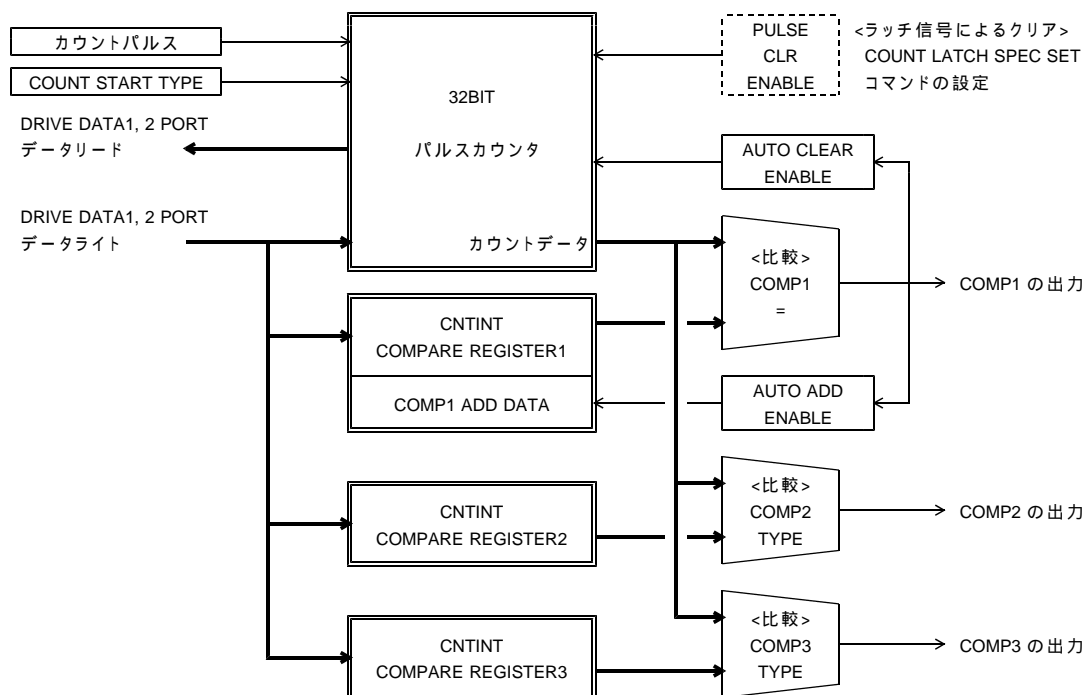

- ・パルスカウンタとコンパレータの機能は PULSE COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。
- ・パルスカウンタの現在値は PULSE COUNTER PRESET コマンドで設定します。
- ・パルスカウンタの現在値は PULSE COUNTER READ コマンドで読み出せます。

(5) パルス偏差カウンタ

外部パルス信号とドライブパルス出力の2種のパルスをカウントして、パルス数の偏差を検出する16ビットのカウントです。

1 MHz クロックおよび ORG エッジ信号をカウントすることもできます。

カウントパルスには、分周機能とマスク機能があります。

一方のカウントパルスをマスクすると、16ビットの汎用カウンタとして使用できます。

カウントパルスを1 MHz クロックに設定すると、タイマとして使用できます。


3個の専用コンパレータは、指定のデータ値を検出して割り込み要求 DFLINT を出力します。

コンパレータの一致検出で、ドライブパルス出力を停止させることができます。

- ・ COMP1, 2, 3 は、パルス偏差カウンタのカウント値を検出できます。
- ・ COMP1, 2, 3 は、MCC09 が現在出力しているパルス速度データ値を一致検出できます。
- ・ COMP1 は、NO OPERATION コマンドの汎用レジスタの値を一致検出できます。


- ・ 外部入力パルスは+(CW)方向のパルスでカウントアップ、-(CCW)方向のパルスでカウントダウンします。
- ・ ドライブ出力パルスは-(CCW)方向のパルスでカウントアップ、+(CW)方向のパルスでカウントダウンします。
- ・ カウンタの有効範囲は、-32,767 ~ +32,767 (H'8001 ~ H'7FFF) です。
- ・ 負数の場合は、2の補数表現になります。

パルス偏差カウンタのパルス選択部

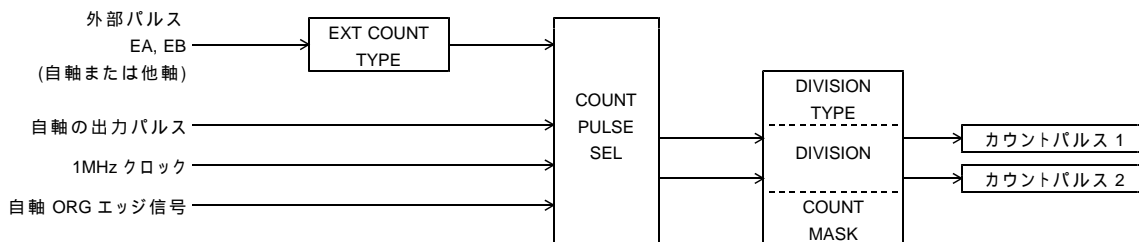

- ・ パルス偏差カウンタのパルス選択機能は DFL COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。

パルス偏差カウンタとコンパレータの構成

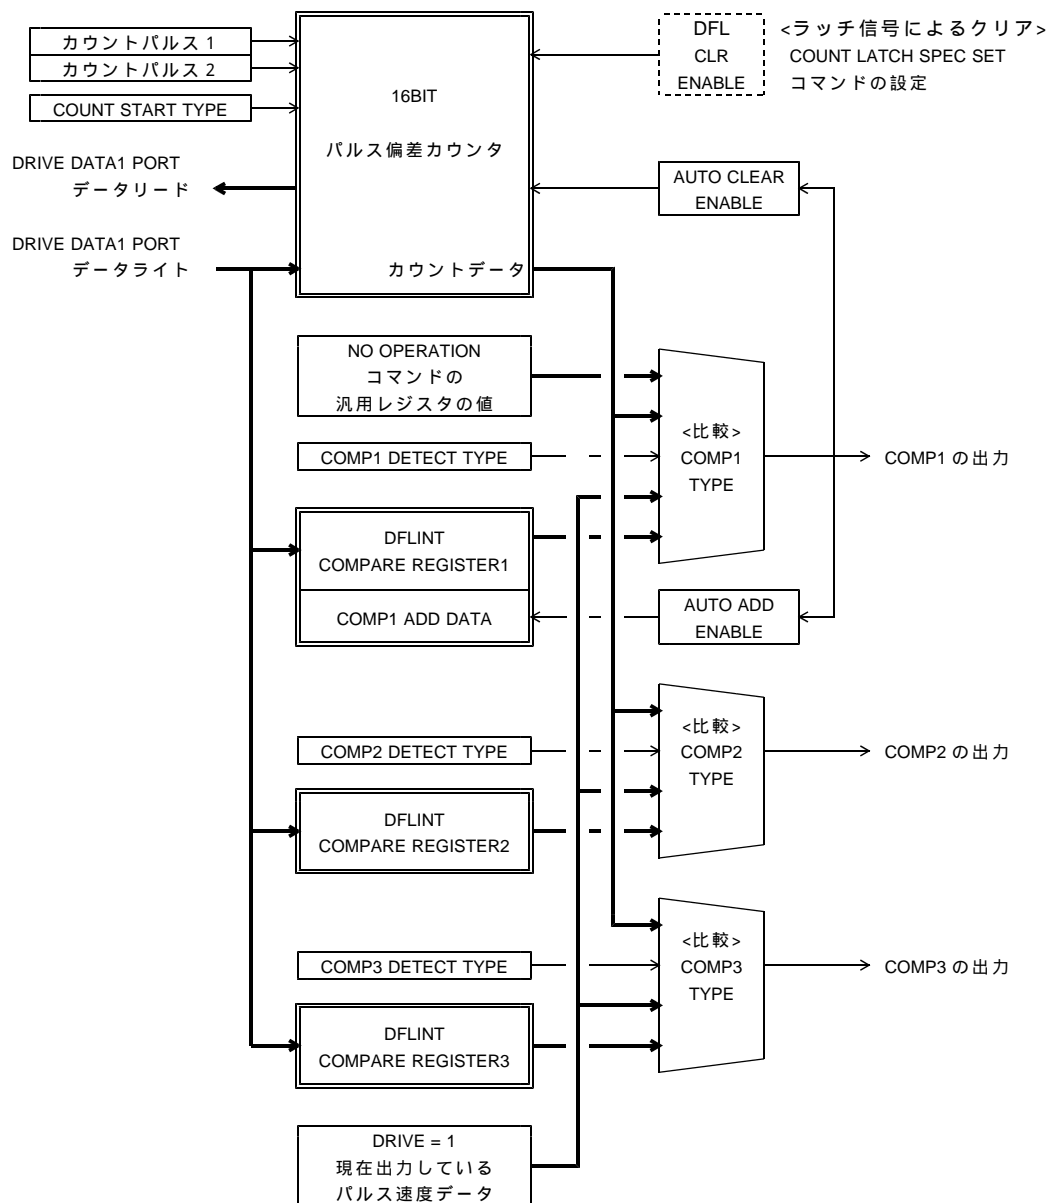


- ・パルス偏差カウンタとコンパレータの機能は DFL COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。
- ・パルス偏差カウンタの現在値は DFL COUNTER PRESET コマンドで設定します。
- ・パルス偏差カウンタの現在値は DFL COUNTER READ コマンドで読み出せます。

分周機能


パルス偏差カウンタでは COUNT PULSE SEL で選択したカウントパルスのカウントタイミングを、分周することができます。
カウンタは分周したカウントタイミングでカウントアップ、またはカウントダウンします。

カウントタイミングを 4 分周する場合

<カウントパルスの入力>

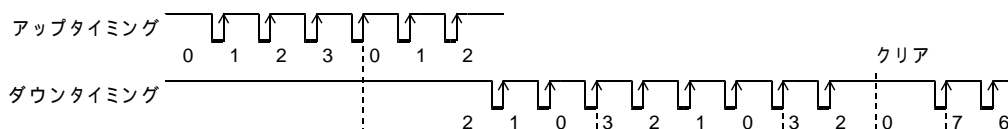

<分周後のカウントタイミング>

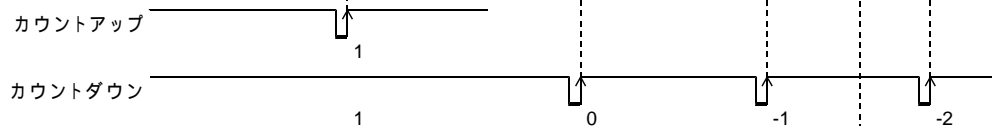


DFL COUNTER INITIALIZE3 コマンドの実行 (分周数 8 に変更)

- ・パルス偏差カウンタの分周機能は DFL COUNTER INITIALIZE3 コマンドで設定します。
- ・DFL COUNTER INITIALIZE3 コマンドを実行すると分周中の分周カウント値をクリアします。

(6) コンパレータ機能


各カウンタには3個の専用コンパレータが付いており、カウンタ値と COMPARE REGISTER1, 2, 3 の値を比較して、検出条件が一致すると停止指令またはカウンタ割り込み要求(応用機能)を出力します。
各カウンタ割り込み要求の出力状態は DRIVE STATUS4 PORT で確認できます。

コンパレータ出力の構成

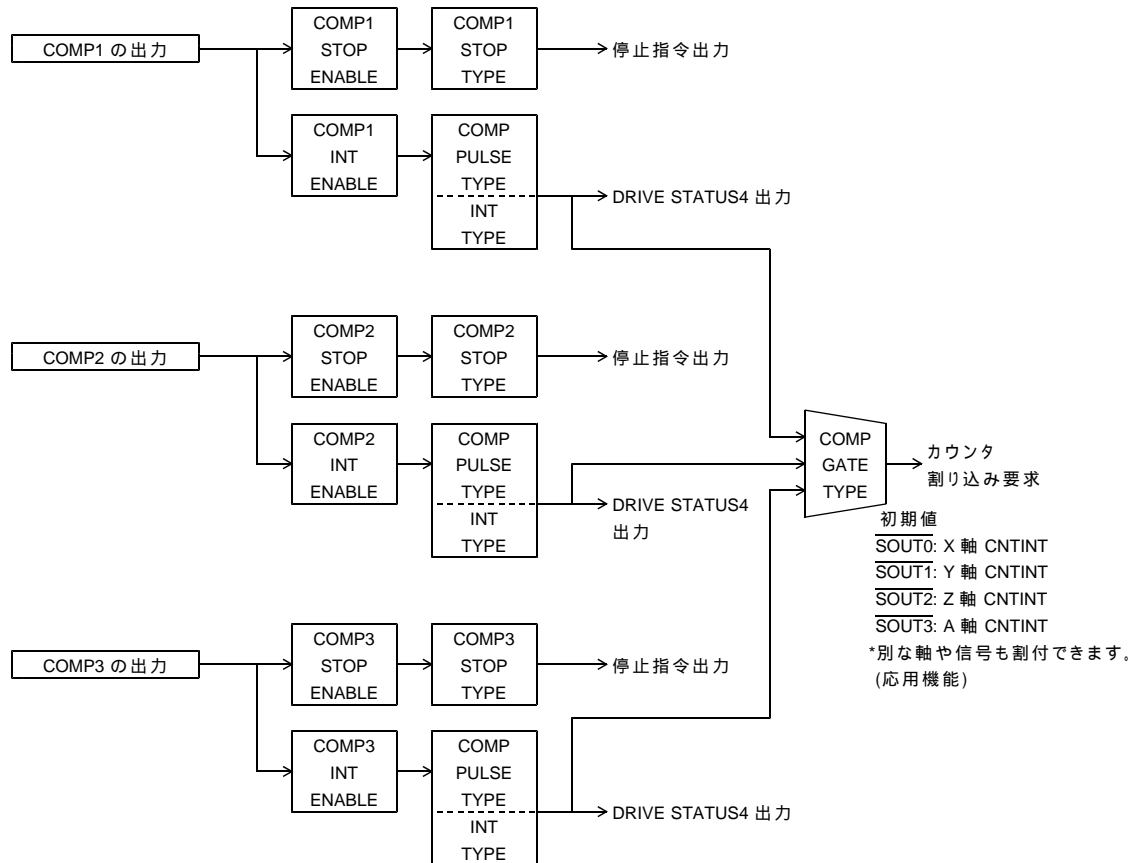

・コンパレータ出力機能は各カウンタ COUNTER INITIALIZE1, 2 コマンドで設定します。

COMP GATE TYPE の構成

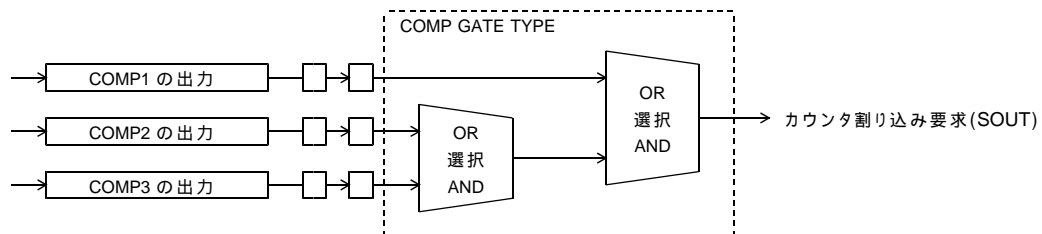

・COMP GATE TYPE は各カウンタ COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。

コンパレータ出力仕様とクリア方法(INT TYPE)

コンパレータの出力仕様を以下の内から選択できます。

COMP1, 2, 3 の一致出力の出力仕様	クリア条件
一致出力をレベルラッチして出力する	検出条件が不一致のときに DRIVE STATUS4 PORT のリード終了でクリア
一致出力をエッジラッチして出力する	DRIVE STATUS4 PORT のリード終了でクリア
一致出力をそのままスルーで出力する	検出条件の不一致でクリア
一致出力をエッジラッチして出力する	INT FACTOR CLR コマンドの 各カウンタの INT CLR = 1 の実行でクリア

- ・コンパレータ出力仕様とクリア方法(INT TYPE)は各カウンタの COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。
- ・レベルラッチ出力の場合は、検出条件が一致している間はクリアできません。
- ・スルー出力の場合は、最小出力幅が選択できます。

オートクリア機能

COMP1 の一致検出と同時に各カウンタの値を "0" にクリアします。

- ・オートクリア機能は各カウンタ COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。

自動加算機能

COMP1 の一致検出と同時に、COMP1 ADD データに設定されている値を COMPARE REGISTER1 に加算して、COMPARE REGISTER1 を再設定します。

$$\text{COMPARE REGISTER1} \leq \text{COMPARE REGISTER1} + \text{COMP1 ADD データ}$$

- ・自動加算機能は各カウンタ COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。

6-3. I/O 仕様

6-3-1. 汎用 I/O PORT

USB シリーズは、以下の汎用入出力を使用することができます。

別な USB ポートを占有したり、他の USB I/O 機器を用いずに、シンプルなモーションと I/O のシステムが構築できます。

- ・各ユニットに標準装備している汎用入出力各 2 点
- ・各ユニットに標準装備している拡張ポートから 1 台接続できる拡張 I/O ユニット(16/16 点または 32/32 点)
- ・UC-766 のドライバインターフェース用に装備している制御 I/O(汎用 I/O としても使えます。)

次の関数により I/O PORT の書き込みと読み出しができます。

関数	書き込み	読み出し
ユニット関数	<ul style="list-style-type: none"> ・ユニット DRIVE COMMAND ・ I/O 書き込み関数 ・ユニット I/O PORT 書き込み関数 ・ユニット I/O PORT OR 書き込み関数 ・ユニット I/O PORT AND 書き込み関数 	<ul style="list-style-type: none"> ・ユニット STATUS1 ・ I/O 読み出し関数 ・ユニット STATUS1 ・ パルスカウンタ ・ I/O 読み出し関数 ・ユニット I/O PORT 読み出し関数
I/O PORT 関数	<ul style="list-style-type: none"> ・ I/O PORT 書き込み関数 ・ I/O PORT OR 書き込み関数 ・ I/O PORT AND 書き込み関数 	<ul style="list-style-type: none"> ・ I/O PORT 読み出し関数

・ユニット関数により、出力 PORT への書き込み、入力 PORT からの読み出しができます。

・ I/O PORT 関数により、出力 PORT への書き込み、出力・入力 PORT からの読み出しができます。

UC-7660

I/O PORT		D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
出力 PORT	汎用 I/O 出力 PORT	0	0	0	0	0	0	0	0	SOUT3	SOUT2	SOUT1	SOUT0	0	0	OUT1	OUT0
	制御 I/O 出力 0 PORT	0	0	A軸 ACLR	A軸 SON	0	0	Z軸 ACLR	Z軸 SON	0	0	Y軸 ACLR	Y軸 SON	0	0	X軸 ACLR	X軸 SON
	拡張 I/O 出力 0 PORT	OUT0F	OUT0E	OUT0D	OUT0C	OUT0B	OUT0A	OUT09	OUT08	OUT07	OUT06	OUT05	OUT04	OUT03	OUT02	OUT01	OUT00
	拡張 I/O 出力 1 PORT *1	OUT1F	OUT1E	OUT1D	OUT1C	OUT1B	OUT1A	OUT19	OUT18	OUT17	OUT16	OUT15	OUT14	OUT13	OUT12	OUT11	OUT10
入力 PORT	汎用 I/O 入力 PORT	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN3	SIN2	SIN1	SIN0	0	0	IN1	IN0
	制御 I/O 入力 0 PORT	0	0	0	A軸 SRDY	0	0	0	Z軸 SRDY	0	0	0	Y軸 SRDY	0	0	0	X軸 SRDY
	拡張 I/O 入力 0 PORT	IN0F	IN0E	IN0D	IN0C	IN0B	IN0A	IN09	IN08	IN07	IN06	IN05	IN04	IN03	IN02	IN01	IN00
	拡張 I/O 入力 1 PORT *1	IN1F	IN1E	IN1D	IN1C	IN1B	IN1A	IN19	IN18	IN17	IN16	IN15	IN14	IN13	IN12	IN11	IN10

*1 CB-52/3232/MIL のとき

・書き込み/読み出し (0: ノットアクティブ、1: アクティブ)

・OR書き込み (0: 現在の出力状態を維持、1: アクティブ)

・AND書き込み (0: ノットアクティブ、1: 現在の出力状態を維持)


・拡張 I/O PORT のアクセスには、本体から CB-52/3232-MIL または CB-53/1616-MIL の接続が必要です。

・ SOUT3--SOUT0 は、読み出しのみ可能です。

6-3-2. その他の I/O PORT 機能

(1) コントローラ本体の入力 PORT

各ユニットに標準装備している汎用入力信号の $\overline{\text{IN0}}$ 信号および $\overline{\text{IN1}}$ 信号は、汎用 I/O 機能の他に、他の機能を割り付けることができます。

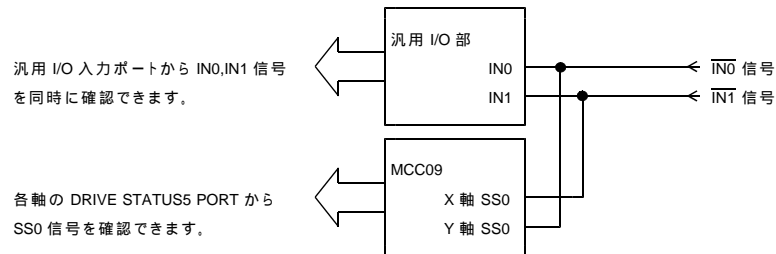

- ・ X 軸と Y 軸の SS0 信号は、SPEC INITIALIZE2 コマンドにより、各軸に次の機能を設定することができます。
 - 汎用入力信号として使用する
 - 減速停止信号として使用する
 - 即時停止信号として使用する
- * 応用機能により、IN0 信号および IN1 信号は Z 軸、A 軸にも割り付けることが可能です。
- ・ HARD INITIALIZE2 コマンドの GPIO2 信号を SS0 に設定し、COUNT LATCH SPEC SET コマンドにより、GPIO2(SS0 信号)をトリガ入力として、次の機能を使用することができます。
 - アドレスカウンタのラッチ信号
 - パルスカウンタのラッチ信号
 - パルス偏差カウンタのラッチ信号

各カウンタには、ラッチタイミングによるカウンタクリア機能があります。
この SS0 信号のラッチ・クリア機能を使うことで、パソコンの OS や USB 通信などの遅れに影響を受けない、センサ入力(INx 信号)を起点とした位置決め(自動停止)の応用が可能です。
- ・ SPEED CHANGE SPEC SET コマンド(応用機能)、INDEX CHANGE SPEC SET コマンド(応用機能)により、SS0 信号を外部トリガ信号として次の機能が使用できます。
 - SPEED RATE CHANGE の変更動作点
 - INDEX CHANGE の変更動作点
- ・ その他、PAUSE 機能の解除条件(同期機能)や、RAM 動作の JUMP および JUMP ENABLE 等、幅広い応用機能に使用することができます。

(2) 出力 PORT

データ書き込みは、現在出力しているビットのアクティブレベルに影響を与えないような条件をアプリケーション側で管理しなければならない場合があります。

このような場合、AND 書き込みまたは OR 書き込みで設定すると、アプリケーション側では現在の出力状態を気にせず、変化したいビットだけ指定しながらデータを設定することができます。

使い分けについては、下記のアンダーラインをご覧ください。

出力信号の AND 書き込み機能

現在出力ポートで出力しているデータを AND データで書き込み、出力を ON/OFF することができます。

- ・あるビットの出力を OFF にする場合、AND で 0 を書き込みます。
- ・あるビットの出力を変化させない場合、AND で 1 を書き込みます。

前データ	AND データ	出力データ	備考
0	0	0	AND データ 0 は、前回の出力データ に関係なく、
1	0	0	出力を OFF にします。
0	1	0	AND データ 1 は、前回の出力データに関係なく、
1	1	1	は変化しません。

出力信号の OR 書き込み機能

現在出力ポートで出力しているデータを OR データで書き込み、出力を ON/OFF することができます。

- ・あるビットの出力を変化させない場合、OR で 0 を書き込みます。
- ・あるビットの出力を ON にする場合、OR で 1 を書き込みます。

前データ	OR データ	出力データ	備考
0	0	0	OR データ 0 は、前回の出力データ に関係なく、
1	0	1	は変化しません。
0	1	1	OR データ 1 は、前回の出力データに関係なく、
1	1	1	出力を ON にします。

7. 付録

7-1. 初期仕様一覧

(1) 基本設定

項 目	初期仕様	対応関数/コマンド
パルス出力機能		
パルス出力方式	独立方向出力	SPEC INITIALIZE1 コマンド
パルス出力マスク	マスクしない	
LIMIT 停止機能		
CCWLM 信号入力機能	+方向の LIMIT 即時停止入力	SPEC INITIALIZE2 コマンド
CCWLM 信号入力機能	-方向の LIMIT 即時停止入力	
RDYINT 仕様		
RDYINT 出力仕様	DRVEND 検出で RDYINT=1 にする	SPEC INITIALIZE2 コマンド
センサ機能(応用)		
SS0 機能	汎用入力	SPEC INITIALIZE2 コマンド
サーボ対応機能		
DRST 信号出力機能	汎用出力	SPEC INITIALIZE3 コマンド
DEND/PO 信号入力機能	汎用入力	
DALM 信号入力機能	汎用入力	
同期スタート機能(応用)		
STBY 解除条件	PAUSE=0 で解除	SPEC INITIALIZE3 コマンド
自動減速停止機能(応用)		
DOWN PULSE マスク	マスクしない	SPEC INITIALIZE3 コマンド
エラー出力要因		
COMMAND ERROR	マスクしない	ERROR STATUS MASK コマンド
FSSTOP ERROR	マスクする	
SLSTOP ERROR	マスクする	
ORIGIN ERROR	マスクする	
DOWN PULSE ERROR	マスクする	
CPP STOP ERROR	マスクしない	
EXT PULSE ERROR	マスクしない	
FSEND ERROR	マスクしない	
LSEND ERROR	マスクする	
SSEND ERROR	マスクする	
ORIGINEND ERROR	マスクする	
ADDRESS_OVF ERROR	マスクする	
DALM ERROR	マスクする	
DRST ERROR	マスクする	
アドレスカウンタ		
カウントパルス	自軸発生パルス	ADDRESS COUNTER INITIALIZE1 コマンド
エンコーダ入力パルスカウント方法	1 週倍	
外部パルス出力のアクティブ幅	1 μ s	
ADRINT 出力仕様	レベルラッチ	
ADRINT スルー時最小出力幅	200ns	
COMP 合成出力選択	論理和(OR)	
COMP1 クリア機能	クリアしない	
COMP1 自動加算機能	加算再設定しない	
COMP1,2,3 INT_ENABLE	出力しない	
COMP1,2,3 STOP_ENABLE	停止しない	
COMP1,2,3 STOP_TYPE	即時停止	ADDRESS COUNTER INITIALIZE2 コマンド
COMP2,3 検出条件	=(-一致)	ADDRESS COUNTER PRESET コマンド ADRINT COMPARE REGISTER1,2,3 SET ADRINT COMP ADD DATA SET コマンド
カウンタ値	H'0000_0000	
COMPARE REGISTER 値(1,2,3)	H'8000_0000	
COMP1 自動加算値	H'0000_0000	

基本設定続き

項 目	初期仕様	対応関数/コマンド
パルスカウンタ		
カウントパルス	自輸出パルス	PULSE COUNTER INITIALIZE1 コマンド
エンコーダ入力パルスカウント方法	1 週倍	
カウント開始タイミング	常時カウント	
CNTINT 出力仕様	レベルラッチ	
CNTINT スルー時最小出力幅	200ns	
COMP 合成出力選択	論理和 (OR)	
COMP1 クリア機能	クリアしない	
COMP1 自動加算機能	加算再設定しない	
COMP1,2,3 INT ENABLE	出力しない	PULSE COUNTER INITIALIZE2 コマンド
COMP1,2,3 STOP ENABLE	停止しない	
COMP1,2,3 STOP TYPE	即時停止	
COMP2,3 検出条件	= (一致)	
カウンタ値	H'0000_0000	PULSE COUNTER PRESET コマンド
COMPARE REGISTER 値 (1,2,3)	H'8000_0000	CNTINT COMPARE REGISTER1,2,3 SET
COMP1 自動加算値	H'0000_0000	CNTINT COMP ADD DATA SET コマンド
パルス偏置カウンタ		
カウントパルス 1	自輸エンコーダ入力パルス	DFL COUNTER INITIALIZE1 コマンド
カウントパルス 2	自輸出パルス	
エンコーダ入力パルスカウント方法	1 週倍	
カウント開始タイミング	常時カウント	
カウント終了タイミング	終了しない	
DFLINT 出力仕様	レベルラッチ	
DFLINT スルー時最小出力幅	200ns	
COMP 合成出力選択	論理和 (OR)	
COMP1 クリア機能	クリアしない	DFL COUNTER INITIALIZE2 コマンド
COMP1 自動加算機能	加算再設定しない	
COMP1,2,3 INT ENABLE	出力しない	
COMP1,2,3 STOP ENABLE	停止しない	
COMP1,2,3 STOP TYPE	即時停止	
COMP1,2,3 比較方法	カウンタ値を絶対値に変換して比較する	
COMP2 検出条件	COMP2	
COMP3 検出条件	COMP3	
カウントパルス分周数	0 (分周なし)	DFL COUNTER INITIALIZE3 コマンド
カウンタ値	H'0000	DFL COUNTER PRESET コマンド
COMPARE REGISTER 値 (1,2,3)	H'8000	DFLINT COMPARE REGISTER1,2,3 SET
COMP1 自動加算値	H'0000	DFLINT COMP ADD DATA SET コマンド

(2) 基本ドライブパラメータ

項 目	初期仕様	対応関数/コマンド
第 1 パルス出力周期 (FSPD)	5,000Hz(200 μ s)	SPEED・RATE 関数
加減速パラメータ		
最高速度	3,000Hz	SPEED・RATE 関数
開始速度	300Hz	
終了速度	300Hz	
加速カーブ S 字変速領域 (SUAREA)	変速領域なし	
減速カーブ S 字変速領域 (SDAREA)	変速領域なし	
加速カーブ S 字変速領域 (SUH)	変速領域なし	
減速カーブ S 字変速領域 (SDH)	変速領域なし	
加速時定数 (URATE)	100ms/kHz	
減速時定数 (DRATE)	100ms/kHz	
速度倍率 (RESOL)	1 (No.3)	
JOG パラメータ		
JOG パルス速度	300Hz	JSPD SET コマンド
JOG パルス数	1PULSE	JOG PULSE SET コマンド
ORIGIN パラメータ		
ORG START DIR	-(CCW)方向 ORG 信号と ZORG 信号の論理和(OR)	ORIGIN SPEC SET 関数
PULSE SENSOR TYPE	機械原点信号のエッジを検出して工程を終了する	
SENSOR ERROR TYPE	エラー終了する	
ERROR PULSE ERROR ENABLE	ERROR PULSE ERROR 検出機能 無効	
AUTO DRST ENABLE	DRST 信号を出力しない	
SCAN MARGIN ENABLE	SCAN 工程時に MARGIN PULSE を入れない	
ORG SIGNAL TYPE	ORG 信号	
NORG SIGNAL TYPE	NORG 信号	
MARGIN PULSE	5 パルス	
LIMIT DELAY TIME	300ms	ORIGIN DELAY SET 関数
SCAN DELAY TIME	50ms	
PULSE DELAY TIME	20ms	
CSCAN ERROR PULSE	2,147,483,647 パルス	ORIGIN ERROR PULSE SET 関数
PULSE ERROR PULSE	2,147,483,647 パルス	
OFFSET PULSE	100 パルス	ORIGIN OFFSET PULSE SET 関数
PRESET PULSE	0 パルス	ORIGIN PRESET PULSE SET 関数

7-2.関数一覧

種別	名称	記号	ページ
	説明		
※ 関数	RESULT構造体 関数を実行した結果を格納する。	MC07_S_RESULT	30
※ 関数	コマンドデータ構造体 DRIVE COMMAND PORT、DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTに書き込むデータを格納する。	MC07_S_COMMAND_DATA	32
※ 関数	ステータスデータ構造体 DRIVE STATUS1 PORT、DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTから読み出した内容を格納する。	MC07_S_STATUS_DATA	33
△ 関数	ユニット情報構造体 パソコンに接続される全ユニットのタイプを格納する。	MC07_S_UNIT_INFO	34
△ 関数	環境設定関数 パソコンに接続されている全ユニットを対象に環境設定を行う。	MC07_Environment	35
△ 関数	ユニット情報読み出し関数 環境設定されている全ユニットのタイプを読み出す。	MC07_ReadUnitInfo	36
△ 関数	ユニットオープン関数 ユニットオープンし、引数 $phUnit$ の変数にユニットハンドルを格納する。	MC07_UOpen	37
△ 関数	ユニットクローズ関数 指定されたユニットをクローズする。	MC07_UClose	38
△ 関数	ユニット動作エラークリア関数 指定ユニットに対し、指定された軸の動作エラークリア処理を一括で行う。	MC07_UClrError	39
△ 関数	拡張ユニット通信設定関数 指定されたユニットと拡張ユニット間の通信設定を行う。	MC07_UWExUnitCommMode	40
△ 関数	拡張ユニット通信制御関数 指定されたユニットと拡張ユニット間の通信を制御する。	MC07_UWExUnitCommControl	41
△ 関数	拡張ユニット通信ステータス読み出し関数 指定されたユニットと拡張ユニット間の通信の状態を読み出す。	MC07_URExUnitCommStatus	42
△ 関数	拡張ユニット通信設定読み出し関数 指定されたユニットと拡張ユニット間の通信設定を読み出す。	MC07_URExUnitCommMode	43
△ 関数	ユニットステータス構造体 ユニットのステータスの内容を格納する。	MC07_S_UNIT_STATUS	44
△ 関数	ユニットコマンド構造体 ユニットのコマンドを格納する。	MC07_S_UNIT_COMMAND	45
△ 関数	入力PORT構造体 ユニットの入力PORTから読み出された内容を格納する。	MC07_S_IN_PORT	46
△ 関数	出力PORT構造体 ユニットの出力PORTに書き込むデータ、OR書き込みデータ、AND書き込みデータを格納する。	MC07_S_OUT_PORT	47
△ 関数	ユニットDRIVE COMMAND・I/O書き込み関数 指定されたユニットに対し、各軸のDATA、COMMAND、各I/O PORTデータの書き込みを一括で行う。	MC07_UWDriveIo	48
△ 関数	ユニットDRIVE COMMAND書き込み/読み出し関数 指定されたユニットに対し、各軸のDATA、COMMANDを書き込み、読み出しする順の処理を一括で行う。	MC07_UWRDrive	49
△ 関数	ユニットSTATUS1・I/O読み出し関数 指定されたユニットに対し、各軸のSTATUS1 PORT、I/O PORTの読み出しを一括で行う。	MC07_URStatus1Io	50
△ 関数	ユニットSTATUS1・パルスカウンタ・I/O読み出し関数 指定されたユニットに対し、各軸のSTATUS1 PORT、パルスカウンタ値、I/O PORTの読み出しを一括で行う。	MC07_URStatus1PcntIo	52
△ 関数	ユニットI/O PORT書き込み関数 指定されたユニットに対し、各I/O PORT毎の個別データを書き込む。	MC07_UPortOUT	54
△ 関数	ユニットI/O PORT OR書き込み関数 指定されたユニットに対し、各I/O PORT毎の個別データをOR書き込む。	MC07_UPortOrOUT	55
△ 関数	ユニットI/O PORT AND書き込み関数 指定されたユニットに対し、各I/O PORT毎の個別データをAND書き込む。	MC07_UPortAndOUT	56
△ 関数	ユニットI/O PORT読み出し関数 指定されたユニットに対し、各I/O PORTの内容を一括で読み出す。	MC07_UPortIn	57

種別	名称	記号	ページ
	説明		
デバイス ト	デバイスオープン関数 指定ユニット番号、軸でデバイスオープンし、引数 <i>phDev</i> の変数にデバイスハンドルを格納する。	MC07_BOpen	58
	デバイスクローズ関数 指定されたデバイスをクローズする。	MC07_BClose	59
	動作エラークリア関数 指定されたデバイスの動作エラーをクリアする。	MC07_ClrError	60
	DRIVE COMMAND 32ビット書き込み関数 指定デバイスのDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTにデータを書き込んだ後コマンドを書き込む。	MC07_LWDrive	63
	DRIVE COMMAND PORT書き込み関数 指定デバイスのDRIVE COMMAND PORTにコマンドコードを書き込む。	MC07_BWDriveCommand	64
	DRIVE STATUS1 PORT読み出し関数 指定デバイスのDRIVE STATUS1 PORTを読み出す。	MC07_BRStatus1	65
	DRIVE STATUS2 PORT読み出し関数 指定デバイスのDRIVE STATUS2 PORTを読み出す。	MC07_BRStatus2	69
	DRIVE STATUS3 PORT読み出し関数 指定デバイスのDRIVE STATUS3 PORTを読み出す。	MC07_BRStatus3	71
	DRIVE STATUS4 PORT読み出し関数 指定デバイスのDRIVE STATUS4 PORTを読み出す。	MC07_BRStatus4	72
	DRIVE STATUS5 PORT読み出し関数 指定デバイスのDRIVE STATUS5 PORTを読み出す。	MC07_BRStatus5	74
	DRIVE STATUSバッファ読み出し関数 指定デバイスのDRIVE STATUS1, STATUS2, STATUS3, STATUS4, STATUS5 PORT, ORIGIN STATUSを読み出す	MC07_BRStatusBuf	77
	DRIVE COMMAND 32ビット書き込み/読み出し関数 指定デバイスのDRIVE DATA, COMMAND PORTにデータ、コマンドを書き込み、DRIVE DATA PORTを読み出す。	MC07_LWRDrive	78
	DRIVE COMMAND PORT書き込み/読み出し関数 指定デバイスのDRIVE COMMAND PORTにコマンドを書き込み、DRIVE DATA PORTを読み出す。	MC07_BWRDrive	79
	NOP DATA PORT読み出し関数 指定デバイスのNOP DATA PORTを読み出す。	MC07_BRNopData	80
READY WAIT	READY WAIT関数 指定デバイスがREADY(STATUS1 BUSY BIT=0)まで待機し、最大待ち時間を超えるとエラー終了する。	MC07_BWaitDriveCommand	81
	WAIT状態読み出し関数 指定デバイスのWAIT状態を返す。	MC07_BIsWait	82
	WAIT中止関数 指定デバイスのREADY WAIT関数またはCOMREG NOT FULL WAIT関数の実行を中止する。	MC07_BBreakWait	83
SPEED	SPEED・RATE構造体 SPEED・RATEセット関数で使用する。	MC07_S_SPEED_RATE	84
	SPEED・RATEセット関数 指定のRESOL No.とSPEED・RATE構造体を元にSPEEDパラメータ設定、加減速時定数(RATE)設定を実行する。	MC07_SetSpeedRate	86
	SPEED・RATE読み出し関数 指定デバイスからSPEEDパラメータ、加減速時定数設定を読み出し、SPEED・RATE構造体に格納する。	MC07_ReadSpeedRate	87

種別	名称	記号	ページ
	説明		
位置補間	POSITION構造体 X・Y座標を指定するときに使用する。	MC07_S_XY_POSITION	88
	2軸相対アドレス直線補間ドライブ関数 相対アドレスで指定された目的地まで任意2軸直線補間ドライブを行う。	MC07_IncStrCp	89
	2軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数 相対アドレスで指定された目的地まで任意2軸円弧補間ドライブを行う。	MC07_IncCirCp	91
	円の中心点ゲット関数 円弧の通過点相対アドレス、目的地相対アドレスを元に中心点相対アドレス、回転方向を求める。	MC07_GetCirCenterPosition	93
	相対アドレス変換関数 指定された絶対アドレスを相対アドレス(絶対アドレス - 現在位置)に変換する。	MC07_IncFromAbs	94
	ORIGINドライブパラメータ構造体	MC07_TAG_S_ORG_PARAM	95
	ORIGINドライブ パラメータ読み出し関数で読み出した内容を格納する。		
オリジン	ORIGINドライブステータス読み出し関数 ORIGIN STATUSの内容を読み出す。	MC07_ReadOrgStatus	96
	ORIGIN SPEC SET関数 ORIGINドライブの動作仕様を設定する。	MC07_SetOrgSpec	98
	ORIGIN MARGIN PULSE SET関数 ORIGINドライブの機械原点信号検出後のMARGINパルス数を設定する。	MC07_SetOrgMarginPulse	101
	ORIGIN DELAY SET関数 ORIGINドライブの各工程後で挿入するDELAYを設定する。	MC07_SetOrgDelay	102
	ORIGIN ERROR PULSE SET関数 CONSTANT SCAN工程時および1PULSE送り工程時にエラー判定する各最大パルス数を設定する。	MC07_SetOrgErrorPulse	103
	ORIGIN OFFSET PULSE SET関数 機械原点近傍アドレスのOFFSETパルス数を設定する。	MC07_SetOrgOffsetPulse	104
	ORIGIN PRESET PULSE SET関数 機械原点検出終了後に実行するORIGINドライブのPRESETパルスを設定する。	MC07_SetOrgPresetPulse	105
	ORIGINドライブパラメータ読み出し関数 設定されたORIGINドライブパラメータを読み出し、ORIGINドライブパラメータ構造体に格納する。	MC07_ReadOrgParam	106
	ORIGIN FLAG RESET関数 ORIGIN FLAGをRESETする。	MC07_ResetOrgFlag	107
	ORIGINドライブ関数 指定された機械原点の型式に従いORIGINドライブを行う。	MC07_Org	108
	I/O PORTオープン関数 拡張・汎用・制御I/O PORTをオープンし、引数 $phPort$ の変数にPORTハンドルを格納する。	MC07_BPortOpen	109
	I/O PORTクローズ関数 指定された拡張・汎用・制御I/O PORTをクローズする。	MC07_BPortClose	110
	I/O PORT書き込み関数 指定された拡張・汎用・制御・GユニットのI/O PORTにデータを書き込む。	MC07_BPortOut	111
	I/O PORT OR書き込み関数 指定された拡張・汎用・制御・GユニットのI/O PORTにORデータを書き込む。	MC07_BPortOrOut	112
	I/O PORT AND書き込み関数 指定された拡張・汎用・制御・GユニットのI/O PORTにANDデータを書き込む。	MC07_BPortAndOut	113
	I/O PORT 読み出し関数 指定された拡張・汎用・制御・GユニットのI/O PORTのデータを読み出す。	MC07_BPortIn	114

7-3.ドライブコマンド一覧

(1) 汎用コマンド

種別	コマンド名	コマンドコード	ページ
エ ハ ン ド レ ィ ン グ	説明		
	NO OPERATION	H'00	138
	機能なし		
	SPEC_INITIALIZE1 ドライブパルスの出力仕様の設定	H'01	115
	SPEC_INITIALIZE2 CWLM, CCWLM, SS0の設定	H'02	116
	SPEC_INITIALIZE3 DRST, DEND/PO, DALMの設定	H'03	118
	JSPD_SET JOGドライブのパルス速度の設定	H'0C	122
	JOG_PULSE_SET JOGドライブのパルス数の設定	H'0D	123
	+JOG +方向JOGドライブの実行	H'10	124
	-JOG -方向JOGドライブの実行	H'11	125
	+SCAN +方向SCANドライブの実行	H'12	126
	-SCAN -方向SCANドライブの実行	H'13	126
	INC_INDEX 相対アドレスINDEXドライブの実行	H'14	127
	ABS_INDEX 絶対アドレスINDEXドライブの実行	H'15	128
	+JSPD_SCAN +方向JSPD_SCANドライブの実行	H'16	125
	-JSPD_SCAN -方向JSPD_SCANドライブの実行	H'17	125
	SERVO_RESET DRST信号出力に10ms間アクティブを出力	H'1F	131

(2) 特殊コマンド

種別	コマンド名	コマンドコード	ページ
	説明		
ユーザ ポート 拡張	ADDRESS_COUNTER_PRESET アドレスカウンタの現在位置設定	H'80	144
	ADDRESS_COUNTER_INITIALIZE1 アドレスカウンタの各機能の設定	H'81	139
	ADDRESS_COUNTER_INITIALIZE2 アドレスカウンタの各機能の設定	H'82	142
	ADRINT_COMPARE_REGISTER1_SET ADRINTのコンペアレジスタ1の設定	H'88	145
	ADRINT_COMPARE_REGISTER2_SET ADRINTのコンペアレジスタ2の設定	H'89	145
	ADRINT_COMPARE_REGISTER3_SET ADRINTのコンペアレジスタ3の設定	H'8A	145
	ADRINT_COMP1_ADD_DATA_SET ADRINTのCOMP1_ADDデータの設定	H'8C	146
	PULSE_COUNTER_PRESET パルスカウンタのカウント初期値の設定	H'90	152
	PULSE_COUNTER_INITIALIZE1 パルスカウンタの各機能の設定	H'91	147
	PULSE_COUNTER_INITIALIZE2 パルスカウンタの各機能の設定	H'92	150
	CNTINT_COMPARE_REGISTER1_SET CNTINTのコンペアレジスタ1の設定	H'98	153
	CNTINT_COMPARE_REGISTER2_SET CNTINTのコンペアレジスタ2の設定	H'99	153
	CNTINT_COMPARE_REGISTER3_SET CNTINTのコンペアレジスタ3の設定	H'9A	153
	CNTINT_COMP1_ADD_DATA_SET CNTINTのCOMP1_ADDデータの設定	H'9C	154
	DFL_COUNTER_PRESET パルス偏差カウンタのカウント初期値の設定	H'A0	163
	DFL_COUNTER_INITIALIZE1 パルス偏差カウンタの各機能の設定	H'A1	155
	DFL_COUNTER_INITIALIZE2 パルス偏差カウンタの各機能の設定	H'A2	158
	DFL_COUNTER_INITIALIZE3 パルス偏差カウンタの各機能の設定	H'A3	161
	DFLINT_COMPARE_REGISTER1_SET DFLINTのコンペアレジスタ1の設定	H'A8	164
	DFLINT_COMPARE_REGISTER2_SET DFLINTのコンペアレジスタ2の設定	H'A9	164
	DFLINT_COMPARE_REGISTER3_SET DFLINTのコンペアレジスタ3の設定	H'AA	164
	DFLINT_COMP1_ADD_DATA_SET DFLINTのCOMP1_ADDデータの設定	H'AC	165
	ERROR_STATUS_READ ERROR STATUSの読み出し	H'D1	133
	MCC_SPEED_READ ドライブパルス速度の読み出し	H'D4	135
	MCC_SET_DATA_READ 設定データの読み出し	H'D5	136

種 別	コマンド名	コマンドコード	ページ
	説明		
ユ ハ ソ ロ タ リ サ マ	ADDRESS COUNTER READ アドレスカウンタの読み出し	H'D8	166
	PULSE COUNTER READ パルスカウンタの読み出し	H'D9	166
	DFL COUNTER READ パルス偏差カウンタの読み出し	H'DA	166
	ERROR STATUS MASK ERRORに出力するERROR STATUSのマスク	H'E5	132
	SIGNAL OUT 汎用出力信号の操作	H'FC	133
	SLOW STOP 減速停止の実行	H'FE	129
	FAST STOP 即時停止の実行	H'FF	129

本版で改訂された主な箇所

箇 所	内 容
	なし

製品保証

保証期間と保証範囲について

納入品の保証期間は、納入後 1 ヶ年と致します。

上記保証期間中に当社の責により故障を生じた場合は、その修理を当社の責任において行います。

(日本国内のみ)

ただし、次に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきます。

- (1) お客様の不適當な取り扱い、ならびに使用による場合。
- (2) 故障の原因が、当製品以外からの事由による場合。
- (3) お客様の改造、修理による場合。
- (4) 製品出荷当時の科学・技術水準では予見が不可能だった事由による場合。
- (5) その他、天災、災害等、当社の責にない場合。

(注1)ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので納入品の故障により誘発される損害はご容赦頂きます。

(注2)当社において修理済みの製品に関しましては、保証外とさせていただきます。

技術相談のお問い合わせ

TEL.(042)664-5382 FAX.(042)666-5664

E-mail s-support@melec-inc.com

販売に関するお問い合わせ

TEL.(042)664-5384 FAX.(042)666-2031

株式会社 **メレック** 制御機器営業部
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町516-10

URL:<http://www.melec-inc.com>